

Quick Setup Guide Transmitter M100 Head mount



Multilingual Quick Setup Guide

cs	Průvodce rychlým nastavením	3
da	Lynvejledning	13
de	Quick-Setup-Leitfaden	23
en	Quick Setup Guide	33
es	Guía de configuración rápida	43
fi	Pika-asetusopas	53
fr	Guide de paramétrage rapide	63
hu	Gyorsbeállítási útmutató	73
it	Guida alla configurazione rapida	83
ja	クイックセットアップガイド	93
ko	빠른 설정 가이드	103
nl	Beknopte handleiding	113
pl	Podręcznik szybkiej konfiguracji	123
pt	Guia de Configuração Rápida	133
ru	Руководство по быстрой	143
sv	Snabbinstallationsguide	153
th	คู่มือการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว	163
zh	快速操作指南	173

METTLER TOLEDO

Průvodce rychlým nastavením


Převodník M100 montovaný na konektor senzoru



Obsah

1	Bezpečnost a účel přístroje	4
2	Technické údaje a další informace	5
3	Montáž	5
4	Elektrické připojení	6
5	Struktura menu	7
6	Obecné nastavení	8
7	Kalibrace senzorů	11
8	Údržba	12
9	Likvidace	12
10	ES prohlášení o shodě	12

1 Bezpečnost a účel přístroje

 **Poznámka:** Průvodce rychlým nastavením je stručný návod k obsluze.

Převodník M100 smí montovat, připojovat, uvádět do provozu a udržovat pouze kvalifikovaný personál, jako např. elektrotechnik, v souladu s pokyny uvedenými v tomto průvodci rychlým nastavením, platnými normami a právními předpisy.

Technik se musí seznámit s obsahem tohoto průvodce rychlým nastavením a je povinen dodržovat v něm uvedené pokyny. V případě nejasností ohledně jakékoli části obsahu tohoto průvodce je nutné seznámit se s obsahem návodu k obsluze (dodáván na CD-ROM). V návodu k obsluze jsou uvedeny podrobné informace o přístroji.

Převodník M100 smí používat výhradně personál seznámený s principy jeho provozu a disponující náležitou kvalifikací.

Účel přístroje

M100 je dvou vodičový převodník montovaný na konektor senzoru a určený k provádění analytických měření s využitím komunikačního rozhraní HART. Model M100 je jednonábový, multiparametrový převodník pro měření pH/ORP, konduktivity a množství rozpuštěného kyslíku. Je kompatibilní pouze se senzory ISM®.

Převodník M100 je určen k použití ve zpracovatelském průmyslu a vzhledem k certifikaci o jiskrové bezpečnosti je vhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Informace o aplikacích v prostředí s nebezpečím výbuchu naleznete v návodu k obsluze.

Průvodce nastavením parametrů M100

Parametr	M100 XH
	ISM
pH/ORP	•
pH/pNa	•
Konduktivita 4-e	•
Amp. rozpuštěný kyslík ppm/ppb/stopové množství	• ¹⁾ / • ²⁾ / • ²⁾


1) Sensory INGOLD a THORNTON

2) Sensory THORNTON


2 Technické údaje a další informace

Nejdůležitější technické údaje, jako např. napájecí napětí, jsou uvedeny na typovém štítku převodníku. Další technické údaje, jako např. přesnost, jsou uvedeny v návodu k obsluze. Tento dokument, návod k obsluze a software jsou dodávány na CD-ROM. Dokumentaci lze také stáhnout na stránce www.mt.com/M100.

3 Montáž

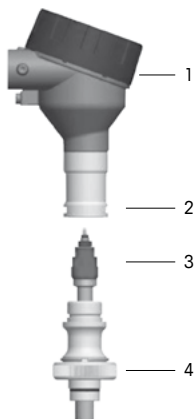


- 1 Převodník M100
- 2 Prodlužovací trubice
- 3 Senzor nebo elektroda
- 4 Kryt senzoru


 **Poznámka:** Během připojování přístroj odpojte.

1. Instalaci krytu senzoru proveďte dle pokynů uvedených v návodu k obsluze příslušného krytu.
2. Senzor opatrně zasuňte do krytu. Senzor našroubujte a utáhněte rukou.
3. Stejným způsobem našroubujte kryt senzoru a prodlužovací trubici. Převodník M100 neotáčejte. Otočte pouze prodlužovací trubici.
4. Odšroubujte kryt převodníku M100.
5. Zapojte kabeláž. Viz „Elektrické připojení“ kapitola na straně 6.
6. Našroubujte zpět kryt převodníku M100.

4 Elektrické připojení



 **Poznámka:** Během připojování zařízení odpojte.

1. Vypněte napájení.
2. Připojte napájení (14 až 30 V DC) k terminálům **Aout+**, **HART+** a **Aout-**, **HART-**. Věnujte pozornost polaritě.
3. Připojte analogový výstup a signál HART k terminálům **HART+** a **HART-**.
4. Připojte digitální vstup pro přepínání převodníku do režimu zastavení k terminálům **DI+** a **DI-**.
5. Připojte analogový vstupní signál 4 až 20 mA pro kompenzaci tlaku k terminálům **Ain+** a **Ain-**.

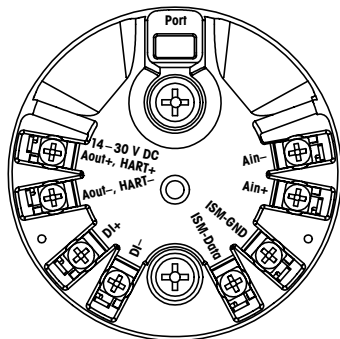

Terminál	Definice
Port	Servisní rozhraní, např. pro aktualizace firmwaru.
Aout+, HART+ Aout-, HART-	Věnujte pozornost polaritě. Připojení napájení 14 až 30 V DC, analogový výstup a signál HART.
DI+ a DI-	Digitální vstup (pro přepínání převodníku do režimu zastavení).
ISM-DATA ISM-GND	Vstup senzoru viz „Bezpečnost a účel přístroje“ kapitola na straně 4. Zapojení je provedeno již v továrně. Neodpojujte.
Ain+ a Ain-	Analogový vstup 4 až 20 mA (pro kompenzaci tlaku).

5 Struktura menu

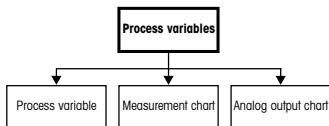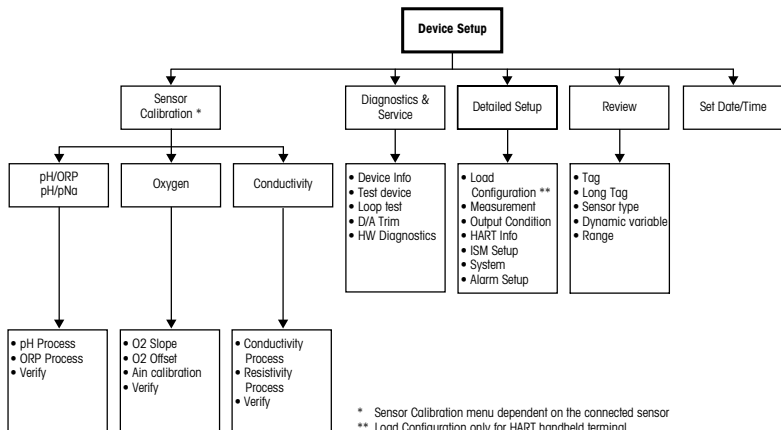

6 Obecné nastavení

Konfiguraci převodníku M100 lze provádět prostřednictvím konfiguračního nástroje, nástroje pro správu nebo pomocí ručního terminálu HART.

Podmínka: Převodník M100 a senzor musí být nainstalované a připojené k napájení.

Konfigurační nástroj nebo nástroj pro správu



Poznámka: DTM a konfigurační nástroj PACTWare™ jsou obsaženy na dodaném CD-ROMu. DTM si můžete rovněž stáhnout na stránce www.mt.com/M100.

Informace o krocích 1 až 5 a 13 naleznete v dokumentaci příslušného nástroje.

1. Nainstalujte konfigurační nástroj, jako např. PACTWare™, nebo nástroj pro správu.
2. Nainstalujte DTM pro rozhraní HART a pro převodník M100.
3. Proveďte upgrade katalogu zařízení.
4. Proveďte připojení. Podle potřeby zkontrolujte nastavení portu COM.
5. Vyberte **Sensor Type (Typ senzoru)**.
Cesta: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
6. Načtěte konfiguraci ze zařízení.
7. Nastavte **Tag (Tag) a/nebo Long Tag (Dlouhý tag)**.
Cesta: Device Setup > Detailed Setup > HART Info.
8. Nastavte **Date (Datum) a Time (Čas)**. Čas nastavte ve 24hodinovém formátu. Formát času nelze změnit. Cesta: Device Setup > Set Date/Time
9. Nastavte rozsah analogového výstupního signálu.
Cesta: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Horní hranice rozsahu) a **LRV** (Lower Range Value/Dolní hranice rozsahu): Hodnoty lze měnit podle aktuálního měřicího rozsahu. Musí ovšem být v limitu měření senzoru.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/Horní limit senzoru) a **LSL** (Lower Sensor Limit/Dolní limit senzoru): Limity závisí na daném senzoru a nelze je měnit.

10. Definujte procesní proměnné **PV, SV, TV a QV**.

Cesta: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup

11. Proveďte kalibraci senzoru. Cesta: Device Setup > Sensor Calibration

12. Proveďte další nastavení. Viz návod k obsluze převodníku M100.

13. Konfiguraci uložte do zařízení.

Ruční terminál HART



Poznámka: Popis zařízení (DD) 008E8E7F0101.hhd naleznete na dodaném CD-ROMu. Soubor DD lze také stáhnout na stránce www.mf.com/M100.

Informace o kroku 1 naleznete v dokumentaci ručního terminálu HART.

1. Zkontrolujte, zda je na ručním terminálu HART již nainstalován soubor DD převodníku M100. V případě potřeby proveďte jeho instalaci.

2. Komunikace bude navázána automaticky.

3. Vyberte **Sensor Type (Typ senzoru)**.

Cesta: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup

4. Načtěte konfiguraci ze zařízení. Cesta: Device Setup > Detailed Setup

5. Nastavte **Tag (Tag)** a/nebo **Long Tag (Dlouhý tag)**.

Cesta: Device Setup > Detailed Setup > HART Info

6. Nastavte **Date (Datum)** a **Time (Čas)**. Čas nastavte ve 24hodinovém formátu. Formát času nelze změnit. Cesta: Device Setup > Set Date/Time

7. Nastavte rozsah analogového výstupního signálu.

Cesta: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range

– **URV** (Upper Range Value/Horní hranice rozsahu) a **LRV** (Lower Range Value/Dolní hranice rozsahu): Hodnoty lze měnit podle aktuálního měřicího rozsahu. Musí ovšem být v limitu měření senzoru.

– **USL** (Upper Sensor Limit/Horní limit senzoru) a **LSL** (Lower Sensor Limit/Dolní limit senzoru): Limity závisí na daném senzoru a nelze je měnit.

8. Definujte procesní proměnné **PV, SV, TV a QV**.

Cesta: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup

9. Proveďte kalibraci senzoru. Cesta: Device Setup > Sensor Calibration

10. Proveďte další nastavení. Viz návod k obsluze převodníku M100.

Změna typu senzoru


Podmínka: Převodník M100 a jiný typ senzoru musí být nainstalované a připojené k napájení.

Pokud chcete změnit typ senzoru, např. na senzor konduktivity se senzorem pH, proveďte následující kroky:

1. Proveďte připojení.
2. Vyberte **Sensor Setup (Nastavení senzoru)**.
Cesta: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
3. Otevřete menu Sensor Setup (Nastavení senzoru).
4. Vyberte nový typ senzoru pro parametr **Sensor Type (Typ senzoru)**.
5. Načtěte konfiguraci ze zařízení.
6. Konfigurace uložená v konfiguračním nástroji nebo ručním terminálu HART bude aktualizována. Jestliže jste vybrali správný typ senzoru, zobrazí se menu Verify (Ověření).

7 Kalibrace senzorů

(CESTA: Device setup / Sensor Calibration)

 **Poznámka:** Nejlepších výsledků kalibrace dosáhnete při dodržení následujících pokynů. Odběr vzorků provádějte co možná nejlíže k senzoru. Vzorek měřte za procesní teploty.

Prostřednictvím konfiguračního nástroje, nástroje pro správu nebo ručního terminálu HART můžete provést kalibraci senzoru s využitím kalibračních postupů „Process“ (Proces), „1-point“ (1 bodová) nebo „2-point“ (2 bodová). Informace o kalibračních postupech naleznete v návodu k obsluze převodníku M100. Software iSense umožňuje kalibraci senzoru za použití kalibračních postupů „1-point“ (1 bodová) a „2-point“ (2 bodová). Viz pokyny k obsluze softwaru iSense.

Po spuštění kalibrace již nelze spustit žádnou jinou kalibraci.

Menu kalibrace senzorů

Kalibrační postupy viz „Struktura menu“ kapitola na straně 7.

Po každé úspěšné kalibraci jsou k dispozici následující možnosti:

- **Adjust (Upravit)**

Kalibrační hodnoty jsou upraveny a použity při měření. Zároveň jsou uloženy v historii kalibrací.

- **Calibrate (Kalibrovat)**

Kalibrační hodnoty jsou uloženy v historii kalibrací pro potřeby dokumentace, nikoli měření. Kalibrační hodnoty z poslední platné kalibrace se dále využívají k měření.

- **Abort (Zrušit)**

Kalibrační hodnoty jsou zrušeny.

8 Údržba

Převodník nevyžaduje žádnou údržbu.

Povrchy převodníku čistěte měkkou vlhkou utěrkou a pečlivě je osušte.

9 Likvidace

Dodržujte platné místní a zákonné předpisy upravující nakládání s elektrickým a elektronickým odpadem.

Demontáž převodníku provádějte dle jeho složení. Jednotlivé součásti roztříďte a předejte k recyklaci. Nerecyklovatelné materiály je nutné zlikvidovat způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

10 ES prohlášení o shodě

ES prohlášení o shodě je součástí dodávky přístroje.

ISM je registrovaná ochranná známka skupiny Mettler-Toledo ve Švýcarsku, Brazílii, USA, Číně, Evropské unii, Jižní Koreji, Rusku a Singapuru.

Lynvejledning

Transmitter M100


Hovedmontering



Indhold

1	Sikkerhed og tilsigtet anvendelse	14
2	Tekniske data og yderligere information	15
3	Montering	15
4	Eltilslutning	16
5	Menustruktur	17
6	Generel opsætning	18
7	Sensorkalibrering	21
8	Vedligeholdelse	22
9	Bortskaffelse	22
10	EF-overensstemmelseserklæring	22

1 Sikkerhed og tilsigtet anvendelse

 **Bemærk:** Lynvejledningen er en kort betjeningsvejledning.

M100-transmitteren må kun installeres, tilsluttes, idriftsættes og vedligeholdes af kvalificeret og uddannet personale såsom elektrikere i fuld overensstemmelse med instruktionerne i denne lynvejledning samt alle gældende regler og love.

Det uddannede personale skal have læst og forstået denne lynvejledning og skal følge de instruktioner, den indeholder. Hvis du ikke er sikker på, at du har forstået alle dele af denne lynvejledning, skal du læse betjeningsvejledningen (medfølger på cd-rom). Betjeningsvejledningen indeholder detaljerede oplysninger om apparatet.

M100-transmitteren må kun betjenes af personer, der har kendskab til transmitteren, og som er kvalificeret til at udføre dette arbejde.

Tilsigtet anvendelse

M100 er en 2-trådet hovedmonteret transmitter til analytiske målinger med HART-kommunikationsfunktionaliteter. M100 er en multiparameterenhed med én kanal til måling af pH/ORP, ledningsevne og opløst ilt. Den er kun kompatibel med ISM[®]-sensorer.

M100-transmitteren er beregnet til brug i forarbejdningsindustrien, og den er egensikkerheds-certificeret til installationer i farlige områder. Til anvendelse i farlige områder, se betjeningsvejledningen.

Vejledning til tilpasning af M100-parametre

Parameter	M100 XH
	ISM
pH/ORP	•
pH/pNa	•
Ledningsevne 4-e	•
Amp. Opløst ilt ppm/ppb/sporing	• 1) / • 2) / • 2)


1) INGOLD- og THORNTON-sensorer

2) THORNTON-sensorer

2 Tekniske data og yderligere information

De vigtigste tekniske data såsom forsyningsspænding er angivet på typeskiltet på transmitteren. Yderligere tekniske data såsom nøjagtighed findes i betjeningsvejledningen. Dette dokument, betjeningsvejledningen og softwaren findes på den medfølgende cd-rom. Du kan også downloade dokumentationen via internettet på "www.mt.com/M100".

3 Montering

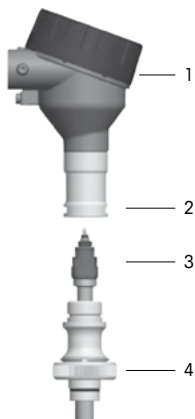

- 1 M100-transmitter
- 2 Forlængerrør
- 3 Sensor eller elektrode
- 4 Sensorholder




Bemærk: Enheden skal være slukket under installation.

1. Installer sensorholderen som beskrevet i betjeningsvejledningen til sensorholderen.
2. Indsæt forsigtigt sensoren i sensorholderen. Skru sensoren i med håndkraft.
3. Skru sensorholder og forlængerrør på med håndkraft. Undgå at dreje M100-transmitteren. Drej kun forlængerrøret.
4. Skru afdækningen af M100-transmitteren.
5. Udfør ledningsføringen. Se kapitel "Eltiilslutning" på side 16.
6. Skru afdækningen på M100-transmitteren.

4 Eltilslutning



 **Bemærk:** Enheden skal være slukket, når den tilsluttes strømforsyningen.

1. Sluk forsyningsspændingen.
2. Tilslut strømforsyningen (14 til 30 V DC) til terminalerne **Aout+**, **HART+** og **Aout-**. **HART-**. Vær opmærksom på polariteten.
3. Tilslut analog udgang og HART-signal til terminalerne **HART+** og **HART-**.
4. Tilslut digital indgang til skift af transmitter i pausefilstand til terminalerne **DI+** og **DI-**.
5. Tilslut analogt indgangssignal 4 til 20 mA til trykkompensering til terminalerne **Ain+** og **Ain-**.

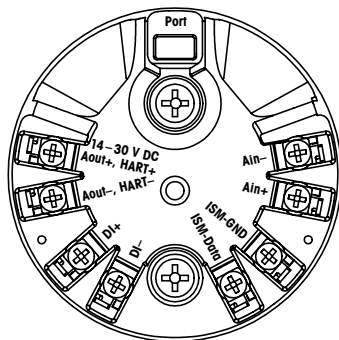

Terminal	Definition
Port	Servicegrænseflade til f.eks. firmwareopdatering.
Aout+, HART+ Aout-, HART-	Vær opmærksom på polariteten. Strømtilslutning 14 til 30 V DC, analog udgang og HART-signal
DI+ og DI-	Digital indgang (til skift af transmitter i pausefilstand).
ISM-DATA ISM-GND	Sensorindgang, se kapitel "Sikkerhed og tilsigtet anvendelse" på side 14. Ledningsført fra fabrikken. Må ikke frakobles.
Ain+ og Ain-	Analog indgang 4 til 20 mA (til trykkompensering).

5 Menustruktur

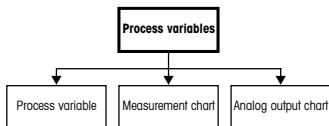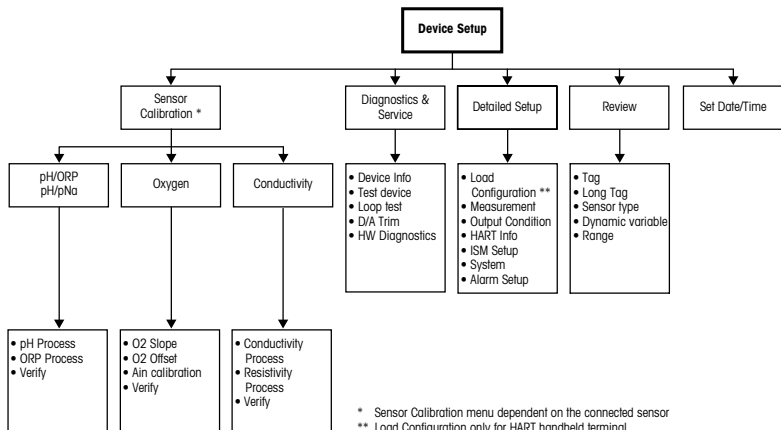

6 Generel opsætning

M100-transmitteren konfigureres enten via et konfigurationsværktøj, et Asset Management-værktøj eller via en håndholdt HART-terminal.

Forudsætning: M100-transmitteren og sensoren skal være monteret og have strømforsyning.

Konfigurationsværktøj eller Asset Management-værktøj



Bemærk: DTM og konfigurationsværktøjet PACTWare™ findes på den medfølgende cd-rom. Du kan også downloade DTM via internettet på "www.mt.com/M100".

Se værktøjets dokumentation for at få flere oplysninger om trin 1 til 5 og trin 13.

1. Installer et konfigurationsværktøj, f.eks. PACTWare™, eller et Asset Management-værktøj.
2. Installer DTM til HART-grænseflade og DTM til M100-transmitter.
3. Opdater enhedskatalog.
4. Etabler tilslutning. Kontrollér om nødvendigt COM-portindstillinger.
5. Vælg **Sensor Type (Sensortype)**.
Menusti: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
6. Indlæs konfiguration fra enhed.
7. Angiv **Tag (Tag)** eller/og **Long Tag (Langt tag)**.
Menusti: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
8. Angiv **Date (Dato)** og **Time (Klokkeslæt)**. Angiv klokkeslæt i 24 timers-format. Formatet for klokkeslæt kan ikke ændres. Menusti: Device Setup > Set Date/Time
9. Angiv området for det analoge udgangssignal.
Menusti: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/værdi for øvre område) og **LRV** (Lower Range Value/værdi for nedre område): Værdierne kan ændres til det aktuelle måleområde. Værdierne skal være inden for sensorens målegrænser.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/øvre sensorgrænse) og **LSL** (Lower Sensor Limit/nedre sensorgrænse): Grænserne defineres af sensoren og kan ikke ændres.

10. Definer procesvariablerne **PV**, **SV**, **TV** og **QV**.
Menusti: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
11. Kalibrer sensor. Menusti: Device Setup > Sensor Calibration
12. Udfør øvrige indstillinger. Se betjeningsvejledningen til M100-transmitteren.
13. Gem konfigurationen på enheden.

Håndholdt HART-terminal



Bemærk: DD "008E8E7D0101.hhd" medfølger på cd-rom. Du kan også downloade DD via internettet på "www.mt.com/M100".

Se dokumentationen til den håndholdte HART-terminal for at få flere oplysninger om "trin 1".

1. Kontrollér, om DD til M100-transmitteren allerede er installeret på den håndholdte HART-terminal. Installer om nødvendigt DD.
2. Kommunikationen etableres automatisk.
3. Vælg **Sensor Type (Sensortype)**.
Menusti: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
4. Indlæs konfiguration fra enhed. Menusti: Device Setup > Detailed Setup
5. Angiv **Tag (Tag)** eller/og **Long Tag (Langt tag)**.
Menusti: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
6. Angiv **Date (Dato)** og **Time (Klokkeslæt)**. Angiv klokkeslæt i 24 timers-format. Formatet for klokkeslæt kan ikke ændres. Menusti: Device Setup > Set Date/Time
7. Angiv området for det analoge udgangssignal.
Menusti: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/værdi for øvre område) og **LRV** (Lower Range Value/værdi for nedre område): Værdierne kan ændres til det aktuelle måleområde. Værdierne skal være inden for sensorens målegrænser.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/øvre sensorgrænse) og **LSL** (Lower Sensor Limit/nedre sensorgrænse): Grænserne defineres af sensoren og kan ikke ændres.
8. Definer procesvariablerne **PV**, **SV**, **TV** og **QV**.
Menusti: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
9. Kalibrer sensor. Menusti: Device Setup > Sensor Calibration

10. Udfør øvrige indstillinger. Se betjeningsvejledningen til M100-transmitteren.

Ændring af sensortype

Forudsætning: M100-transmitteren og en anden sensortype skal være monteret og have strømforsyning.

Hvis du ændrer sensortype, f.eks. ændrer en ledningsevnesensor til en pH-sensor, skal du udføre følgende procedure:

1. Etabler tilslutning.
2. Vælg **Sensor Setup (Sensoropsætning)**.
Menusti: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
3. Start "Sensor Setup" (Sensoropsætning).
4. Vælg den nye sensortype for parameteren **Sensor Type (Sensortype)**.
5. Indlæs konfiguration fra enhed.
6. Konfigurationen i konfigurationsværktøjet eller i den håndholdte HART-terminal opdateres.
Hvis du har valgt den korrekte sensortype, vises menuen "Verify" (Bekræft).

7 Sensorkalibrering

(STI: Device Setup > Sensor Calibration)



Bemærk: Vær opmærksom på følgende punkter for at opnå de bedste proceskalibreringsresultater. Tag prøver så tæt som muligt på sensorens målepunkt. Mål prøven ved procestemperaturen.

Du kan kalibrere sensoren med kalibreringsmetoden "Process" (Proceskalibrering), "1-Point" (1-punktskalibrering) eller "2-Point" (2-punktskalibrering) via konfigurationsværktøjet, Asset Management-værktøjet eller den håndholdte HART-terminal. Vedr. kalibreringsmetoder, se betjeningsvejledningen til M100-transmitteren. Via iSense-softwaren kan du kalibrere sensoren med "1-Point" (1-punktskalibrering) eller "2-Point" (2-punktskalibrering) kalibreringsmetoden. Se betjeningsvejledningen til iSense-softwaren.

Når kalibreringen er i gang, kan der ikke startes en anden kalibrering.

Sensorkalibreringsmenu

Se kapitel "Menustruktur" på side 17 for flere oplysninger om kalibreringsmetoder.

Efter hver korrekt gennemført kalibrering er der følgende valgmuligheder:

- **Adjust (Juster)**

Kalibreringsværdierne indføres og bruges til målingen. Kalibreringsværdierne gemmes desuden i kalibreringshistorikken.

- **Calibrate (Kalibrer)**

Kalibreringsværdierne gemmes i kalibreringshistorikken med henblik på dokumentation, men bruges ikke til målingen. Kalibreringsværdierne fra sidste gyldige justering anvendes også til målingen.

- **Abort (Fortryd)**

Kalibreringsværdierne slettes.

8 Vedligeholdelse

Transmitteren kræver ingen vedligeholdelse.

Rengør overfladerne med en blød, fugtig klud, og tør dem omhyggeligt af med en tør klud.

9 Bortskaffelse

Overhold gældende lokale eller nationale bestemmelser om bortskaffelse af "affald fra elektrisk og elektronisk udstyr".

Skil transmitteren ad i dele af forskellige materialer. Sortér materialerne, og send dem til genbrug. Ikke-genanvendelige materialer skal bortskaffes på en miljøvenlig måde.

10 EF-overensstemmelseserklæring

EF-overensstemmelseserklæringen er en del af leveringen.

ISM er et registreret varemærke tilhørende Mettler-Toledo Group i Schweiz, Brasilien, USA, Kina, EU, Sydkorea, Rusland og Singapore.

Quick-Setup-Leitfaden Transmitter M100 Kopfmontage



Inhalt

1	Sicherheit und bestimmungsgemäße Verwendung	24
2	Technische Daten und weitere Informationen	25
3	Montage	25
4	Elektrischer Anschluss	26
5	Menüstruktur	27
6	Allgemeine Einstellungen	28
7	Sensorkalibrierung	31
8	Wartung	32
9	Entsorgung	32
10	EG-Konformitätsbescheinigung	32

1 Sicherheit und bestimmungsgemäße Verwendung



Bemerkung: Der Quick-Setup-Leitfaden ist eine Bedienungsanleitung in Kurzform.

Der Transmitter M100 darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal installiert, angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden, z.B. Elektrotechniker. Dabei sind die Anweisungen dieses Quick-Setup-Leitfadens, die anwendbaren Normen und gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.

Der vorliegende Quick-Setup-Leitfaden muss deshalb vor Beginn der Arbeiten von der betreffenden Person gelesen und verstanden werden. Bei inhaltlichen Unklarheiten bezüglich des Quick Setup-Leitfadens muss die Bedienungsanleitung konsultiert werden (auf der mitgelieferten CD-ROM enthalten). Die Bedienungsanleitung enthält detailliertere Informationen zum Gerät.

Der Transmitter M100 darf nur von Personen installiert und betrieben werden, die sich mit dem Transmitter auskennen und die für solche Arbeiten entsprechend qualifiziert sind.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der M100 ist ein 2-Draht Kopfransmitter für analytische Messungen mit HART-Kommunikationsfunktionen. Der M100 ist ein multiparameterfähiges Einkanalgerät zur Messung von pH/Redox, Leitfähigkeit und Gelöstsauerstoffgehalt. Er ist nur mit ISM[®]-Sensoren kompatibel.

Der Transmitter M100 wurde für den Einsatz in der Prozessindustrie konzipiert und ist aufgrund seiner eigensicheren Konstruktion für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen. Informationen zu Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Einsatzmöglichkeiten des M100 nach Parametern

Parameter	M100 XH
	ISM
pH/Redox	•
pH/pNa	•
Leitfähigkeit 4-e	•
Amp. gelöster Sauerstoff ppm/ppb/Spurenkonz.	• ¹⁾ / • ²⁾ / • ²⁾


1) INGOLD- und THORNTON-Sensoren

2) THORNTON Sensoren


2 Technische Daten und weitere Informationen

Die wichtigsten technischen Daten, wie etwa die Versorgungsspannung, sind am Transmitter auf dem Typenschild angegeben. Weitere technische Daten, beispielsweise zur Genauigkeit, finden Sie in der Bedienungsanleitung. Das vorliegende Dokument, die Bedienungsanleitung und die Software sind auf der mitgelieferten CD-ROM enthalten. Sie können die Dokumentation auch über das Internet herunterladen, unter „www.mf.com/M100“.

3 Montage

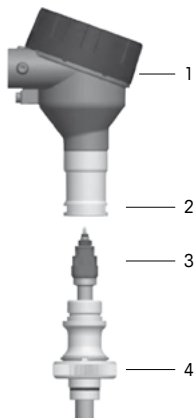

- 1 Transmitter M100
- 2 Verlängerungsrohr
- 3 Sensor oder Elektrode
- 4 Sensorgehäuse


 **Bemerkung:** Gerät bei der Installation ausschalten.

1. Das Sensorgehäuse installieren, wie in der Bedienungsanleitung für das Sensorgehäuse beschrieben.
2. Den Sensor vorsichtig in das Sensorgehäuse einführen. Den Sensor handfest einschrauben.
3. Sensorgehäuse und Verlängerungsrohr handfest miteinander verschrauben. Den Transmitter M100 nicht drehen. Nur das Verlängerungsrohr drehen.
4. Die Abdeckung des Transmitters M100 abschrauben.
5. Den Sensor verdrahten. Siehe Kapitel „Elektrischer Anschluss“ auf Seite 26.
6. Abdeckung des Transmitters M100 aufschrauben.

4 Elektrischer Anschluss



 **Bemerkung:** Bei Arbeiten am Gerät ist das Gerät auszuschalten.

1. Die Stromversorgung trennen.
2. Die Stromversorgung (14 bis 30 V DC) an die Klemmen **Aout+**, **HART+** und **Aout-** anschließen. **HART-**. Polarität beachten!
3. Analogausgang und HART-Signal an die Klemmen **HART+** und **HART-** anschließen.
4. Den Digitaleingang zum Umschalten des Transmitters in den Hold-Zustand an die Klemmen **DI+** und **DI-** anschließen.
5. Das analoge 4- bis 20-mA-Eingangssignal für den Druckausgleich an die Klemmen **Ain+** und **Ain-** anschließen.

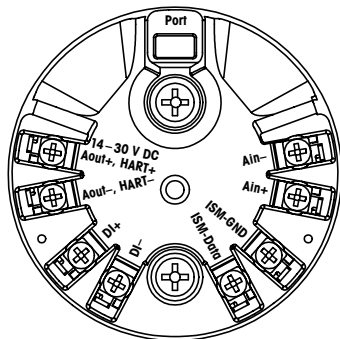

Klemme	Belegung
Port	Service-Schnittstelle, z. B. für Firmware-updates.
Aout+, HART+ Aout-, HART-	Polarität beachten! Stromanschluss 14 bis 30 V DC, Analogausgang und HART-Signal.
DI+ und DI-	Digitaleingang (versetzt den Transmitter in den Hold-Zustand).
ISM-DATA ISM-GND	Sensoreingang, siehe Kapitel „Sicherheit und bestimmungsgemäße Verwendung“ auf Seite 24. Werksseitig verdrahtet. Nicht trennen.
Ain+ und Ain-	Analogeingang 4 bis 20 mA (für Druckausgleich).

5 Menüstruktur

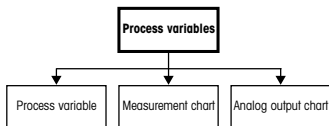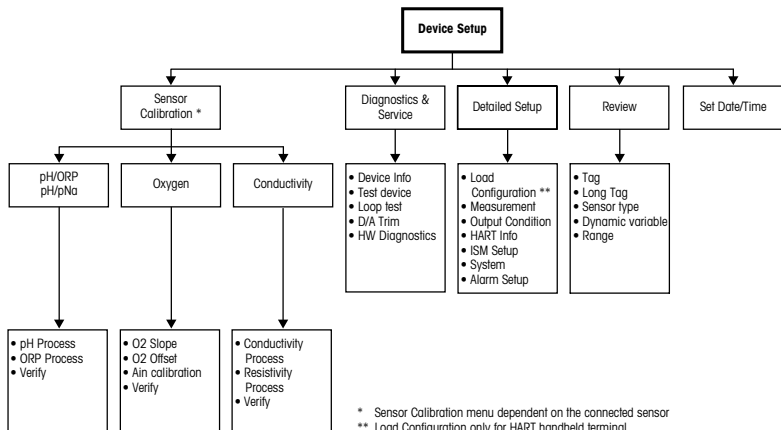

6 Allgemeine Einstellungen

Der Transmitter M100 wird entweder über das Konfigurationstool, ein Asset-Management-Tool oder über ein HART-Handterminal konfiguriert.

Voraussetzung: Der Transmitter M100 und der Sensor sind montiert und elektrisch angeschlossen.

Konfigurationstool oder Asset-Management-Tool



Hinweis: Der DTM und das Konfigurationstool PACTWare™ befinden sich auf der beiliegenden CD-ROM. Der DTM kann auch aus dem Internet heruntergeladen werden, unter „www.mt.com/M100“.

Zu den Schritten 1 bis 5 sowie zu Schritt 13 siehe die Tool-Dokumentation.

1. Konfigurationstool (z. B. PACTWare™) oder Asset-Management-Tool installieren.
2. DTM für HART-Schnittstelle und DTM für Transmitter M100 installieren.
3. Gerätekatalog aktualisieren.
4. Verbindung aufbauen. Ggf. die COM-Port-Einstellungen überprüfen.
5. **Sensor Type (Sensortyp)** wählen.
Menüpfad: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
6. Die Konfiguration vom Gerät laden.
7. **Tag (Tag)** und/oder **Long Tag (Langes Tag)** einstellen.
Menüpfad: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
8. **Date (Datum)** und **Time (Zeit)** einstellen. Die Uhrzeit im 24-Stunden-Format einstellen. Das Zeitformat ist nicht veränderbar. Menüpfad: Device Setup > Set Date/Time
9. Den Bereich des Analogausgangssignals einstellen.
Menüpfad: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Endwert) und **LRV** (Lower Range Value/Anfangswert): Die Werte können an den aktuellen Messbereich angepasst werden. Die Werte müssen innerhalb der Messgrenzen des Sensors liegen.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/obere Sensorgrenze) und **LSL** (Lower Sensor Limit/untere Sensorgrenze): Die Messgrenzen sind vom Sensor vorgegeben und nicht änderbar.

10. Prozessvariablen **PV, SV, TV** und **QV**.
festlegen. Menüpfad: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
11. Sensor kalibrieren. Menüpfad: Device Setup > Sensor Calibration
12. Weitere Einstellungen vornehmen. Siehe Bedienungsanleitung des Transmitters M100.
13. Konfiguration auf Gerät abspeichern.

HART-Handterminal



Hinweis: Der Gerätetreiber „008E8E7D0101.hhd“ befindet sich auf der beiliegenden CD-ROM. Er kann auch aus dem Internet heruntergeladen werden, unter „www.mt.com/M100“.

Zu Schritt 1 siehe die Dokumentation des HART-Handterminals.

1. Überprüfen, ob der Gerätetreiber des Transmitters M100 bereits auf dem HART-Handterminal installiert ist. Den Gerätetreiber ggf. installieren.
2. Die Datenverbindung wird automatisch aufgebaut.
3. **Sensor Type (Sensortyp)** wählen.
Menüpfad: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
4. Die Konfiguration vom Gerät laden. Menüpfad: Device Setup > Detailed Setup
5. **Tag (Tag)** und/oder **Long Tag (Langes Tag)** einstellen.
Menüpfad: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
6. **Date (Datum)** und **Time (Zeit)** einstellen. Die Uhrzeit im 24-Stunden-Format einstellen. Das Zeitformat ist nicht veränderbar. Menüpfad: Device Setup > Set Date/Time
7. Den Bereich des Analogausgangssignals einstellen.
Menüpfad: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Endwert) und **LRV** (Lower Range Value/Anfangswert): Die Werte können an den aktuellen Messbereich angepasst werden. Die Werte müssen innerhalb der Messgrenzen des Sensors liegen.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/obere Sensorgrenze) und **LSL** (Lower Sensor Limit/untere Sensorgrenze): Die Messgrenzen sind vom Sensor vorgegeben und nicht änderbar.
8. Prozessvariablen **PV, SV, TV** und **QV**.
festlegen. Menüpfad: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup

9. Sensor kalibrieren. Menüpfad: Device Setup > Sensor Calibration
10. Weitere Einstellungen vornehmen. Siehe Bedienungsanleitung des Transmitters M100.

Sensortyp ändern

Voraussetzung: Der Transmitter M100 und ein weiterer Sensortyp sind montiert und elektrisch angeschlossen.

Zum Wechseln des Sensortyps (z. B. pH-Sensor anstelle eines Leitfähigkeitssensors) folgendermaßen vorgehen:

1. Verbindung aufbauen.
2. **Sensor Setup (Sensoreinstellungen)** wählen.
Menüpfad: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
3. „Sensor Setup“ (Sensoreinstellungen) starten.
4. Den neuen Sensortyp für den Parameter **Sensor Type (Sensortyp)** wählen.
5. Die Konfiguration vom Gerät laden.
6. Die Konfiguration im Konfigurationstool oder im HART-Handterminal wird aktualisiert.
Wenn der richtige Sensortyp gewählt wurde, erscheint das Menü „Verify“ (Überprüfen).

7 Sensorkalibrierung

(PFAD: Device setup/Sensor Calibration)



Hinweis: Für eine optimale Prozesskalibrierung bitte Folgendes beachten: Stichproben möglichst nahe an der Messstelle des Sensors nehmen. Die Probe bei Prozessstemperatur messen.

Über ein Konfigurationstool, ein Asset-Management-Tool oder das HART-Handterminal lässt sich der Sensor nach einem der Verfahren „Process“ (Prozesskalibrierung), „1-Point“ (Einpunktkalibrierung) oder „2-Point“ (Zweipunktkalibrierung) kalibrieren. Die Kalibrierverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung des Transmitters M100. Mit der iSense-Software lässt sich der Sensor nach dem „1-Point“ (Einpunktkalibrierung) oder nach dem „2-Point“ (Zweipunktkalibrierung) kalibrieren. Siehe Bedienungsanleitung der iSense-Software.

Sobald die Kalibrierung läuft, kann keine weitere Kalibrierung gestartet werden.

Sensorkalibrieremenü

Zu den Kalibrierverfahren siehe Kapitel „Menüstruktur“ auf Seite 27.

Nach jeder erfolgreichen Kalibrierung können folgende Optionen gewählt werden:

- **Adjust (Justieren)**

Die Kalibrierwerte werden übernommen und für die Messungen verwendet. Zusätzlich werden die Kalibrierwerte in der calibration history gespeichert.

- **Calibrate (Kalibrieren)**

Die Kalibrierwerte werden in der Kalibrierhistorie zur Dokumentation gespeichert, aber nicht für die Messung verwendet. Die Kalibrierwerte der letzten gültigen Kalibrierung werden weiter für die Messung verwendet.

- **Abort (Abbrechen)**

Die Kalibrierwerte werden verworfen.

8 **Wartung**

Der Transmitter ist wartungsfrei.

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch und anschließend mit einem trockenen Tuch.

9 **Entsorgung**

Beachten Sie die entsprechenden örtlichen oder nationalen Vorschriften zur Entsorgung von „Elektro- und Elektronik-Altgeräten“.

Demontieren Sie den Transmitter entsprechend seiner Rohstoffe. Sortieren Sie die Rohstoffe und führen Sie diese der Wiederverwertung zu. Nicht wiederverwertbare Stoffe sind umweltschonend zu entsorgen.

10 **EG-Konformitätsbescheinigung**

Die EG-Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert.

ISM ist ein eingetragenes Markenzeichen der Mettler-Toledo Gruppe in der Schweiz, Brasilien, den USA, China, der Europäischen Union, Südkorea, Russland und Singapur.

Quick Setup Guide

Transmitter M100 Head mount



Content

1	Safety and Intended Use	34
2	Technical Data and Further Information	35
3	Mounting	35
4	Electrical Connection	36
5	Menu Structure	37
6	General Setup	38
7	Sensor Calibration	41
8	Maintenance	42
9	Disposal	42
10	EC-Declaration of Conformity	42

1 Safety and Intended Use

 **Note:** The Quick Setup Guide is a brief operating instruction.

The M100 transmitter must only be installed, connected, commissioned, and maintained by qualified specialists e.g. electrical technicians in full compliance with the instructions in this Quick Setup Guide, the applicable norms and legal regulations.

The specialist must have read and understood this Quick Setup Guide and must follow the instructions it contains. If you are unclear on anything in this Quick Setup Guide, you must read the Operating Instructions (supplied on CD-ROM). The Operating Instructions provides detailed information on the instrument.

The M100 transmitter should be operated only by personnel familiar with the transmitter and who are qualified for such work.

Intended Use

The M100 is a 2-wire head mount transmitter for analytical measurements with HART communication capabilities. The M100 is a 1-channel, multi-parameter unit for pH/ORP, conductivity and dissolved oxygen measurement. It is only compatible with ISM® sensors.

The M100 transmitter is designed for use in the process industries and is intrinsically safe certified for installations in hazardous areas. For applications in hazardous areas refer to the Operating Instructions.

M100 parameter fit guide

Parameter	M100 XH
	ISM
pH/ORP	•
pH/pNa	•
Conductivity 4-e	•
Amp. Dissolved Oxygen ppm/ppb/trace	• 1) / • 2) / • 2)


1) INGOLD and THORNTON sensors

2) THORNTON sensors

2 Technical Data and Further Information

The most important technical data such as supply voltage are given on the name plate on the transmitter. For further technical data such as accuracy refer to the Operating Instructions. This document, the Operating Instructions and software are on the supplied CD-ROM. You can also download the documentation via Internet "www.mt.com/M100".

3 Mounting

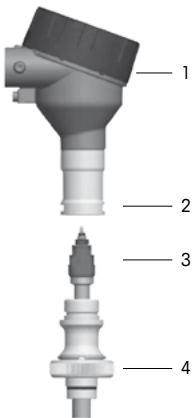


- 1 M100 transmitter
- 2 Extension tube
- 3 Sensor or electrode
- 4 Sensor housing




Note: Power off device during installation.

1. Install sensor housing as described in the Operating Instructions of the sensor housing.
2. Carefully insert sensor into the sensor housing. Screw in sensor hand-tight.
3. Screw sensor housing and extension tube hand-tight. Do not turn the M100 transmitter. Turn extension tube only.
4. Unscrew cover of the M100 transmitter.
5. Perform wiring. See "Electrical Connection" chapter on Page 36.
6. Screw cover of the M100 transmitter.

4 Electrical Connection



 **Note:** Power off device during electrical connection.

1. Switch off supply voltage.
2. Connect mains supply (14 to 30 V DC) to the terminals **Aout+**, **HART+** and **Aout-**. **HART-**. Notice polarity.
3. Connect analog output and HART signal to terminals **HART+** and **HART-**.
4. Connect digital input for switching transmitter in Hold state to terminals **DI+** and **DI-**.
5. Connect analog input signal 4 to 20 mA for pressure compensation to terminals **Ain+** and **Ain-**.

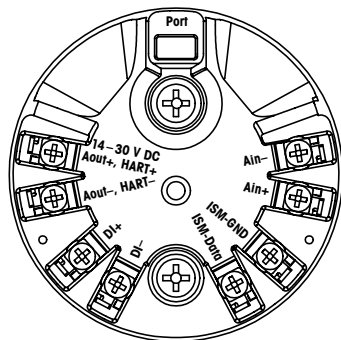

Terminal	Definition
Port	Interface for service e.g. firmware update.
Aout+, HART+ Aout-, HART-	Notice polarity. Power connection 14 to 30 V DC, Analog output and HART signal.
DI+ and DI-	Digital input (for switching transmitter in Hold state).
ISM-DATA ISM-GND	Sensor input, see "Safety and Intended Use" chapter on Page 34". Wired by the factory. Do not disconnect.
Ain+ and Ain-	Analog input 4 to 20 mA (for pressure compensation).

5 Menu Structure

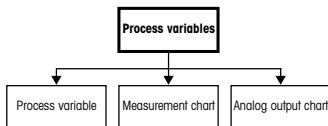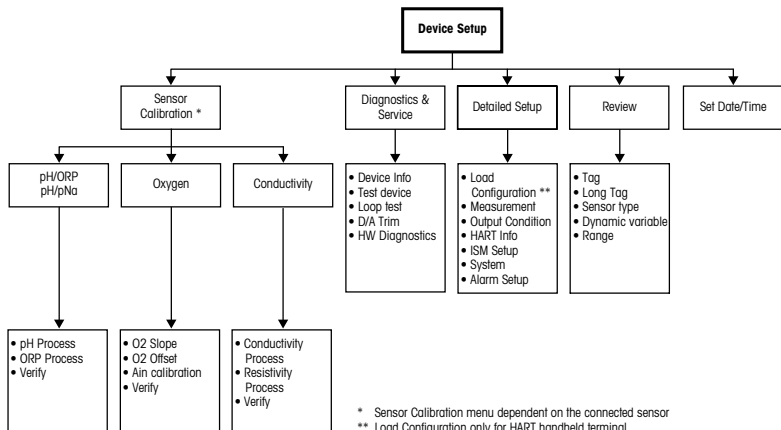

6 General Setup

You configure the M100 transmitter either via a configuration tool, an asset-management-tool or via a HART handheld terminal.

Prerequisite: The M100 transmitter and the sensor are mounted and electrically connected.

Configuration tool or asset-management tool



Note: The DTM and the configuration tool PACTWare™ are on the supplied CD-ROM. You can also download the DTM via Internet “www.mt.com/M100”.

For steps 1 to 5 and step 13 refer to the documentation of the tool.

1. Install configuration tool e.g. PACTWare™ or asset-management-tool.
2. Install DTM for HART interface and DTM for M100 transmitter.
3. Update device catalog.
4. Build up connection. Check COM port settings if necessary.
5. Select **Sensor Type**.
Menu path: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
6. Load configuration from device.
7. Set **Tag** or/and **Long Tag**.
Menu path: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
8. Set **Date** and **Time**. Set the time in the 24 hour format. The time format cannot be changed. Menu path: Device Setup > Set Date/Time
9. Set range of the analog output signal.
Menu path: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value) and **LRV** (Lower Range Value): The values can be changed to the current measurement range. The values have to be within the measurement limits of the sensor.
 - **USL** (Upper Sensor Limit) and **LSL** (Lower Sensor Limit): The limits are defined by the sensor and cannot be changed.

10. Define the process variables **PV**, **SV**, **TV** and **QV**.

Menu path: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup

11. Calibrate sensor. Menu path: Device Setup > Sensor Calibration

12. Perform further settings. See Operating Instructions of the M100 transmitter.

13. Store configuration to device.

HART handheld terminal



Note: The DD "008E8E7D0101.hhd" is on the supplied CD-ROM. You can also download the DD via Internet "www.mt.com/M100".

For "Step 1" refer to the documentation of the HART handheld terminal.

1. Check if the DD of the M100 transmitter has already been installed on the HART handheld terminal. Install the DD if necessary.
2. The communication is built up automatically.
3. Select **Sensor Type**.
Menu path: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
4. Load configuration from device. Menu path: Device Setup > Detailed Setup
5. Set **Tag** or/and **Long Tag**.
Menu path: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
6. Set **Date** and **Time**. Set the time in the 24 hour format. The time format cannot be changed. Menu path: Device Setup > Set Date/Time
7. Set range of the analog output signal.
Menu path: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value) and **LRV** (Lower Range Value): The values can be changed to the current measurement range. The values have to be within the measurement limits of the sensor.
 - **USL** (Upper Sensor Limit) and **LSL** (Lower Sensor Limit): The limits are defined by the sensor and cannot be changed.
8. Define the process variables **PV**, **SV**, **TV** and **QV**.
Menu path: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup

9. Calibrate sensor. Menu path: Device Setup > Sensor Calibration
10. Perform further settings. See Operating Instructions of the M100 transmitter.

Change Sensor Type

Prerequisite: The M100 transmitter and another sensor type are mounted and electrically connected.

If you change the sensor type e.g. a Conductivity sensor with a pH sensor, perform the following procedure:

1. Built up connection.
2. Select **Sensor Setup**.
Menu path: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
3. Start "Sensor Setup".
4. Select the new sensor type for the **Sensor Type** parameter.
5. Load configuration from device.
6. The configuration in the configuration tool or in the HART handheld is updated. If you have selected the correct sensor type, the "Verify" menu will be shown.

7 Sensor Calibration

(PATH: Device setup/Sensor Calibration)



Note: For best process calibration results observe the following points. Take grab sample as close as possible to the measurement point of the sensor. Measure the sample at process temperature.

Via configuration tool, asset-management-tool or HART handheld terminal you can calibrate the sensor with the “Process”, “1-Point” or “2-Point” calibration method. For the calibration methods see Operating Instructions of the M100 transmitter. Via iSense software you can calibrate the sensor with the “1-Point” or “2-Point” calibrate method. See Operating Instructions of the iSense software.

As soon as the calibration is in progress no other calibration can be started.

Sensor Calibration Menu

For the calibration methods see “Menu Structure” chapter on Page 37.

After every successful calibration the following options are available:

- **Adjust**

Calibration values are adopted and used for the measurement. Additionally, the calibration values are stored in the calibration history.

- **Calibrate**

Calibration values are stored in the calibration history for documentation, but not be used for the measurement. The calibration values from the last valid adjustment are further used for the measurement.

- **Abort**

Calibration values are discarded.

8 Maintenance

The transmitter requires no maintenance.

Clean the surfaces with a soft damp cloth and dry the surfaces with a cloth carefully.

9 Disposal

Observe the applicable local or national regulations concerning the disposal of "Waste electrical and electronic equipment".

Disassemble the transmitter according to resources. Sort resources and supply them to recycling. Non-recyclable materials have to be disposed of in an environmental-friendly manner.

10 EC-Declaration of Conformity

The EC-Declaration of conformity is part of the delivery.

ISM is a registered trademark of the Mettler-Toledo Group in Switzerland, Brazil, USA, China, European Union, South Korea, Russia and Singapore.

Guía de configuración rápida

Cabezal ciego M100



Contenido

1	Seguridad y uso previsto	44
2	Datos técnicos e información adicional	45
3	Montaje	45
4	Conexión eléctrica	46
5	Estructura de menús	47
6	Configuración general	48
7	Calibración del sensor	51
8	Mantenimiento	52
9	Eliminación de residuos	52
10	Declaración de conformidad CE	52

1 Seguridad y uso previsto



Nota: La Guía de configuración rápida es un manual de instrucciones conciso.

Las tareas de instalación, conexión, puesta en marcha y mantenimiento del transmisor M100 únicamente podrán correr a cargo de especialistas cualificados (por ejemplo, técnicos electricistas) en el cumplimiento absoluto de las instrucciones de esta Guía de configuración rápida, así como de los reglamentos y las normativas legales aplicables.

El especialista debe haber leído y comprendido esta Guía de configuración rápida, además de seguir las instrucciones que contiene. En caso de duda acerca de algún aspecto de esta Guía de configuración rápida, consulte las Instrucciones de manejo (suministradas en CD-ROM). Las Instrucciones de manejo proporcionan información detallada sobre el instrumento.

El transmisor M100 únicamente podrá manejarlo el personal familiarizado con este dispositivo y que esté cualificado para ello.

Uso previsto

El M100 es un cabezal ciego de dos hilos diseñado para realizar mediciones analíticas con funciones de comunicación HART. El M100 es una unidad multiparamétrica monocal para la medición del pH/Redox, la conductividad y el oxígeno disuelto. Únicamente es compatible con los sensores ISM®.

El transmisor M100 se ha diseñado para su uso en las industrias de procesos y se ha certificado como intrínsecamente seguro para su instalación en zonas peligrosas. Para conocer las aplicaciones en zonas peligrosas, consulte las Instrucciones de manejo.

Guía de ajuste de parámetros del M100


Parámetro	M100 XH
	ISM
pH/Redox	•
pH/pNa	•
Conductividad 4-e	•
Oxígeno disuelto amp. (ppm/ppb/trazas)	• ¹⁾ / • ²⁾ / • ²⁾

- 1) Sensores INGOLD y THORNTON
- 2) Sensores THORNTON

2 Datos técnicos e información adicional

Los datos técnicos más importantes, como la tensión de suministro, aparecen indicados en la placa de identificación del transmisor. Para obtener el resto de los datos técnicos, como el nivel de precisión, consulte las Instrucciones de manejo. Este documento, las Instrucciones de manejo y el software se encuentran en el CD-ROM suministrado. La documentación está asimismo disponible para su descarga a través de Internet en «www.mt.com/M100».

3 Montaje

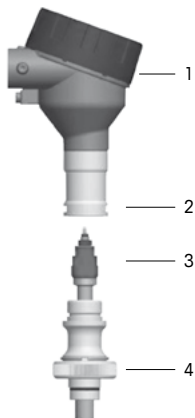

- 1 Transmisor M100
- 2 Tubo alargador
- 3 Sensor o electrodo
- 4 Carcasa del sensor




Nota: Desconecte la alimentación del dispositivo durante la instalación.

1. Instale la carcasa del sensor tal y como se describe en las Instrucciones de manejo de la propia carcasa del sensor.
2. Introduzca cuidadosamente el sensor en su carcasa. Enrosque el sensor con la mano.
3. Enrosque la carcasa del sensor y el tubo alargador con la mano. No gire el transmisor M100, sino únicamente el tubo alargador.
4. Desenrosque la cubierta del transmisor M100.
5. Efectúe el cableado. Consulte el apartado «Conexión eléctrica» en la página 46.
6. Enrosque la cubierta del transmisor M100.

4 Conexión eléctrica



 **Nota:** Desconecte la alimentación del dispositivo durante la conexión eléctrica.

1. Desactive la tensión de suministro.
2. Conecte el suministro eléctrico de red (14 a 30 V CC) a los terminales **Aout+**, **HART+** y **Aout-**, **HART-**. Respete la polaridad.
3. Conecte la salida analógica y la señal HART a los terminales **HART+** y **HART-**.
4. Conecte la entrada digital para la conmutación del transmisor en estado de pausa a los terminales **DI+** y **DI-**.
5. Conecte la señal de entrada analógica de 4 a 20 mA para la compensación de la presión a los terminales **Ain+** y **Ain-**.

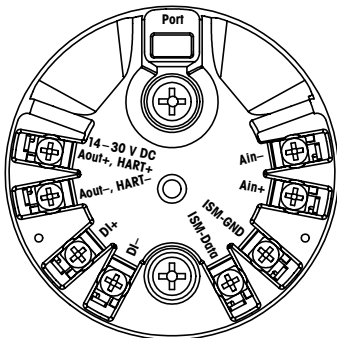

Terminal	Definición
Puerto	Interfaz de servicio (por ejemplo, actualización del firmware).
Aout+, HART+ Aout-, HART-	Respete la polaridad. Conexión a la alimentación de 14 a 30 V CC, salida analógica y señal HART.
DI+ y DI-	Entrada digital (para la conmutación del transmisor en estado de pausa).
ISM-DATA ISM-GND	Entrada del sensor; consulte el apartado «Seguridad y uso previsto» en la página 44. Cableado de fábrica. Se prohíbe su desconexión.
Ain+ y Ain-	Entrada analógica de 4 a 20 mA (para la compensación de la presión).

5 Estructura de menús

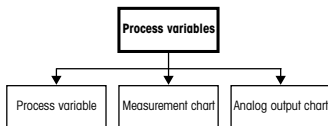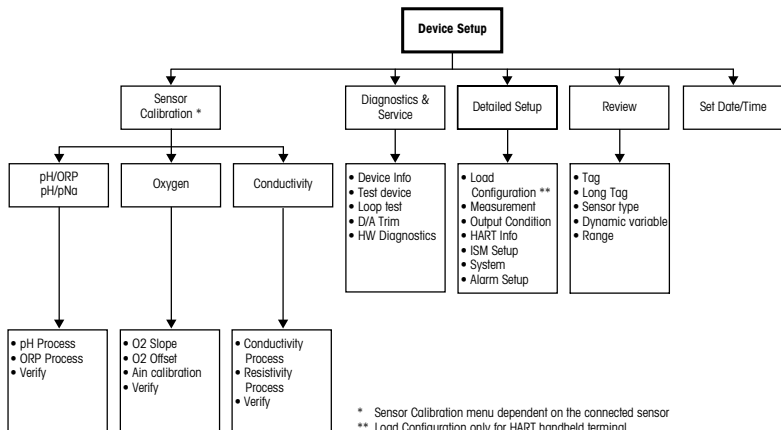

6 Configuración general

El transmisor M100 se puede configurar a través de una herramienta de configuración, una herramienta de gestión de activos o un terminal HART portátil.

Requisito previo: el transmisor M100 y el sensor deben estar montados y conectados eléctricamente.

Herramienta de configuración o herramienta de gestión de activos



Nota: En el CD-ROM suministrado se incluyen el archivo DTM y la herramienta de configuración PACTWare™. El DTM también está disponible para su descarga de Internet desde la página «www.mt.com/M100».

Para obtener más información acerca de los pasos 1 a 5, así como del paso 13, consulte la documentación de la herramienta.

1. Instale la herramienta de configuración (por ejemplo, el software PACTWare™) o la herramienta de gestión de activos.
2. Instale el archivo DTM de la interfaz HART y el archivo DTM del transmisor M100.
3. Actualice el catálogo del dispositivo.
4. Establezca la conexión. En caso necesario, compruebe la configuración del puerto COM.
5. Seleccione **Sensor Type (Tipo de sensor)**.
Ruta del menú: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
6. Cargue la configuración del dispositivo.
7. Defina los parámetros **Tag (Etiqueta)** o **Long Tag (Etiqueta larga)**.
Ruta del menú: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
8. Defina los parámetros **Date (Fecha)** y **Time (Hora)**. El formato configurado para la hora es de 24 horas. No se puede modificar. Ruta del menú: Device Setup > Set Date/Time
9. Defina el rango de la señal de salida analógica.
Ruta del menú: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Valor de rango superior) y **LRV** (Lower Range Value/Valor de rango inferior): estos valores se pueden modificar según el rango de medición actual, si bien se deberán situar dentro de los límites de medición del sensor.

- **USL** (Upper Sensor Limit/Límite de sensor superior) y **LSL** (Lower Sensor Limit/Límite de sensor inferior): estos límites son definidos por el sensor y no se pueden modificar.
10. Defina las variables de proceso **PV**, **SV**, **TV** y **QV**.
Ruta del menú: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
 11. Calibre el sensor. Ruta del menú: Device Setup > Sensor Calibration
 12. Efectúe configuraciones adicionales. Consulte las Instrucciones de manejo del transmisor M100.
 13. Guarde la configuración del dispositivo.

Terminal HART portátil



Nota: El archivo DD «008E8E7D0101.hhd» se encuentra en el CD-ROM suministrado. El DD también está disponible para su descarga de Internet desde la página «www.mt.com/M100».

Para obtener más información acerca del paso 1, consulte la documentación del terminal HART portátil.

1. Compruebe si el archivo DD del transmisor M100 ya se encuentra instalado en el terminal HART portátil. En caso necesario, instale dicho archivo DD.
2. La comunicación se establece automáticamente.
3. Seleccione **Sensor Type (Tipo de sensor)**.
Ruta del menú: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup.
4. Cargue la configuración del dispositivo. Ruta del menú: Device Setup > Detailed Setup
5. Defina los parámetros **Tag (Etiqueta)** o **Long Tag (Etiqueta larga)**.
Ruta del menú: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
6. Defina los parámetros **Date (Fecha)** y **Time (Hora)**. El formato configurado para la hora es de 24 horas. No se puede modificar. Ruta del menú: Device Setup > Set Date/Time
7. Defina el rango de la señal de salida analógica.
Ruta del menú: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Valor de rango superior) y **LRV** (Lower Range Value/Valor de rango inferior): estos valores se pueden modificar según el rango de medición actual, si bien se deberán situar dentro de los límites de medición del sensor.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/Límite de sensor superior) y **LSL** (Lower Sensor Limit/Límite de sensor inferior): estos límites son definidos por el sensor y no se pueden modificar.

- Defina las variables de proceso **PV, SV, TV y QV**.
Ruta del menú: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
- Calibre el sensor. Ruta del menú: Device Setup > Sensor Calibration
- Efectúe configuraciones adicionales. Consulte las Instrucciones de manejo del transmisor M100.

Cambio del tipo de sensor

Requisito previo: el transmisor M100 y un sensor de otro tipo deben estar montados y conectados eléctricamente.

Si desea cambiar el tipo de sensor, por ejemplo, un sensor de conductividad por un sensor de pH, siga el procedimiento siguiente:

- Establezca la conexión.
- Seleccione **Sensor Setup (Ajuste sensor)**.
Ruta del menú: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
- Inicie «Sensor Setup» (Ajuste sensor).
- Seleccione el nuevo tipo de sensor en el parámetro **Sensor Type (Tipo de sensor)**.
- Cargue la configuración del dispositivo.
- Los ajustes de la herramienta de configuración o del terminal HART portátil se actualizan. Si se ha seleccionado el tipo de sensor adecuado, en la pantalla se mostrará el menú «Verify» (Verificar).

7 Calibración del sensor

(RUTA: Device setup/Sensor Calibration)



Nota: Para obtener los mejores resultados de calibración del proceso posibles, tenga en cuenta los siguientes factores. Efectúe un muestreo simple lo más cerca posible del punto de medición del sensor. Mida la muestra a la temperatura de proceso.

Utilice la herramienta de configuración, la herramienta de gestión de activos o el terminal HART portátil para calibrar el sensor con el método de calibración «Process» (Proceso), «1-Point» (1 punto) o «2-Point» (2 puntos). Para conocer los métodos de calibración, consulte las Instrucciones de manejo del transmisor M100. El software iSense permite calibrar el sensor con el método de calibración «1-Point» (1 punto) o «2-Point» (2 puntos). Consulte las Instrucciones de manejo del software iSense.

Mientras se esté ejecutando una calibración, no será posible iniciar ninguna otra.

Menú Calibración del sensor

Para conocer los métodos de calibración, consulte el apartado «Estructura de menús» en la página 47.

Cuando la calibración se realiza correctamente, están disponibles las opciones siguientes:

- **Adjust (Ajustar)**

Los valores de calibración se guardan y se utilizan para la medición. Además, los valores de calibración se almacenan en el historial de calibración.

- **Calibrate (Calibrar)**

Los valores de calibración se guardan en el historial de calibración como documentación, pero no se utilizan para la medición. Para la medición se emplean los valores de calibración del último ajuste válido.

- **Abort (Anular)**

Los valores de calibración se cancelan.

8 Mantenimiento

El transmisor no requiere mantenimiento.

Limpie las superficies con un paño suave humedecido y séquelas cuidadosamente con otro paño.

9 Eliminación de residuos

Cumpla las normativas locales o nacionales aplicables a la eliminación de «Residuos de equipos eléctricos y electrónicos».

Desmante el transmisor en función de los recursos incluidos. Clasifique los recursos y llévelos a una planta de reciclaje. Los materiales no reciclables se deben eliminar de forma respetuosa con el medio ambiente.

10 Declaración de conformidad CE

La declaración de conformidad CE forma parte del suministro.

ISM es una marca registrada del grupo Mettler-Toledo en Suiza, Brasil, EE. UU., China, Unión Europea, Corea del Sur, Rusia y Singapur.

Pika-asetusopas


Lähetin M100 (koppamallinen)



Sisältö

1	Turvallisuus ja käyttötarkoitus	54
2	Tekniset tiedot ja lisätietoja	55
3	Asentaminen	55
4	Sähköliitäntä	56
5	Valikkorakenne	57
6	Yleiset asetukset	58
7	Anturin kalibrointi	61
8	Ylläpito	62
9	Hävittäminen	62
10	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	62

1 Turvallisuus ja käyttötarkoitus

 **Huom:** Pika-asetusopas on lyhyt käyttöohje.

M100-lähtetimen saa asentaa, kytkeä, ottaa käyttöön ja huoltaa vain pätevä asiantuntija, kuten sähköasentaja noudattaen täydellisesti tämän pika-asetusoppaan ohjeita, soveltuvia normeja ja säädöksiä.

Asiantuntijan on luettava ja sisäistettävä pika-asetusopas ja noudatettava sen sisältämiä ohjeita. Jos jokin kohta pika-asetusoppaassa ei ole täysin selvä, lue käyttöohje (toimitetaan CD-ROM-levyllä). Käyttöohjeessa on yksityiskohtaiset tiedot laitteesta.

M100-lähtetin tulee antaa ainoastaan sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka tuntevat lähtetimen ja ovat päteviä näihin tehtäviin.

Käyttötarkoitus

M100 on kaksijohtiminen HART-tiedonsiirtoa käyttävä koppelähtetin analyttisiä mittauksia varten. M100 on yksikanavainen moniparametriähtetin pH/ORP- ja johtavuusmittauksia sekä liuenneen hapen mittausta varten. Se on yhteensopiva ainoastaan ISM®-anturien kanssa.

M100-lähtetin on suunniteltu käytettäväksi prosessiteollisuudessa, ja se on sertifioitu luonnostaan vaarattomaksi asennuksiin vaarallisissa tiloissa. Katso käyttöohjeesta lisätietoja vaarallisten alueiden käyttökohteista.

M100 Parametriopas

Parametri	M100 XH
	ISM
pH/ORP	•
pH/pNa	•
Johtavuus 4-e	•
Amp. Liuennut happi ppm/ppb/jäämä	• ¹⁾ /• ²⁾ /• ²⁾


1) INGOLD- ja THORNTON-anturit

2) THORNTON-anturit

2 Tekniset tiedot ja lisätietoja

Tärkeimmät tekniset tiedot, kuten syöttöjännite, on kirjattu lähettimen kotelossa olevaan laitelpeeseen. Tarkemmat tekniset tiedot, kuten tarkkuusarvot, löytyvät käyttöohjeesta. Tämä asiakirja, käyttöohje ja ohjelmisto toimitetaan CD-ROM-levyllä. Voit myös ladata dokumentaation Internet-osoitteesta www.mt.com/M100.

3 Asentaminen

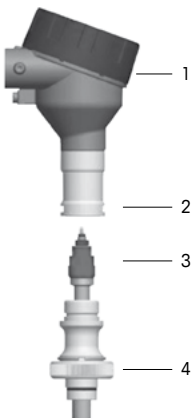


- 1 M100-lähetin
- 2 Jatkoputki
- 3 Anturi tai elektrodi
- 4 Anturin kotelo


 **Huom:** Katkaise laitteen virta asennuksen ajaksi.

1. Asenna anturikotelo anturikotelon käyttöohjeiden mukaisesti.
2. Työnnä anturi varovasti anturikoteloon. Kierrä anturi käsitiukkuuteen.
3. Kierrä anturikotelo ja jatkoputki käsitiukkuuteen. Älä käännä M100-lähetintä. Käännä ainoastaan jatkoputkea.
4. Kierrä M100-lähettimen suojus auki.
5. Tee johdotustoimet. Katso "Sähköliitäntä" luku sivulla 56.
6. Kierrä M100-lähettimen suojus kiinni.

4 Sähköliittäntä



 **Huom:** Katkaise laitteen virta sähköliittäntöjen ajaksi.

1. Katkaise syöttöjännite.
2. Kytke virransyöttö (14–30 V DC) liittimiin **Aout+**, **HART+** ja **Aout-**, **HART-**. Huomaa napaisuus.
3. Kytke analoginen lähtö ja HART-signaali liittimiin **HART+** ja **HART-**.
4. Kytke digitaalinen tulo liittimiin **DI+** ja **DI-** lähettimen kytkemiseksi pitotilaan.
5. Kytke painekompensaation analoginen 4–20 mA:n tulosignaali liittimiin **Ain+** ja **Ain-**.

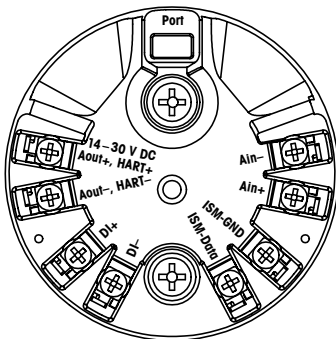

Liitin	Määritelmä
Portti	Huoltoliittäntä esimerkiksi laiteohjelmiston päivitystä varten.
Aout+, HART+ Aout-, HART-	Huomaa napaisuus. Virtaliittäntä 14–30 V DC, analoginen lähtö ja HART-signaali.
DI+ ja DI-	Digitaalinen tulo (lähettimen kytkemiseksi pitotilaan).
ISM-DATA ISM-GND	Anturin tulo, katso "Turvallisuus ja käyttötarkoitus" luku sivulla 54. Johdotettu tehtaalla. Älä irrota.
Ain+ ja Ain-	Analoginen tulo 4–20 mA (painekompensaatiota varten).

5 Valikkorakenne

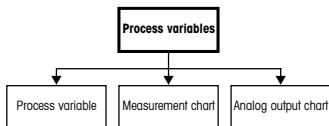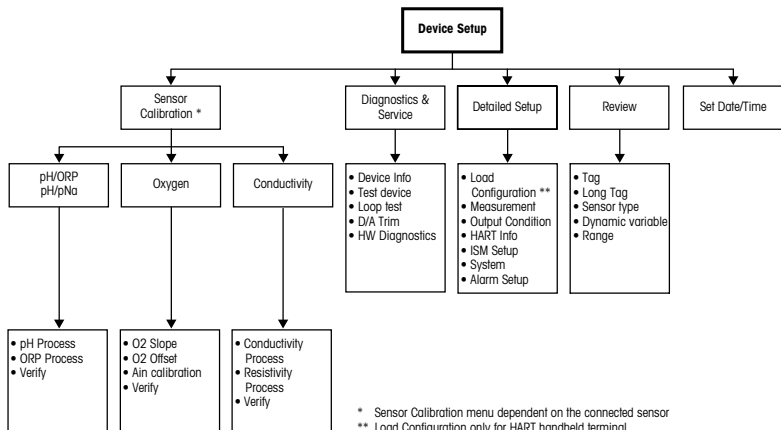

6 Yleiset asetukset

Määritä M100-lähettimen asetukset joko määrittästyökalun, laitehallintatyökalun tai HART-käsiopäätteen avulla.

Edellytykset: M100-lähetin ja anturi on asennettu ja sähkökytkennät on tehty.

Määrittästyökalu tai laitehallintatyökalu



Huom: DTM ja PACTWare™-laitehallintatyökalu ovat mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä. Voit ladata DTM:n myös Internetin kautta osoitteesta www.mt.com/M100.

Katso vaiheiden 1–5 ja 13 lisätiedot työkalun dokumentaatiosta.

1. Asenna määrittästyökalu, esimerkiksi PACTWare™, tai laitehallintatyökalu.
2. Asenna HART-liitännän DTM ja M100-lähettimen DTM.
3. Päivitä laiteluettelo.
4. Muodosta yhteys. Tarkista COM-portin asetukset tarvittaessa.
5. Valitse **Sensor Type (Anturin tyyppi)**.
Valiikkopolku: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
6. Lataa määrittästyökalusta.
7. Aseta **Tag (Tunniste)** tai/ja **Long Tag (Pitkä tunniste)**.
Valiikkopolku: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
8. Aseta **Date (Päiväys)** ja **Time (Aika)**. Aseta aika 24 tunnin muodossa. Ajan muotoa ei voi muuttaa. Valiikkopolku: Device Setup > Set Date/Time
9. Aseta analogisen lähtösignaalin alue.
Valiikkopolku: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Loppuarvo) ja **LRV** (Lower Range Value/Alkuarvo): Nämä arvot voi muuttaa kullekin mittausalueelle sopiviksi. Arvojen on oltava anturin mittausrajojen sisäpuolella.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/Anturin yläraja) ja **LSL** (Lower Sensor Limit/Anturin alaraja): Anturi määrittää nämä rajat eikä niitä voi muuttaa.

10. Määritä prosessimuuttajat **PV**, **SV**, **TV** ja **QV**.
Valikkopolku: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
11. Kalibroï anturi. Valikkopolku: Device Setup > Sensor Calibration
12. Tee muut asetustoimet. Katso M100-lähttimen käyttöohjeet.
13. Tallenna määrittys laitteeseen.

HART-käsi pääte



Huom: DD (laitokuvaus) "008E8E7D0101.hhd" on laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä. Voit myös ladata DD:n Internet-osoitteesta www.mf.com/M100.

Katso vaiheen 1 lisätiedot HART-käsi päätteen dokumentaatiosta.

1. Tarkista, onko M100-lähttimen DD jo asennettu HART-käsi päätteen. Asenna DD tarvittaessa.
2. Tiedonsiirtoyhteys muodostetaan automaattisesti.
3. Valitse **Sensor Type (Anturin tyyppi)**.
Valikkopolku: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
4. Lataa määrittys laitteesta. Valikkopolku: Device Setup > Detailed Setup
5. Aseta **Tag (Tunniste)** tai/ja **Long Tag (Pitkä tunniste)**.
Valikkopolku: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
6. Aseta **Date (Päiväys)** ja **Time (Aika)**. Aseta aika 24 tunnin muodossa. Ajan muotoa ei voi muuttaa. Valikkopolku: Device Setup > Set Date/Time
7. Aseta analogisen lähtösignaalin alue.
Valikkopolku: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Loppuarvo) ja **LRV** (Lower Range Value/Alkuarvo): Nämä arvot voi muuttaa kullekin mittausalueelle sopiviksi. Arvojen on oltava anturin mittausrajojen sisäpuolella.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/Anturin yläraja) ja **LSL** (Lower Sensor Limit/Anturin alaraja): Anturi määrittää nämä rajat eikä niitä voi muuttaa.
8. Määritä prosessimuuttajat **PV**, **SV**, **TV** ja **QV**.
Valikkopolku: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup

9. Kalibroi anturi. Valikkopolku: Device Setup > Sensor Calibration

10. Tee muut asetustoimet. Katso M100-lähehtimen käyttöohjeet.

Anturityypin muuttaminen

Edellytykset: M100-lähetin ja toinen anturi on asennettu ja sähkökytkennät on tehty.

Tee seuraavat toimet, jos muutat anturin tyyppin, esimerkiksi vaihdat johtavuusanturin pH-anturiksi:

1. Muodosta yhteys.
2. Valitse **Sensor Setup (Anturin asetukset)**.
Valikkopolku: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
3. Käynnistä Sensor Setup (Anturin asetukset) -toiminto.
4. Valitse **Sensor Type (Anturin tyyppi)** -parametrille uusi anturin tyyppi.
5. Lataa määrittely laitteesta.
6. Määrittelyökalun tai HART-käsipäätteen määrittely päivitetään. Jos olet valinnut oikean anturin tyyppin, "Verify" (Varmista) -valikko tulee näyttöön.

7 Anturin kalibrointi

(POLKU: Device setup/Sensor Calibration)



Huom: Saat parhaat prosessikalibrointitulokset ottamalla huomioon seuraavat seikat. Ota näyte mahdollisimman läheltä anturin mittauspistettä. Mittaa näyte prosessilämpötilassa.

Voit kalibroida anturin Process (Prosessi)-, 1-Point (Yksipiste)- tai 2-Point (Kaksipiste) -kalibrointimenetelmällä määrittästyökalun, laitehallintatyökalun tai HART-käsiopäätteen avulla. Katso kalibrointimenetelmien lisätiedot M100-lähettimen käyttöohjeesta. Voit kalibroida anturin 1-Point (Yksipiste)- tai 2-Point (Kaksipiste) -kalibrointimenetelmällä iSense-ohjelmiston avulla. Katso iSense-ohjelmiston käyttöohjeet.

Kun kalibrointi on käynnissä, muita kalibrointeja ei voi käynnistää.

Anturin kalibrointi -valikko

Katso kalibrointimenetelmät kohdasta "Valikkorakenne" luku sivulla 57.

Onnistuneen kalibroinnin jälkeen voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

- **Adjust (Säädä)**

Kalibrointi-arvot otetaan käyttöön ja niitä käytetään mittaukseen. Lisäksi kalibrointi-arvot tallennetaan kalibrointihistoriaan.

- **Calibrate (Kalibro)**

Kalibrointi-arvot tallennetaan kalibrointihistoriaan dokumentointia varten, mutta niitä ei käytetä mittaukseen. Edellisen hyväksytyyn säädön kalibrointi-arvoja käytetään yhä mittaukseen.

- **Abort (Hylkää)**

Kalibrointi-arvot hylätään.

8 Ylläpito

Lähetin ei tarvitse huoltoa.

Puhdista pinnat pehmeällä, kostealla kankaalla ja kuivaa pinnat huolellisesti kankaalla.

9 Hävittäminen

Noudata paikallisia tai kansallisia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskevia säädöksiä. Pura lähetin materiaalien mukaisesti. Lajittele materiaalit ja toimita ne kierrätyspisteeseen. Materiaalit, joita ei voi kierrättää, tulee hävittää ympäristöystävällisesti.

10 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kuuluu toimitukseen.

ISM on Mettler-Toledo Groupin rekisteröity tavaramerkki Sveitsissä, Brasiliassa, USA:ssa, Kiinassa, Euroopan unionissa, Etelä-Koreassa, Venäjällä ja Singaporessa.

Guide de paramétrage rapide du transmetteur M100 à montage sur tête



Table des matières

1	Sécurité et usage prévu	64
2	Données techniques et autres informations	65
3	Montage	65
4	Raccordement électrique	66
5	Structure du menu	67
6	Paramétrage général	68
7	Étalonnage de la sonde	71
8	Maintenance	72
9	Mise au rebut	72
10	Déclaration de conformité CE	72

1 Sécurité et usage prévu



Remarque : le Guide de paramétrage rapide est un mode d'emploi abrégé.

Le transmetteur M100 doit être exclusivement installé, connecté, mis en service et entretenu par des spécialistes qualifiés tels que des électrotechniciens, dans le strict respect des instructions du présent Guide de paramétrage rapide, des normes et des réglementations en vigueur. Le spécialiste doit avoir lu et compris ce Guide de paramétrage rapide et doit se conformer aux instructions qu'il contient. En cas de doute sur son contenu, le Mode d'emploi (fourni sur CD-ROM) doit être consulté. Le Mode d'emploi contient des informations détaillées sur l'instrument.

Le transmetteur M100 doit uniquement être exploité par du personnel familiarisé avec ce type d'équipement et qualifié pour ce travail.

Utilisation prévue

Le M100 est un transmetteur 2 fils à montage sur tête qui permet de réaliser des mesures analytiques grâce aux fonctionnalités de communication HART. Ce transmetteur monovoie et multiparamètre est conçu pour mesurer le pH/redox, la conductivité et l'oxygène dissous. Il est uniquement compatible avec les sondes ISM®.

Le transmetteur M100 est destiné à être utilisé dans les industries de procédé. Il est certifié sécurité intrinsèque pour les installations en zones dangereuses. Pour connaître les applications en zones dangereuses, veuillez vous reporter au Mode d'emploi.

Guide de sélection des paramètres M100

Paramètre	M100 XH
	ISM
pH/redox	•
pH/pNa	•
Conductivité 4-e	•
Oxygène dissous amp. ppm/ppb/traces	• ¹⁾ / • ²⁾ / • ²⁾


1) Sondes INGOLD et THORNTON

2) Sondes THORNTON

2 Données techniques et autres informations

Les caractéristiques techniques essentielles, comme la tension d'alimentation, sont indiquées sur la plaque signalétique du transmetteur. Pour consulter toutes les caractéristiques techniques du transmetteur, comme la précision, veuillez vous reporter au Mode d'emploi. Ce document, le Mode d'emploi et le logiciel se trouvent sur le CD-ROM fourni. Vous pouvez également télécharger la documentation sur Internet à l'adresse www.mt.com/M100.

3 Montage

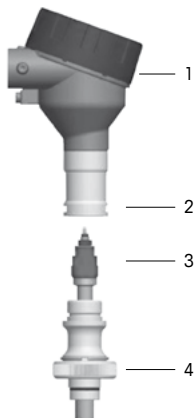


- 1 Transmetteur M100
- 2 Tube de rallonge
- 3 Sonde ou électrode
- 4 Support d'électrodes




Remarque : mettez l'instrument hors tension lors de l'installation.

1. Installez le support d'électrodes comme indiqué dans le Mode d'emploi du support.
2. Insérez délicatement la sonde dans le support d'électrodes. Vissez la sonde à la main.
3. Vissez à la main le support d'électrodes et le tube de rallonge. Ne tournez pas le transmetteur M100, tournez uniquement le tube de rallonge.
4. Dévissez le couvercle du transmetteur M100.
5. Effectuez les branchements. Voir chapitre « Raccordement électrique » à la page 66.
6. Vissez le couvercle du transmetteur M100.

4 Raccordement électrique



 **Remarque** : éteignez l'instrument lors du raccordement électrique.

1. Coupez l'alimentation.
2. Branchez l'alimentation (14-30 V CC) sur les bornes **Aout+**, **HART+** et **Aout-**, **HART-**. Localisez la polarité.
3. Branchez la sortie analogique et le signal HART sur les bornes **HART+** et **HART-**.
4. Branchez l'entrée numérique (correspondant à la commutation du transmetteur en mode Hold) sur les bornes **DI+** et **DI-**.
5. Branchez le signal d'entrée analogique 4-20 mA (correspondant à la compensation de la pression) aux bornes **Ain+** et **Ain-**.

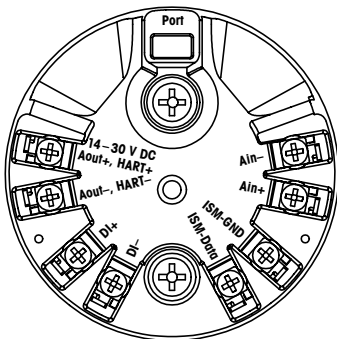

Borne	Définition
Port	Interface de service, p. ex. mise à jour du progiciel.
Aout+, HART+ Aout-, HART-	Localisez la polarité. Alimentation 14-30 V CC, sortie analogique et signal HART.
DI+ et DI-	Entrée numérique (pour la commutation du transmetteur en mode Hold)
ISM-DATA ISM-GND	Entrée sonde, voir chapitre « Sécurité et usage prévu » à la page 64. Câblage effectué en usine. Veuillez ne pas débrancher.
Ain+ et Ain-	Entrée analogique 4-20 mA (pour la compensation de la pression).

5 Structure du menu

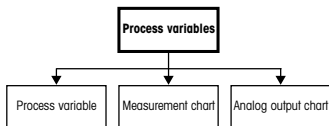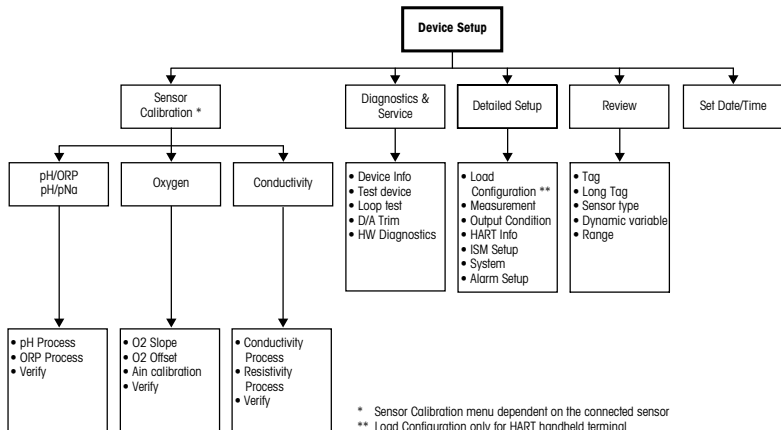

6 Paramétrage général

Vous pouvez configurer le transmetteur M100 via un outil de configuration, un outil de gestion des ressources ou un bornier portable HART.

Condition préalable : le transmetteur M100 et la sonde doivent être montés et branchés électriquement.

Outil de configuration ou outil de gestion des ressources



Remarque : le DTM et l'outil de configuration PACTWare™ se trouvent sur le CD-ROM fourni. Vous pouvez également télécharger le DTM sur Internet à l'adresse www.mt.com/M100.

Pour les étapes 1 à 5 et l'étape 13, consultez la documentation de l'outil.

1. Installez l'outil de configuration, p. ex. PACTWare™, ou l'outil de gestion des ressources.
2. Installez le DTM pour l'interface HART et le DTM pour le transmetteur M100.
3. Mettez à jour le catalogue du dispositif.
4. Établissez la connexion. Vérifiez les paramètres du port COM si nécessaire.
5. Sélectionnez **Sensor Type** (Type de sonde).
Chemin d'accès : Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
6. Importez la configuration depuis le dispositif.
7. Définissez **Tag (nom)** et/ou **Long tag (long nom)**.
Chemin d'accès : Device Setup > Detailed Setup > HART Info
8. Définissez **Date** (date) et **Time** (heure). Définissez l'heure au format 24 heures. Le format de l'heure ne peut pas être modifié. Chemin d'accès : Device Setup > Set Date/Time
9. Définissez la plage du signal de sortie analogique.
Chemin d'accès : Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Valeur maximale) et **LRV** (Lower Range Value/Valeur minimale) : les valeurs peuvent être modifiées selon la plage de mesure en cours. Elles doivent se trouver dans les limites de mesure de la sonde.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/Limite supérieure de la sonde) et **LSL** (Lower Sensor Limit/Limite inférieure de la sonde) : les limites sont définies par la sonde et ne peuvent pas être modifiées.

10. Définissez les variables de procédé **PV**, **SV**, **TV** et **QV**.
Chemin d'accès : Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
11. Étalonnez la sonde. Chemin d'accès : Device Setup > Sensor Calibration
12. Réalisez des réglages supplémentaires. Reportez-vous au Mode d'emploi du transmetteur M100.
13. Sauvegardez la configuration sur le dispositif.

Bornier portable HART



Remarque : la DD « 008E8E7D0101.hhd » se trouve sur le CD-ROM fourni. Vous pouvez également la télécharger sur Internet à l'adresse www.mt.com/M100.

Pour l'étape 1, consultez la documentation du bornier portable HART.

1. Vérifiez que la DD du transmetteur M100 a déjà été installée sur le bornier portable HART. Installez la DD si nécessaire.
2. La communication est automatiquement établie.
3. Sélectionnez **Sensor Type** (Type de sonde).
Chemin d'accès : Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
4. Importez la configuration depuis le dispositif. Chemin d'accès : Device Setup > Detailed Setup
5. Définissez **Tag (nom)** et/ou **Long tag (long nom)**.
Chemin d'accès : Device Setup > Detailed Setup > HART Info
6. Définissez **Date** (date) et **Time** (heure). Définissez l'heure au format 24 heures. Le format de l'heure ne peut pas être modifié. Chemin d'accès : Device Setup > Set Date/Time
7. Définissez la plage du signal de sortie analogique.
Chemin d'accès : Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Valeur maximale) et **LRV** (Lower Range Value/Valeur minimale) : les valeurs peuvent être modifiées selon la plage de mesure en cours. Elles doivent se trouver dans les limites de mesure de la sonde.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/Limite supérieure de la sonde) et **LSL** (Lower Sensor Limit/Limite inférieure de la sonde) : les limites sont définies par la sonde et ne peuvent pas être modifiées.

8. Définissez les variables de procédé **PV, SV, TV** et **QV**.
Chemin d'accès : Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
9. Étalonnez la sonde. Chemin d'accès : Device Setup > Sensor Calibration
10. Réalisez des réglages supplémentaires. Reportez-vous au Mode d'emploi du transmetteur M100.

Modification du type de sonde

Condition préalable : le transmetteur M100 et un autre type de sonde doivent être montés et branchés électriquement.

Si vous modifiez le type de sonde, p. ex. en remplaçant une sonde de conductivité par une électrode de pH, suivez les étapes suivantes :

1. Établissez la connexion.
2. Sélectionnez **Sensor Setup** (Configuration de la sonde).
Chemin d'accès : Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
3. Lancez « Sensor Setup » (Configuration de la sonde).
4. Sélectionnez le nouveau type de sonde pour le paramètre **Sensor Type** (Type de sonde).
5. Importez la configuration depuis le dispositif.
6. La configuration dans l'outil de configuration ou le bornier portable HART est mise à jour.
Si vous avez sélectionné le bon type de sonde, le menu « Verify » (Vérifier) s'affiche.

7 Étalonnage de la sonde

(CHEMIN D'ACCÈS : Device setup/Sensor Calibration)



Remarque : pour de meilleurs résultats d'étalonnage procédé, respectez les points suivants. Rapprochez l'échantillonnage le plus possible du point de mesure de la sonde. Mesurez l'échantillon à la température de procédé.

La sonde peut être étalonnée avec la méthode d'étalonnage « Process » (procédé), « 1-Point » (en un point) ou « 2-Point » (en deux points) via l'outil de configuration, l'outil de gestion des ressources ou le bornier portable HART. Pour en savoir plus sur les méthodes d'étalonnage, reportez-vous au Mode d'emploi du transmetteur M100. Vous pouvez étalonner la sonde avec la méthode d'étalonnage « 1-Point » (en un point) ou « 2-Point » (en deux points) avec le logiciel iSense. Pour ce faire, consultez le Mode d'emploi du logiciel iSense.

Une fois l'étalonnage en cours, il n'est pas possible de lancer un autre étalonnage.

Menu d'étalonnage de la sonde

Pour en savoir plus sur les méthodes d'étalonnage, reportez-vous au chapitre « Structure du menu » à la page 67.

Après chaque étalonnage réussi, les options suivantes sont disponibles :

- **Adjust (Ajuster)**

Les valeurs d'étalonnage sont adoptées et utilisées pour la mesure. Elles sont également enregistrées dans l'historique d'étalonnage.

- **Calibrate (Étalonner)**

Les valeurs d'étalonnage sont enregistrées dans l'historique d'étalonnage à titre de référence, mais elles ne sont pas utilisées pour la mesure. Les valeurs d'étalonnage du dernier ajustement valable seront utilisées par la suite pour la mesure.

- **Abort (Annuler)**

Les valeurs d'étalonnage sont effacées.

8 Maintenance

Le transmetteur ne demande aucune maintenance.

Nettoyez les surfaces avec un chiffon doux humide et séchez-les soigneusement.

9 Mise au rebut

Respectez les réglementations locales ou nationales applicables en matière de mise au rebut des « déchets d'équipements électriques et électroniques ».

Démontez le transmetteur comme indiqué dans la documentation. Triez les pièces et déposez-les dans un centre de recyclage. La mise au rebut des matériaux non recyclables doit s'effectuer dans le respect de l'environnement.

10 Déclaration de conformité CE

La déclaration de conformité CE est fournie avec l'instrument.

ISM est une marque déposée du groupe Mettler-Toledo en Suisse, au Brésil, aux États-Unis, en Chine, au sein de l'Union européenne, en Corée du Sud, en Russie et à Singapour.

Gyorsbeállítási útmutató

Távadó M100 Mérőfejre szerelt változat



Tartalom

1	Biztonság és rendeltetésszerű használat	74
2	Műszaki adatok és további információk	75
3	Rögzítés	75
4	Elektromos csatlakozás	76
5	Menüstruktúra	77
6	Általános beállítás	78
7	Érzékelőkalibrálás	81
8	Karbantartás	82
9	Ártalmatlanítás	82
10	EK megfelelőségi nyilatkozat	82

1 Biztonság és rendeltetészerű használat



Megjegyzés: A Gyorsbeállítási útmutató egy rövid használati utasítás.

Az M100 távadót csak szakképzett specialisták, pl. elektronikai szakemberek szerelhetik be, csatlakoztathatják, helyezhetik üzembe és tarthatják karban, betartva a jelen Gyorsbeállítási útmutató utasításait, a vonatkozó normákat és jogszabályokat.

A specialistának el kell olvasnia a jelen Gyorsbeállítási útmutatót, meg kell értenie azt, és követnie kell a benne foglalt utasításokat. Ha valami nem világos a Gyorsbeállítási útmutatóban, olvassa el a Használati utasítást (CD-ROM-on biztosítva). A Használati utasításban részletes információkat olvashat az eszközzel kapcsolatban.

Az M100-as távadót csak a távadót jól ismerő és a megfelelő képzéssel rendelkező személyek kezelhetik.

A műszer rendeltetése

Az M100 egy 2 vezetékes, mérőfejre szerelhető távadó analitikai mérésekhez, HART csatlakozási lehetőségekkel. Az M100 egy egycsatornás, többparaméteres egység pH/ORP-, vezetőképesség- és oldottoxigén-méréshez. Csak ISM®-érzékelőkkel kompatibilis.

Az M100 távadót feldolgozóipari alkalmazásra tervezték, tanúsítottan gyújtászikramentes és robbanásveszélyes területen is telepíthető. A robbanásveszélyes területen történő alkalmazást lásd a Használati utasításban.

M100 paraméter-útmutató

Paraméter	M100 XH
	ISM
pH/ORP	•
pH/pNa	•
Vezetőképesség 4-e	•
Amp. Oldott oxigén ppm/ppb/nyomokban	• ¹⁾ / • ²⁾ / • ²⁾


1) INGOLD és THORNTON érzékelők

2) THORNTON érzékelők


2 Műszaki adatok és további információk

A legfontosabb műszaki adatok, mint például a tápfeszültség, a távadó adattábláján olvashatók. A további műszaki adatokat, például a pontosságot lásd a Használati utasításban. A jelen dokumentum, a Használati utasítás és a szoftver megtalálható a mellékelt CD-ROM-on. A dokumentumokat az internetről is letöltheti: "www.mt.com/M100".

3 Rögzítés

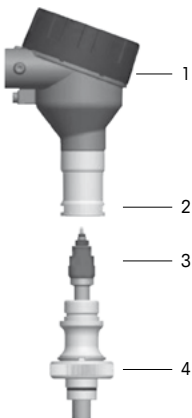

- 1 M100 távadó
- 2 Hosszabbító cső
- 3 Érzékelő vagy elektróda
- 4 Szenzortartó


 **Megjegyzés:** Telepítés közben kapcsolja ki a készüléket.

1. Szerelje be a szenzortartót annak Használati utasítása szerint.
2. Az érzékelőt óvatosan helyezze be a szenzortartóba. Csavarja be az érzékelőt kézzel szorosan.
3. Csavarja be a szenzortartót és a hosszabbító csövet kézzel szorosan. Ne kapcsolja be az M100 távadót. Csak a hosszabbító csövet forgassa el.
4. Csavarja le az M100 távadó tetejét.
5. Kösse be a vezetékeket. Lásd: "Elektromos csatlakozás" fejezet ezen az oldalon: 76.
6. Csavarja fel az M100 távadó tetejét.

4 Elektromos csatlakozás



 **Megjegyzés:** Az elektromos csatlakoztatás közben kapcsolja ki a készüléket.

1. Kapcsolja ki a tápfeszültséget.
2. Csatlakoztassa a hálózati áramforrást (14 – 30 V DC) az **Aout+**, **HART+** és az **Aout-** **kapcsokra**. **HART-**. Ügyeljen a polarításra.
3. Csatlakoztassa az analóg kimenetet és a HART jelet az **HART+** és a **HART-** kapcsokra.
4. Csatlakoztassa a digitális bemenetet a távadó tartás állapotba kapcsolásához a **DI+** és a **DI-** kapcsokra.
5. Csatlakoztassa a nyomáskiegyenlítés 4 – 20 mA analóg bemeneti jelét az **Ain+** és az **Ain-** kapcsokra.

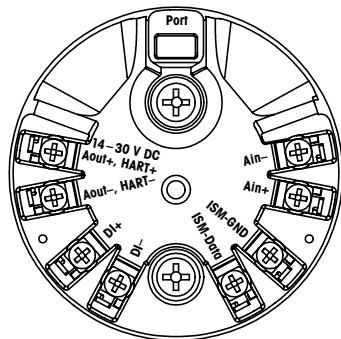

Kapocs	Definíció
Csatlakozó	Interfész szervizhez, pl. firmware frissítéséhez.
Aout+, HART+ Aout-, HART-	Ügyeljen a polarításra. 14 – 30 V DC hálózati csatlakozás, Analóg kimenet és HART jel.
DI+ és DI-	Digitális bemenet (a távadó tartás állapotba kapcsolásához).
ISM-Adat ISM Földelés	Érzékelő bemenet, lásd: "Biztonság és rendeltetésszerű használat" fejezet ezen az oldalon: 74. Gyárilag bekötve. Ne kösse le.
Ain+ és Ain-	4 – 20 mA analóg bemenet (nyomáskiegyenlítéshez).

5 Menüstruktúra

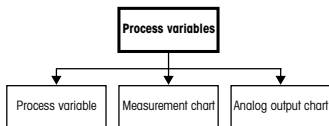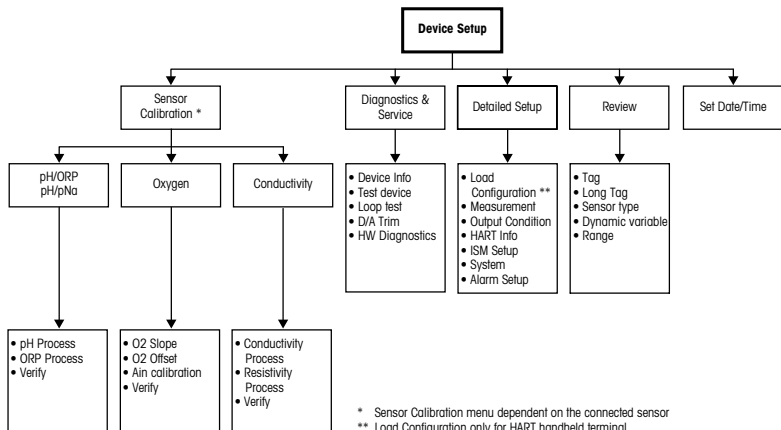

6 Általános beállítás

Az M100 távadót konfigurációs eszközön, eszközkezelőn vagy HART kézi kijelző segítségével konfigurálhatja.

Előfeltétel: Az M100 távadó és az érzékelő fel vannak szerelve és elektromos bekötésük megtörtént.

Konfigurációs eszköz vagy eszközkezelő



Megjegyzés: A DTM és a PACTWare™ konfigurációs eszköz a mellékelt CD-ROM-on található. A DTM-et az internetről is letöltheti: "www.mt.com/M100".

Az 1–5. lépéseket és a 13. lépést lásd az eszköz dokumentációjában.

1. Telepítse a konfigurációs eszközt, pl. a PACTWare™ eszközt, vagy az eszközkezelőt.
2. Telepítse a DTM-et a HART interfészhez, ill. a DTM-et az M100 távadóhoz.
3. Frissítse az eszközkatalógust.
4. Hozza létre a csatlakozást. Ha szükséges, ellenőrizze a COM port beállításait.
5. Válassza ki a **Sensor Type (Érzékelő típusa)** opciót.
Elérési útvonal: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
6. Öltse be a konfigurációt készülékről.
7. Állítsa be a **Tag (Címke)** vagy/és a **Long Tag (Hosszú címke)** opciókat.
Elérési útvonal: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
8. Állítsa be a **Date (Dátum)** és **Time (Idő)** opciókat. Állítsa az időformátumot 24 órára.
Az időformátum nem módosítható. Elérési útvonal: Device Setup > Set Date/Time
9. Állítsa be az analóg kimeneti jel tartományát.
Elérési útvonal: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Tartomány felső értéke) és **LRV** (Lower Range Value/Tartomány alsó értéke): Az értékek módosíthatók az aktuális mérési tartományra. Az értékeknek az érzékelő mérési határértékein belül kell lenniük.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/Érzékelő felső határa) és **LSL** (Lower Sensor Limit/érezékelő alsó határa): Az érzékelő által meghatározott határértékek nem módosíthatók.

10. Definíálja a folyamatváltozókat: **PV, SV, TV** és **QV**.
Elérési útvonal: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
11. Kalibrálja az érzékelőt. Elérési útvonal: Device Setup > Sensor Calibration
12. Végezze el a további beállításokat. Lásd az M100 távadó Használati utasítását.
13. A konfigurációt tárolja el a készüléken.

HART kézi kijelző



Megjegyzés: A DD "008E8E7D0101.hhd" a mellékelt CD-ROM-on megtalálható. A DD-t az internetről is letöltheti: "www.mt.com/M100".

Az 1. lépést lásd a HART kézi kijelző dokumentációjában.

1. Ellenőrizze, hogy az M100 távadó DD-jét már telepítették-e a HART kézi kijelzőre. Ha szükséges, telepítse a DD-t.
2. A kommunikáció automatikusan felépül.
3. Válassza ki a **Sensor Type (Érzékelő típusa)** opciót.
Elérési útvonal: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
4. öltse be a konfigurációt készülékről. Elérési útvonal: Device Setup > Detailed Setup
5. Állítsa be a **Tag (Címke)** vagy/és a **Long Tag (Hosszú címke)** opciókat.
Elérési útvonal: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
6. Állítsa be a **Date (Dátum)** és **Time (Idő)** opciókat. Állítsa az időformátumot 24 órásra.
Az időformátum nem módosítható. Elérési útvonal: Device Setup > Set Date/Time
7. Állítsa be az analóg kimeneti jel tartományát.
Elérési útvonal: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Tartomány felső értéke) és **LRV** (Lower Range Value/Tartomány alsó értéke): Az értékek módosíthatók az aktuális mérési tartományra. Az értékeknek az érzékelő mérési határértékein belül kell lenniük.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/Érzékelő felső határa) és **LSL** (Lower Sensor Limit/érzékelő alsó határa): Az érzékelő által meghatározott határértékek nem módosíthatók.
8. Definíálja a folyamatváltozókat: **PV, SV, TV** és **QV**.
Elérési útvonal: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup

9. Kalibrálja az érzékelőt. Elérési útvonal: Device Setup > Sensor Calibration
10. Végezze el a további beállításokat. Lásd az M100 távadó Használati utasítását.

Módosítsa az érzékelő típusát.

Előfeltétel: Az M100 távadó és egy másik típusú érzékelő fel vannak szerelve és elektromos bekötésük megtörtént.

Ha módosítja az érzékelő típusát, pl. egy vezetőképesség-szenzort pH-szenzorra, az alábbi eljárást hajtsa végre:

1. A csatlakozás létrejött.
2. Válassza ki a **Sensor Setup (Érzékelő beállítása)** opciót.
Elérési útvonal: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
3. Kezdje meg az Sensor Setup (Érzékelő beállítása).
4. Válassza ki az új érzékelő típust a **Sensor Type (Érzékelő típusa)** paraméterhez.
5. Öltse be a konfigurációt készülékről.
6. A konfiguráció frissítése a konfigurációs eszközön vagy a HART kézi kijelzőn megtörtént.
Ha a megfelelő érzékelőtípust választotta ki, a "Verify" (Ellenőrzés) menü jelenik meg.

7 Érzékelőkalibrálás

(ÚTVONAL: Device setup/Sensor Calibration)



Megjegyzés: A legjobb folyamatkalibrálási eredményekért tartsa be az alábbi pontokat. A vett mintát a lehető legközelebb tartsa az érzékelő mérési pontjához. A mintát a folyamat hőmérsékletén mérje meg.

A konfigurációs eszközön, eszközkonzolon vagy HART kézi kijelzőn keresztül kalibrálhatja az érzékelőt a "Process" (Folyamat), "1-Point" (1 pontos) vagy "2-Point" (2 pontos) kalibrációs módszerrel. A kalibrációs módszereket lásd a M100 távadó Használati utasításában. Az iSense szoftver segítségével az "1-Point" (1 pontos) vagy "2-Point" (2 pontos) módszerrel kalibrálhatja az érzékelőt. Lásd az iSense szoftver Használati utasítását.

Amint a kalibrálás folyamatban van, más kalibrálás nem indítható el.

Érzékelőkalibrálási menü

A kalibrációs módszereket lásd itt: "Menüstruktúra" chapter on Page 77.

Minden sikeres kalibrálás után elérhetők az alábbi opciók:

- **Adjust (beállítás)**

A kalibrációs értékeket a rendszer átveszi és alkalmazza a méréshez. Ezenkívül a kalibrálási értékek a kalibrálási előzményeknél is el vannak tárolva.

- **Calibrate (Kalibrálás)**

Dokumentálás céljából a kalibrálási értékeket a kalibrálási előzményeknél tárolják, de ezeket nem használják a mérésnél. Az utolsó érvényes beállítás kalibrálási értékeit tovább használják a mérésnél.

- **Abort (Megszakítás)**

Kalibrálási értékek elvetve.

8 Karbantartás

A távadó nem igényel karbantartást.

A felületeket puha, nedves ruhával törölje le, majd a felületeket alaposan törölje szárazra.

9 Ártalmatlanítás

Tartsa be az „elhasznált elektromos és elektronikai készülékek” leselejtezéséről szóló vonatkozó helyi vagy országos előírásokat.

A távadót a források szerint szerelje szét. Válogassa szét a forrásokat, és gondoskodjon azok újrahasznosításáról. A nem újrahasznosítható anyagokat környezetbarát módon kell leselejtezni.

10 EK megfelelési nyilatkozat

Az EK megfelelési nyilatkozatot a berendezéssel együtt szállítjuk ki.

Az ISM a Mettler-Toledo Group bejegyzett védjegye Svájcban, Brazíliában, az Amerikai Egyesült Államokban, Kínában, az Európai Unióban, Dél-Koreában, Oroszországban és Szingapúrban.

Guida alla configurazione rapida Trasmittitore M100 con montaggio in testa



Contenuto

1	Sicurezza e uso previsto	84
2	Dati tecnici e maggiori informazioni	85
3	Montaggio	85
4	Collegamento elettrico	86
5	Struttura del menu	87
6	Configurazione generale	88
7	Taratura del sensore	91
8	Manutenzione	92
9	Smaltimento	92
10	Certificazione di conformità CE	92

1 Sicurezza e uso previsto



Nota: la Guida alla configurazione rapida consiste in alcune brevi istruzioni d'uso.

Il trasmettitore M100 deve essere installato, collegato, messo in servizio e sottoposto a manutenzione solo da personale specializzato e qualificato (es. elettricisti) in totale conformità alle istruzioni riportate in questa Guida alla configurazione rapida, alle normative e ai regolamenti applicabili.

Il personale specializzato deve aver letto e compreso questa Guida alla configurazione rapida e seguire le istruzioni in essa contenute. Per ulteriori chiarimenti su qualsiasi contenuto di questa Guida alla configurazione rapida, leggere le Istruzioni d'uso (fornite in CD-ROM). Le Istruzioni d'uso forniscono informazioni dettagliate sullo strumento.

Il trasmettitore M100 deve essere installato e utilizzato solo da personale che dispone di una certa dimestichezza con il trasmettitore e qualificato a eseguire questo lavoro.

Usò previsto

L'M100 è un trasmettitore a due fili con montaggio in testa per misure analitiche con capacità di comunicazione HART. Il trasmettitore M100 è un'unità multiparametrica a canale singolo per la misura di pH/ORP, ossigeno disciolto e conducibilità. È compatibile solo con sensori ISM®. Il trasmettitore M100 è progettato per l'utilizzo nelle industrie di processo ed è a sicurezza intrinseca certificata per impianti in aree a rischio di esplosione. Per le applicazioni in aree a rischio di esplosione consultare le Istruzioni d'uso.

Guida alla configurazione dei parametri dell'M100

Parametro	M100 XH
	ISM
pH/ORP	•
pH/pNa	•
Conducibilità a 4 elettrodi	•
Amp. Ossigeno disciolto ppm/ppb/tracce	• 1)/ • 2)/ • 2)


1) Sensori INGOLD e THORNTON

2) Sensori THORNTON

2 Dati tecnici e maggiori informazioni

I dati tecnici più importanti, quali ad esempio la tensione di alimentazione, sono indicati sulla targhetta del trasmettitore. Per altri dati tecnici, quali l'accuratezza, consultare le Istruzioni d'uso. Questo documento, le Istruzioni d'uso e il software sono disponibili nel CD-ROM fornito in dotazione. È inoltre possibile scaricare la documentazione da Internet "www.mt.com/M100".

3 Montaggio

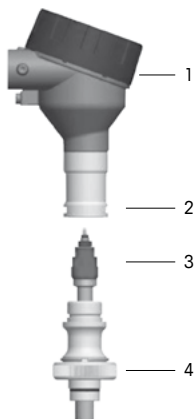


- 1 Trasmettitore M100
- 2 Tubo di prolunga
- 3 Sensore o elettrodo
- 4 Armatura del sensore


 **Nota:** spegnere il dispositivo durante l'installazione.

1. Installare l'armatura del sensore come descritto nelle relative Istruzioni d'uso.
2. Inserire con attenzione il sensore nella propria armatura. Avvitare il sensore a mano.
3. Avvitare l'armatura del sensore e il tubo di prolunga a mano. Non ruotare il trasmettitore M100. Ruotare solo il tubo di prolunga.
4. Svitare il coperchio del trasmettitore M100.
5. Eseguire il cablaggio. Vedere Capitolo "Collegamento elettrico" a pagina 86.
6. Avvitare il coperchio del trasmettitore M100.

4 Collegamento elettrico



 **Nota:** Spegner il dispositivo durante le operazioni di allacciamento elettrico.

1. Staccare la tensione di alimentazione.
2. Collegare l'alimentazione di rete (da 14 a 30 V CC) ai terminali **Aout+**, **HART+** e **Aout-**, **HART-**. Fare attenzione alla polarità.
3. Collegare uscita analogica e segnale HART ai terminali **HART+** e **HART-**.
4. Collegare l'ingresso digitale per porre il trasmettitore in stato di attesa ai terminali **DI+** e **DI-**.
5. Collegare il segnale di ingresso analogico da 4 a 20 mA per la compensazione della pressione ai terminali **Ain+** e **Ain-**.

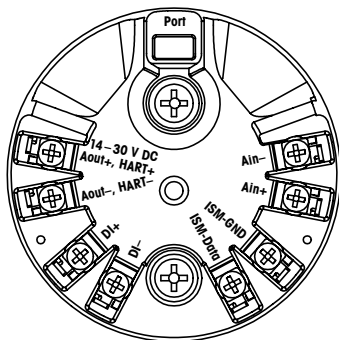

Terminale	Definizione
Porta	Interfaccia per assistenza es. aggiornamento firmware.
Aout+, HART+ Aout-, HART-	Fare attenzione alla polarità. Collegamento elettrico da 14 a 30 V CC, uscita analogica e segnale HART.
DI+ e DI-	Ingresso digitale (per porre il trasmettitore in stato di attesa).
DATI ISM ISM-GND	Ingresso sensore, vedere Capitolo "Sicurezza e uso previsto" a pagina 84. Cablato in fabbrica. Non scollegare.
Ain+ e Ain-	Ingresso analogico da 4 a 20 mA (per compensazione pressione).

5 Struttura del menu

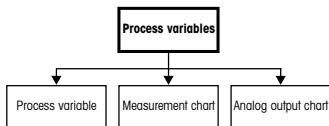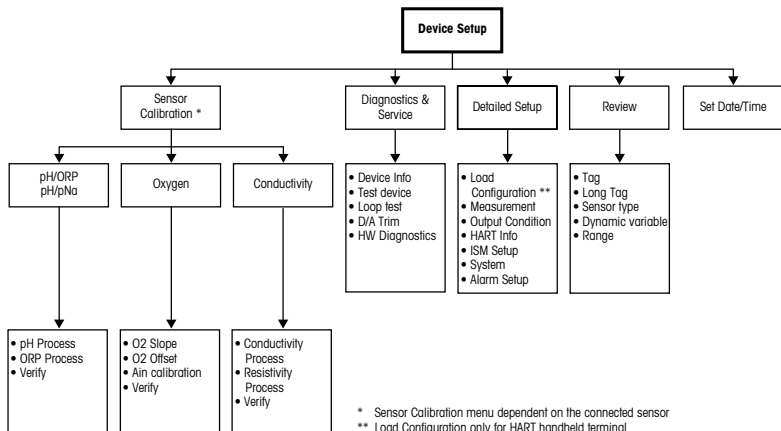

6 Configurazione generale

È possibile configurare il trasmettitore M100 tramite uno strumento di configurazione, di gestione delle risorse o tramite terminale portatile HART.

Prerequisito: il trasmettitore M100 e il sensore devono essere montati e collegati elettricamente.

Strumento di configurazione o di gestione delle risorse



Nota: Il DTM e lo strumento di configurazione PACTWare™ si trovano nel CD-ROM fornito in dotazione. È inoltre possibile scaricare il DTM dal sito Internet “www.mt.com/M100”.

Per le fasi da 1 a 5 e la fase 13, consultare la documentazione dello strumento.

1. Installare lo strumento di configurazione (es. PACTWare™) oppure lo strumento di gestione delle risorse.
2. Installare il DTM per l'interfaccia HART e quello per il trasmettitore M100.
3. Aggiornare il catalogo del dispositivo.
4. Stabilire una connessione. Controllare le impostazioni della porta COM, se necessario.
5. Selezionare **Sensor Type (Tipo di sensore)**.
Percorso menu: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup.
6. Caricare la configurazione dal dispositivo.
7. Impostare **Tag o/e Long Tag (Tag lungo)**.
Percorso menu: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
8. Impostare **Date (Data)** e **Time (Ora)**. Utilizzare il formato 24 ore. Il formato dell'ora non è modificabile. Percorso menu: Device Setup > Set Date/Time
9. Impostare l'intervallo del segnale dell'uscita analogica.
Percorso menu: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Valore intervallo superiore) e **LRV** (Lower Range Value/Valore intervallo inferiore): i valori possono essere modificati secondo l'intervallo di misura utilizzato in quel momento. I valori devono essere compresi entro i limiti di misura del sensore.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/Limite superiore del sensore) e **LSL** (Lower Sensor Limit/Limite inferiore del sensore): i limiti sono definiti dal sensore e non sono modificabili.

10. Definire le variabili di processo **PV, SV, TV e QV**.
Percorso menu: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
11. Tarare il sensore. Percorso menu: Device Setup > Sensor Calibration
12. Eseguire ulteriori impostazioni. Vedere le Istruzioni d'uso del trasmettitore M100.
13. Memorizzare la configurazione sul dispositivo.

Terminale portatile HART



Nota: La DD "008E8E7D0101.hhd" si trova nel CD-ROM fornito in dotazione. È inoltre possibile scaricare la DD dal sito Internet "www.mt.com/M100".

Per la fase 1, consultare la documentazione del terminale portatile HART.

1. Controllare se la DD del trasmettitore M100 è già stata installata sul terminale portatile HART. Installare la DD se necessario.
2. La comunicazione viene effettuata automaticamente.
3. Selezionare **Sensor Type (Tipo di sensore)**.
Percorso menu: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup.
4. Caricare la configurazione dal dispositivo. Percorso menu: Device Setup > Detailed Setup
5. Impostare **Tag o/e Long Tag (Tag lungo)**.
Percorso menu: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
6. Impostare **Date (Data)** e **Time (Ora)**. Utilizzare il formato da 24 ore. Il formato dell'ora non è modificabile. Percorso menu: Device Setup > Set Date/Time
7. Impostare l'intervallo del segnale dell'uscita analogica.
Percorso menu: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Valore intervallo superiore) e **LRV** (Lower Range Value/Valore intervallo inferiore): i valori possono essere modificati secondo l'intervallo di misura utilizzato in quel momento. I valori devono essere compresi entro i limiti di misura del sensore.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/Limite superiore del sensore) e **LSL** (Lower Sensor Limit/Limite inferiore del sensore): i limiti sono definiti dal sensore e non sono modificabili.
8. Definire le variabili di processo **PV, SV, TV e QV**.
Percorso menu: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup

9. Tarare il sensore. Percorso menu: Device Setup > Sensor Calibration
10. Eseguire ulteriori impostazioni. Vedere le Istruzioni d'uso del trasmettitore M100.

Modificare il tipo di sensore

Prerequisito: il trasmettitore M100 e l'altro sensore di diverso tipo devono essere montati e collegati elettricamente.

Se si cambia il tipo di sensore (es. un sensore di conducibilità con un sensore di pH), eseguire la seguente procedura:

1. Stabilire una connessione.
2. Selezionare **Sensor Setup (Impostazione sensore)**.
Percorso menu: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
3. Avviare "Sensor Setup" ("Impostazione sensore").
4. Selezionare il nuovo tipo di sensore per il parametro **Sensor Type (Tipo di sensore)**.
5. Caricare la configurazione dal dispositivo.
6. La configurazione nello strumento di configurazione o nel terminale portatile HART è aggiornata. Se è stato selezionato il tipo corretto di sensore, apparirà il menu "Verify" (Verifica).

7 Taratura del sensore

(PERCORSO: Device setup/Sensor Calibration)



Nota: per ottenere i migliori risultati nella taratura di processo, osservare i punti seguenti. Eseguire il campionamento il più vicino possibile al punto di misura del sensore. Misurare il campione a temperatura di processo.

attraverso lo strumento di configurazione, di gestione delle risorse o il terminale portatile HART è possibile tarare il sensore con il metodo "Process" (Taratura di processo), "1-Point" (Taratura a un punto) o "2-Point" (Taratura a due punti). Per i metodi di taratura consultare le Istruzioni d'uso del trasmettitore M100. Tramite il software iSense è possibile tarare il sensore con il metodo di taratura "1-Point" (a un punto) o "2-Point" (a due punti). Vedere le Istruzioni d'uso del software iSense.

Quando la taratura è in corso non è possibile avviare altre operazioni di taratura.

Menu Taratura del sensore

Per i metodi di taratura vedere Capitolo "Struttura del menu" a pagina 87.

Dopo ogni taratura riuscita sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Adjust (Regola)**

I valori di taratura vengono accettati e usati per la misura. Inoltre, i valori di taratura vengono memorizzati nella calibration history.

- **Calibrate (Tara)**

I valori di taratura vengono memorizzati nella cronologia di taratura come documentazione, ma non per essere usati per la misura. Per le misure vengono utilizzati i valori di taratura dell'ultima regolazione valida.

- **Abort (Annulla)**

I valori di taratura vengono eliminati.

8 Manutenzione

Il trasmettitore non richiede alcuna manutenzione.

Con un panno morbido e umido pulire le superfici, quindi asciugarle con cura.

9 Smaltimento

Per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici, attenersi alle direttive locali o nazionali vigenti.

Smontare il trasmettitore nei suoi componenti e quindi smistare i pezzi per la raccolta differenziata. I materiali non riciclabili devono essere smaltiti in modo ecologico.

10 Certificazione di conformità CE

La Certificazione di conformità CE è parte integrante della fornitura.

ISM è un marchio registrato del gruppo Mettler-Toledo in Svizzera, Brasile, Stati Uniti, Cina, Unione europea, Corea del Sud, Russia e Singapore.


クイックセットアップガイド 変換器M100ヘッドの取り付け



目次

1	使用目的	94
2	技術データと詳細情報	95
3	装着	95
4	電源接続	96
5	メニュー構造	97
6	一般的なセットアップ	98
7	センサ校正	101
8	メンテナンス	102
9	廃棄	102
10	EC規格適合証	102

1 使用目的

 **注記:** クイックセットアップガイドは取扱説明書を簡潔にまとめたものです。

M100変換器は、本クイックセットアップガイドの指示、適用される規則および法的規制に完全に則って、有資格専門技術者(電気技師等)によってのみ設置、接続、初期セットアップ、および維持管理されなければなりません。

専門技術者は、クイックセットアップガイドを良く読んで理解し、その指示に従う必要があります。本クイックセットアップガイドの内容でご不明な点がある場合、取扱説明書(同梱のCD-ROMに収録)をお読みください。取扱説明書には本製品に関する詳細情報が記載されています。

M100変換器の操作は、変換器に精通しており、このような作業に適した人のみが行ってください。

使用目的

M100は、HART通信機能を用いて分析測定を行うための2線式ヘッドマウント変換器です。M100は、pH/ORP、導電率および溶存酸素測定に対応可能な1チャンネルのマルチパラメータユニットです。ISM[®]センサーにのみ適合します。

M100変換器は、プロセス産業で使用できるように設計されており、危険区域への設置において本質的に安全な承認規格を取得しています。危険区域への取り付けについては、取扱説明書を参照してください。

M100パラメータ適合ガイド

パラメータ	M100 XH ISM
pH/ORP	●
pH/pNa	●
伝導率4-e	●
Amp. 溶存酸素 ppm/ppb/trace	● ¹⁾ /● ²⁾ /● ²⁾


1) インゴールドおよびソートンセンサ

2) ソートンセンサ


2 技術データと詳細情報

供給電圧などの最も重要な技術データは、変換器の筐体のネームプレートに提供されています。精度等に関する詳細な技術データは、使用説明書をご参照ください。本ドキュメント、使用説明書、ソフトウェアは、CD-ROMでご提供しています。ドキュメントはインターネット“www.mf.com/M100”からダウンロードすることもできます。

3 装着

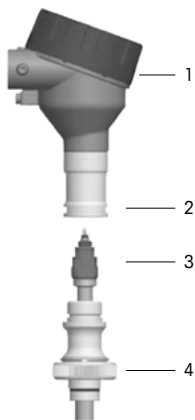


- 1 M100変換器は
- 2 延長チューブ
- 3 センサーまたは電極
- 4 センサーハウジング


 **注記:** 設置の間はデバイスの電源を切ってください。

1. 取扱説明書のセンサハウジングに記載されているとおりセンサーハウジングを設置してください。
2. センサをセンサハウジングに慎重に挿入してください。センサーを手で強くねじ込みます。
3. センサハウジングと延長チューブを手で強く締めます。M100変換器を回転しないでください。延長チューブのみを回します。
4. M100トランスミッタのカバーを回して外します。
5. 配線を行います。96ページの第4章「電源接続」を参照してください。
6. M100トランスミッタのカバーをねじで取り付けます。

4 電源接続



 **注記:** 電源接続時には、機器の電源をオフにしてください。

1. 供給電圧をオフにしてください。
2. 主電源(14 ~ 30 V DC) をターミナル**Aout+**、**HART+**および**Aout-**、**HART-**に接続します。極性にご注意ください。
3. アナログ出力およびHART信号をターミナル**HART+**および**HART-**に接続します。
4. 換器のホールド状態を切り替えるために、デジタル入力をターミナル**DI+**および**DI-**に接続します。
5. 圧力補正のためにアナログ出力信号4 ~ 20 mAをターミナル**Ain+**および**Ain-**に接続します。

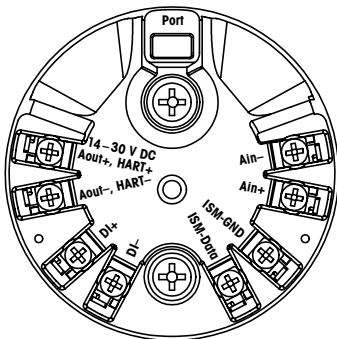

端子	定義
ポート	サービス用インターフェイス(例えば、ファームウェアアップデート)
Aout+, HART+ Aout-, HART-	極性にご注意ください。 電源接続14 ~ 30 V DC、アナログ出力およびHART信号
DI+およびDI-	デジタル入力 (ホールド状態でのトランスミッタの切り替え用)
ISM-データ ISM-グランド	センサ入力については、94ページの第1章「使用目的」をご覧ください。工場出荷時に配線。切断しないでください。
Ain+および Ain-	アナログ入力 4-20 mA (圧力補正用)

5 メニュー構造

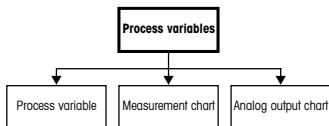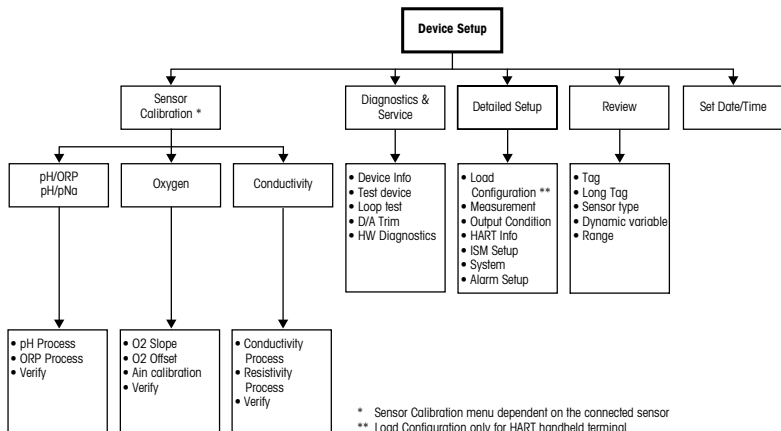

6 一般的なセットアップ

M100変換器の設定は、設定ツール、資産管理ツールあるいはHARTハンドヘルドターミナルを介して行えます。

必須条件: M100トランスミッタおよびセンサーが取り付けられていて、電氣的に接続されていること。

設定ツールまたは資産管理ツール



注記: DTMおよび構成ツールPACTWare™は同梱のCD-ROMに収録されています。DTMは、インターネット“www.mt.com/M100”からダウンロードすることもできます。

ステップ1～5およびステップ13については、ツールに関する資料を参照してください。

1. 設定ツール(例えば、PACTWare™)あるいは資産管理ツールをインストールします。
2. HARTインターフェイス用のDTMとM100トランスミッタ用のDTMをインストールします。
3. デバイスカタログを更新します。
4. 接続を確立します。必要に応じて、COMポート設定をチェックしてください。
5. **Sensor Type(センサータイプ)**を選択してください。
メニューパス: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup.
6. デバイスから設定をロードします。
7. **Tag(タグ)**と**Long Tag(ロングタグ)**またはそのいずれかを設定します。
メニューパス: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
8. **Date(日付)**と**Time(時刻)**を設定します。24時間形式で時刻を設定します。時刻表示形式は変更できません。メニューパス: Device Setup > Set Date/Time
9. アナログ出力信号の範囲を設定します。
メニューパス: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
- **URV(Upper Range Value/上限範囲値)** および**LRV(Lower Range Value/下限範囲値)**: 値は現在の測定範囲に変更できます。値はセンサの測定限界の範囲内にある必要があります。

- **USL**(Upper Sensor Limit/センサ上限) および**LSL**(Lower Sensor Limit/センサ下限): 制限値はセンサによって定義され、変更できません。
- 10. プロセス変数**PV**、**SV**、**TV** および **QV**を定義します。
メニューパス: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
- 11. センサーを校正します。メニューパス: Device Setup > Sensor Calibration
- 12. さらに設定を行います。M100変換器の取扱説明書をご覧ください。
- 13. デバイスに設定を保存します。

HARTハンドヘルドターミナル



注記: DD“008E8E7D0101.hhd”は同梱のCD-ROMに収録されています。DDはインターネット“www.mt.com/M100”からダウンロードすることもできます。

“ステップ1”については、HARTハンドヘルドターミナルに関する資料を参照してください。

1. M100トランスミッタのDDがすでにHARTハンドヘルドターミナルにインストールされているかチェックします。必要に応じてDDをインストールします。
2. 通信は自動的に確立されます。
3. **Sensor Type(センサータイプ)**を選択してください。
メニューパス: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup.
4. デバイスから設定をロードします。メニューパス: Device Setup > Detailed Setup
5. **Tag(タグ)**と**Long Tag(ロングタグ)**またはそのいずれかを設定します。
メニューパス: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
6. **Date(日付)**と**Time(時刻)**を設定します。24時間形式で時刻を設定します。時刻表示形式は変更できません。メニューパス: Device Setup > Set Date/Time
7. アナログ出力信号の範囲を設定します。
メニューパス: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV**(Upper Range Value/上限範囲値) および**LRV**(Lower Range Value/下限範囲値): 値は現在の測定範囲に変更できます。値はセンサの測定限界の範囲内に必要があります。
 - **USL**(Upper Sensor Limit/センサ上限) および**LSL**(Lower Sensor Limit/センサ下限): 制限値はセンサによって定義され、変更できません。

- プロセス変数 **PV**、**SV**、**TV** および **QV** を定義します。
メニューパス: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
- センサーを校正します。メニューパス: Device Setup > Sensor Calibration
- さらに設定を行います。M100変換器の取扱説明書をご覧ください。

センサータイプの変更


必須条件: M100トランスミッタおよび別のセンサータイプが取り付けられていて、電氣的に接続されていること。

センサタイプを変更する場合(例えば、導電率センサをpHセンサに)、以下の手順を実施してください。

- 接続を確立します。
- Sensor Setup(センサーセットアップ)**を選択します。
メニューパス: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup.
- "Sensor Setup"(センサーセットアップ)を開始します。
- Sensor Type(センサータイプ)**パラメータの新しいセンサータイプを選択します。
- デバイスから設定をロードします。
- 設定ツールまたはHARTハンドヘルドの設定が更新されます。正しいセンサタイプを選択すると、"Verify"(確認)メニューが表示されます。

7 センサ校正

(パス: Device setup/Sensor Calibration)

 **注記:** 最良のプロセス校正結果を得るために、以下の点を遵守してください。グラブサンプルは、センサーの測定点にできる限り近い場所から取得する。サンプルのプロセス温度を測定する。

“Process”(プロセス)、“1-Point”(1点)あるいは“2-Point”(2点)校正方法によるセンサの校正は、設定ツール、資産管理ツールあるいはHARTハンドヘルドターミナルを介して行うことができます。校正方法については、M100変換器の取扱説明書をご覧ください。“1-Point”(1点)あるいは“2-Point”(2点)校正方法によるセンサの校正は、iSenseソフトウェアを介して行うことができます。iSenseソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

校正を開始すると、他の校正は開始できません。

センサ校正メニュー

校正方法については、97ページの第5章「メニュー構造」をご覧ください。

すべての校正が正常に終了すると、次のオプションを使用することができます:

- **Adjust (調整)**

校正値を採用し、測定に使用します。さらに、校正値はcalibration historyに保存されます。

- **Calibrate (校正)**

校正値は文書用として校正履歴に保存されますが、測定には使用されません。前回の有効な調整から校正値がさらに測定に使用されます。

- **Abort (中止)**

校正値が破棄されます。

8 メンテナンス

トランスミッタには保守は不要です。

表面を濡れた柔らかいタオルで清掃し、注意して布で拭きます。

9 廃棄

該当する“廃棄電気および電子装置”の処理に関する地方あるいは国内の規制を遵守してください。

リソースに従ってトランスミッタを分解してください。リソースを分類してリサイクルしてください。リサイクルできない材質は、環境に配慮した方法で処分することが必要です。

10 EC規格適合証

EC適合宣言書は配送物の一部に入っています。

ISMは、スイス、ブラジル、米国、中国、EU、韓国、ロシアおよびシンガポールにおけるMettler-Toledoグループの登録商標です。

빠른 설정 가이드

트랜스미터 M100 헤드 마운트



목차

1	안전 및 사용 목적	104
2	기술 데이터 및 추가 정보	105
3	장착	105
4	전기 연결	106
5	메뉴 구조	107
6	일반 설정	108
7	센서 교정	111
8	유지보수	112
9	폐기	112
10	EC 적합성 선언	112

1 안전 및 사용 목적

 **참조:** 빠른 설정 가이드는 간략한 운영 지침입니다.

M100 트랜스미터는 빠른 설정 가이드의 지침을 완전히 준수하는 전기 기술자와 같은 전문가에 의해서만 설치, 연결, 시운전 및 유지되어야 합니다.

전문가는 빠른 설정 가이드를 반드시 숙지하고 이해하여 가이드 내 지침을 따라야 합니다. 빠른 설정 가이드 내용 중 이해하기 어려운 부분이 있으면 사용자 설명서 (CD-ROM으로 제공)를 읽어야 합니다. 사용자 설명서는 기기의 자세한 정보를 제공합니다.

M100 트랜스미터는 트랜스미터에 익숙하고 해당 작업에 대한 자격을 갖춘 직원에 의해서만 조작되어야 합니다.

사용 목적

M100은 HART 통신 성능을 갖춘 분석 측정을 위한 2선식 헤드 마운트 트랜스미터입니다. M100은 pH/ORP, 전도도 및 용존 산소 측정을 위한 1 채널, 멀티 파라미터 장치입니다. 이 트랜스미터는 ISM[®] 센서만 호환 가능합니다.

M100 트랜스미터는 공정 산업에서 사용되도록 설계되었고 위험 지역에서의 설치를 위한 본질 안전 승인을 받았습니다. 위험 지역 어플리케이션은 사용자 설명서를 참조하십시오

M100 파라미터 및 가이드

파라미터	M100 XH
	ISM
pH/ORP	•
pH/pNa	•
전도도 4-e	•
Amp. 용존 산소 ppm/ppb/미량	• ¹⁾ / • ²⁾ / • ²⁾


1) INGOLD 및 THORNTON 센서

2) THORNTON 센서


2 기술 데이터 및 추가 정보

공급 전압 같은 가장 중요한 기술 데이터는 트랜스미터의 명판에 제공됩니다. 정확성과 같은 추가 기술 데이터는 사용자 설명서를 참조하십시오. 이 문서, 사용자 설명서 및 소프트웨어는 제공된 CD-ROM에 있습니다. 인터넷 "www.mt.com/M100"을 통해 문서를 다운로드할 수도 있습니다.

3 장착

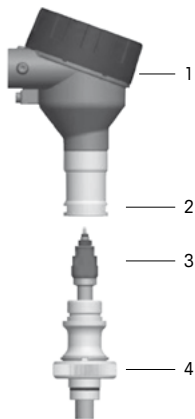

- 1 M100 트랜스미터
- 2 연장 튜브
- 3 센서 또는 전극
- 4 센서 하우징


 **참조:** 설치 중 장치의 전원을 끄십시오.

1. 센서 하우징 사용자 설명서에 설명된 대로 센서 하우징을 설치합니다.
2. 센서 하우징에 센서를 조심스럽게 삽입합니다. 센서를 손으로 돌려 조입니다.
3. 센서 하우징과 연장 튜브를 손으로 조입니다. M100 트랜스미터를 돌리지 마십시오. 연장 튜브만 돌리십시오.
4. M100 트랜스미터의 커버를 돌려 엽니다.
5. 배선을 수행합니다. 106페이지의 "전기 연결" 장 내용을 참조하십시오.
6. M100 트랜스미터 커버를 돌려 조입니다.

4 전기 연결



☞ **참조:** 전기 연결 중 장치의 전원을 끄십시오.

- 공급 전압의 전원을 끄십시오.
- 주 전원(14 ~ 30 V DC)을 터미널 **Aout+**, **HART+** 및 **Aout-**, **HART-**에 연결하십시오. 극성을 유의하십시오.
- 아날로그 출력 및 HART 신호를 터미널 **HART+** 및 **HART-**에 연결하십시오.
- 홀드 상태의 트랜스미터 전환용 디지털 입력을 터미널 **DI+** 및 **DI-**에 연결하십시오.
- 압력 보상용 아날로그 입력 신호 4 ~ 20 mA를 터미널 **Ain+** 및 **Ain-**에 연결하십시오.

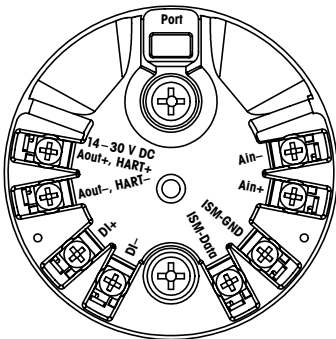

터미널	정의
포트	펌웨어 업데이트와 같은 서비스를 위한 인터페이스
Aout+, HART+ Aout-, HART-	극성을 유의하십시오. 14 ~ 30 V DC, 아날로그 출력 및 HART 신호 DI+ 및 DI-에 연결하십시오
연결하십시오	디지털 입력(홀드 상태에서 트랜스미터 전환용)
ISM-DATA ISM-GND	센서 입력, 104페이지의 "안전 및 사용 목적" 장을 참조하십시오. 초기 설정으로 배선됨. 분리하지 마십시오.
Ain+ 및 Ain-	아날로그 입력 4 ~ 20 mA(압력 보상용)

5 메뉴 구조

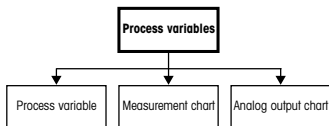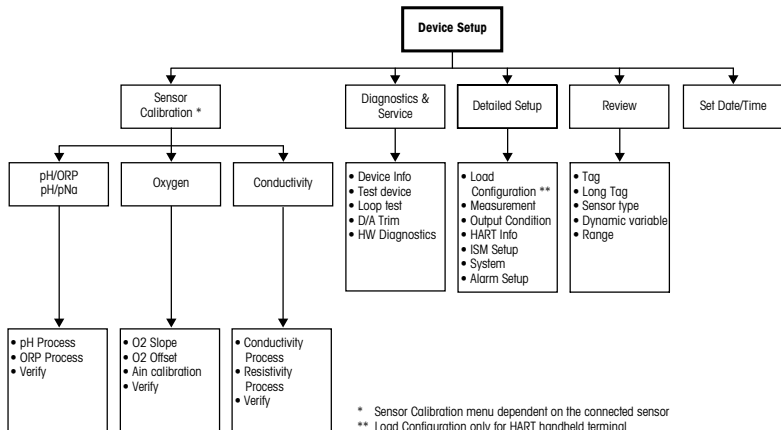

6 일반 설정

구성 도구, 자산 관리 도구 또는 HART 소형 터미널을 통해 M100 트랜스미터를 구성합니다.

필수조건: M100 트랜스미터 및 센서가 장착되어 있으며 전기적으로 연결되어야 합니다.

구성 도구 또는 자산 관리 도구



참조: DTM 및 구성 도구 PACTWare™는 제공된 CD-ROM에 있습니다. 인터넷 "www.mt.com/M100"을 통해 DTM을 다운로드할 수도 있습니다.

1 ~ 5단계 및 13단계는 도구에 관한 문서를 참조하십시오.

1. 예를 들어 PACTWare™ 또는 자산 관리 도구와 같은 구성 도구를 설치합니다.
2. HART 인터페이스용 DTM 및 M100 트랜스미터용 DTM을 설치합니다.
3. 장치 카탈로그를 업데이트합니다.
4. 연결합니다. 필요한 경우 COM 포트 설정을 확인합니다.
5. **Sensor Type(센서 유형)**을 선택합니다.
메뉴 경로: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
6. 장치에서 구성을 로드합니다.
7. **Tag(태그)** 및/또는 **Long Tag(긴 태그)**를 설정합니다.
메뉴 경로: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
8. **Date(날짜)** 및 **Time(시간)**을 설정합니다. 시간을 24시간 표시 형식으로 설정합니다. 시간 표시 형식은 변경할 수 없습니다. 메뉴 경로: Device Setup > Set Date/Time
9. 아날로그 출력 신호의 범위를 설정합니다.
메뉴 경로: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/상한값) 및 **LRV** (Lower Range Value/하한값): 현재 측정 범위로 값을 변경할 수 있습니다. 값은 센서의 측정 한계 내에 있어야 합니다.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/센서 상한) 및 **LSL** (Lower Sensor Limit/센서 하한): 한계는 센서에 의해 정의되며 변경할 수 없습니다.

10. 공정 변수 **PV, SV, TV** 및 **QV**를 정의합니다
메뉴 경로: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
11. 센서를 교정합니다. 메뉴 경로: Device Setup > Sensor Calibration
12. 추가 설정을 수행합니다. M100 트랜스미터의 사용자 설명서를 참조하십시오
13. 장치에 구성을 저장합니다.

HART 소형 터미널



참조: DD "008E8E7D0101.hhd"는 제공된 CD-ROM에 있습니다. 인터넷 "www.mt.com/M100"을 통해 DD를 다운로드할 수도 있습니다.

"1단계"는 HART 소형 터미널에 관한 문서를 참조하십시오.

1. M100 트랜스미터의 DD가 이미 HART 소형 터미널에 설치되었는지 확인하십시오. 필요한 경우 DD를 설치합니다.
2. 통신이 자동으로 구축되었습니다.
3. **Sensor Type(센서 유형)**을 선택합니다.
메뉴 경로: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
4. 장치에서 구성을 로드합니다. 메뉴 경로: Device Setup > Detailed Setup
5. **Tag(태그)** 및/또는 **Long Tag(긴 태그)**를 설정합니다.
메뉴 경로: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
6. **Date(날짜)** 및 **Time(시간)**을 설정합니다. 시간을 24시간 표시 형식으로 설정합니다. 시간 표시 형식은 변경할 수 없습니다. 메뉴 경로: Device Setup > Set Date/Time
7. 아날로그 출력 신호의 범위를 설정합니다.
메뉴 경로: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/상한값) 및 **LRV** (Lower Range Value/하한값): 현재 측정 범위 위로 값을 변경할 수 있습니다. 값은 센서의 측정 한계 내에 있어야 합니다.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/센서 상한) 및 **LSL** (Lower Sensor Limit/센서 하한): 한계는 센서에 의해 정의되며 변경할 수 없습니다.
8. 공정 변수 **PV, SV, TV** 및 **QV**를 정의합니다
메뉴 경로: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup

9. 센서를 교정합니다. 메뉴 경로: Device Setup > Sensor Calibration
10. 추가 설정을 수행합니다. M100 트랜스미터의 사용자 설명서를 참조하십시오

센서 유형 변경


필수조건: M100 트랜스미터 및 다른 센서 유형이 장착되어 있으며 전기적으로 연결되어야 합니다.

센서 유형을 pH 센서가 포함된 전도도 센서와 같은 유형으로 변경하는 경우, 다음 절차를 따르십시오.

1. 전원을 연결합니다.
2. **Sensor Setup(센서 설정)**을 선택합니다.
메뉴 경로: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
3. "Sensor Setup"(센서 설정)을 시작합니다.
4. **Sensor Type(센서 유형)** 파라미터에 대해 새로운 센서 유형을 선택합니다.
5. 장치에서 구성을 로드합니다.
6. 구성 도구 또는 HART 소형 터미널에서 구성을 업데이트합니다. 올바른 센서 유형을 선택했다면 "Verify"(확인) 메뉴가 나타날 것입니다.

7 센서 교정

(경로: Device setup/Sensor Calibration)

 **참조:** 최고의 공정 교정 결과는 다음 사항을 관찰합니다. 샘플을 센서의 측정 지점과 최대한 근접하여 채집합니다. 샘플을 공정 온도에서 측정합니다.

구성 도구, 자산 관리 도구 또는 HART 소형 터미널을 통해 "Process"(공정), "1-Point"(1점) 또는 "2-Point"(2점) 교정 방법으로 센서를 교정할 수 있습니다. 교정 방법에 대한 사항은 M100 트랜스미터의 사용자 설명서를 참조하십시오. iSense 소프트웨어를 통해 "1-Point"(1점) 또는 "2-Point"(2점) 교정 방법으로 센서를 교정할 수 있습니다. iSense 소프트웨어의 사용자 설명서를 참조하십시오.

교정이 공정 중에 있을 때에는 다른 교정을 시작할 수 없습니다.

센서 교정 메뉴

교정 방법은 107페이지의 "메뉴 구조" 장을 참조하십시오.

교정에 성공하고 나면 다음 옵션을 이용할 수 있습니다.

- **Adjust(조정)**

측정에 교정값이 채택되어 사용됩니다. 또한 교정값이 교정 이력에 저장됩니다.

- **Calibrate(교정)**

교정값은 문서화를 위해 교정 이력에 저장되지만 측정에 사용되지는 않습니다. 최근 유효 조정의 교정값이 이후 측정에 사용됩니다.

- **Abort(중단)**

교정값이 삭제됩니다.

8 유지보수

트랜스미터는 유지보수가 필요없습니다.

젖은 부드러운 천으로 표면을 세척하고 천으로 표면을 조심스럽게 건조합니다.

9 폐기

“전기 및 전자 장치 폐기물”의 폐기에 관련된 해당 지역 또는 국내 규정을 준수하십시오.

자원별로 트랜스미터를 분해하십시오. 자원을 분류하여 재활용할 수 있도록 하십시오. 재활용할 수 없는 재질은 환경 친화적인 방법으로 폐기되어야 합니다.

10 EC 적합성 선언

EC 적합성 선언은 납품 시 포함됩니다.

ISM는 스위스, 브라질, 미국, 중국, 유럽 연합, 대한민국, 러시아 및 싱가포르에 소재한 Mettler-Toledo Group의 등록 상표입니다.

Beknopte handleiding

Transmitter M100

Kopbevestiging



Inhoud

1	Veiligheid en beoogd gebruik	114
2	Technische gegevens en meer informatie	115
3	Montage	115
4	Elektrische aansluiting	116
5	Menustructuur	117
6	Algemene instellingen	118
7	Sensorkalibratie	121
8	Onderhoud	122
9	Verwijdering	122
10	EG-conformiteitsverklaring	122

1 Veiligheid en beoogd gebruik



Opmerking: de beknopte handleiding is een korte gebruiksaanwijzing.

Installatie, aansluiting, inbedrijfstelling en onderhoud van de M100-transmitter mag uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde specialisten zoals elektriciens, onder strikte naleving van de instructies in deze beknopte handleiding, de geldende normen en de wettelijke voorschriften. De specialist moet deze beknopte handleiding hebben gelezen en begrepen en de hierin opgenomen instructies ter harte nemen. Als iets in deze beknopte handleiding niet duidelijk is, moet u de bedieningshandleiding (meegeleverd op cd-rom) lezen. De bedieningshandleiding geeft gedetailleerde informatie over het instrument.

De M100-transmitter mag uitsluitend worden bediend door personeel dat bekend is met de transmitter en bevoegd is om dergelijke werkzaamheden uit te voeren.

Beoogd gebruik

De M100 is een 2-draadstransmitter met kopbevestiging voor analytische metingen met HART-communicatiemogelijkheden. De M100 is een 1-kanalaas multiparametertransmitter voor metingen van pH/ORP, conductiviteit en opgeloste zuurstof. De transmitter is alleen compatibel met ISM[®]-sensoren.

De M100-transmitter is geschikt voor gebruik in de procesindustrie en is gecertificeerd als intrinsiek veilig voor installatie in explosiegevaarlijke ruimten. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor toepassingen in explosiegevaarlijke ruimten.

Overzicht beschikbare M100-parameters

Parameter	M100 XH
	ISM
pH/ORP	•
pH/pNa	•
Conductiviteit 4-e	•
Amp. opgeloste zuurstof ppm / ppb / sporen	• ¹⁾ / • ²⁾ / • ²⁾


1) INGOLD- en THORNTON-sensoren

2) THORNTON-sensoren


2 Technische gegevens en meer informatie

De belangrijkste technische gegevens, zoals de voedingsspanning, staan op het typeplaatje op de transmitter. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor meer technische gegevens, zoals de nauwkeurigheid. Dit document, de bedieningshandleiding en de software staan op de meegeleverde cd-rom. U kunt de documentatie ook downloaden via internet: "www.mt.com/M100".

3 Montage

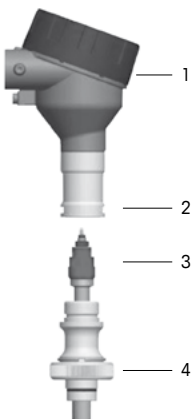


- 1 M100-transmitter
- 2 Verlengbuis
- 3 Sensor of elektrode
- 4 Sensorbehuizing


 **Opmerking:** schakel het apparaat uit voordat u het apparaat installeert.

1. Installeer de sensorbehuizing zoals beschreven in de bedieningshandleiding van de sensorbehuizing.
2. Plaats de sensor zorgvuldig in de sensorbehuizing. Schroef de sensor handvast.
3. Schroef de sensorbehuizing en de verlengbuis handvast. Draai niet aan de M100-transmitter. Draai alleen aan de verlengbuis.
4. Schroef de kap van de M100-transmitter los.
5. Breng de bedrading aan. Zie Hoofdstuk "Elektrische aansluiting" op pagina 116.
6. Schroef de kap van de M100-transmitter vast.

4 Elektrische aansluiting



 **Opmerking:** schakel het apparaat uit voordat u de elektrische aansluiting maakt.

1. Schakel de voedingsspanning uit.
2. Sluit de netvoeding (14 tot 30 V DC) aan op de aansluitklemmen **Aout+**, **HART+** en **Aout-**, **HART-**. Let op de polariteit.
3. Sluit de analoge uitgang en het HART-signaal aan op de aansluitklemmen **HART+** en **HART-**.
4. Sluit de digitale ingang die dient om de transmitter naar de vasthoudmodus te schakelen, aan op de aansluitklemmen **DI+** en **DI-**.
5. Sluit het analoge-ingangssignaal 4 tot 20 mA voor drukcompensatie aan op de aansluitklemmen **Ain+** en **Ain-**.

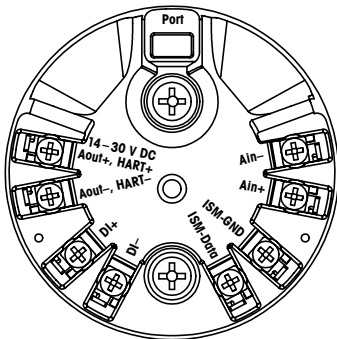

Aansluitklem	Definitie
Poort	Service-interface, bv. voor firmware-update.
Aout+, HART+ Aout-, HART-	Let op de polariteit. Voedingsaansluiting 14 tot 30 V DC, analoge uitgang en HART-signaal.
DI+ en DI-	Digitale ingang (om de transmitter naar de vasthoudmodus te schakelen).
ISM-DATA ISM-GND	Sensoringang; zie Hoofdstuk "Veiligheid en beoogd gebruik" op pagina 114. Bedraad in de fabriek. Niet loskoppelen.
Ain+ en Ain-	Analoge ingang 4 tot 20 mA (voor drukcompensatie).

5 Menustructuur

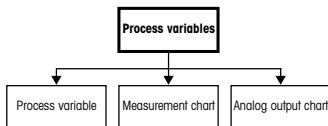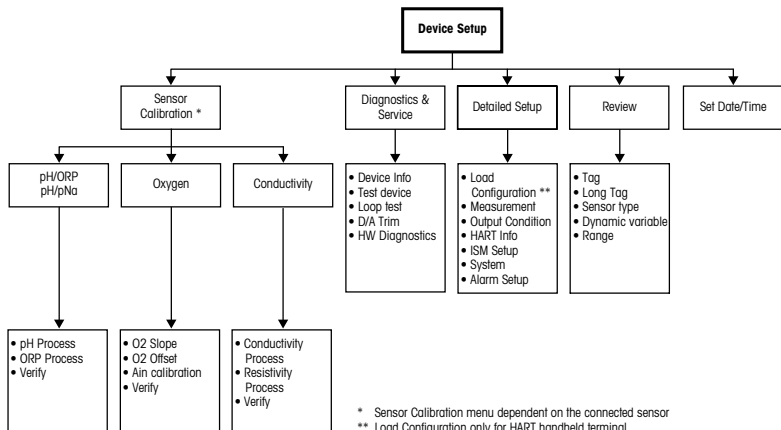

6 Algemene instellingen

U kunt de M100-transmitter configureren via een configuratietool, een asset-management-tool of een draagbare HART-terminal.

Vereiste: de M100-transmitter en de sensor zijn gemonteerd en de elektrische aansluiting is gemaakt.

Configuratietool of asset-management-tool



Opmerking: De DTM en de configuratietool PACTWare™ staan op de meegeleverde cd-rom. U kunt de DTM ook downloaden via internet: “www.mt.com/M100”.

Raadpleeg de documentatie van de tool voor de stappen 1 t/m 5 en 13.

1. Installeer de configuratietool, bv. PACTWare™ of de asset-management-tool.
2. Installeer de DTM voor de HART-interface en de DTM voor de M100-transmitter.
3. Werk de apparatencatalogus bij.
4. Bouw de verbinding op. Controleer zo nodig de instellingen van de COM-poort.
5. Selecteer **Sensor Type** (Sensortype).
Menupad: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup.
6. Laad de configuratie van het apparaat.
7. Stel de **Tag** (Tag) en/of de **Long Tag** (Lange tag) in.
Menupad: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
8. Stel **Date** (Datum) en **Time** (Tijd) in. Stel de tijdsindeling in op het 24-uursformaat. De tijdsindeling kan niet worden gewijzigd. Menupad: Device Setup > Set Date/Time
9. Stel het bereik van het analoge-uitgangssignaal in.
Menupad: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/max. meetwaarde) en **LRV** (Lower Range Value/min. meetwaarde): De waarden kunnen worden gewijzigd binnen het huidige meetbereik. De waarden moeten binnen het meetbereik van de sensor liggen.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/bovenste sensorlimiet) en **LSL** (Lower Sensor Limit/onderste sensorlimiet): De limieten worden bepaald door de sensor en kunnen niet worden gewijzigd.

10. Definieer de procesvariabelen **PV, SV, TV** en **QV**.
Menupad: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
11. Kalibreer de sensor. Menupad: Device Setup > Sensor Calibration
12. Voer andere instellingen uit. Zie de bedieningshandleiding van de M100-transmitter.
13. Sla de configuratie op in het apparaat.

Draagbare HART-terminal



Opmerking: De DD "008E8E7D0101.hhd" staat op de meegeleverde cd-rom. U kunt de DD ook downloaden via internet: "www.mt.com/M100".

Raadpleeg voor stap 1 de documentatie van de draagbare HART-terminal.

1. Controleer of de DD van de M100-transmitter al is geïnstalleerd op de draagbare HART-terminal. Installeer de DD zo nodig.
2. De communicatie wordt automatisch opgebouwd.
3. Selecteer **Sensor Type** (Sensortype).
Menupad: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
4. Laad de configuratie van het apparaat. Menupad: Device Setup > Detailed Setup
5. Stel de **Tag** (Tag) en/of de **Long Tag** (Lange tag) in.
Menupad: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
6. Stel **Date** (Datum) en **Time** (Tijd) in. Stel de tijdsindeling in op het 24-uursformaat. De tijdsindeling kan niet worden gewijzigd. Menupad: Device Setup > Set Date/Time
7. Stel het bereik van het analoge-uitgangssignaal in.
Menupad: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/max. meetwaarde) en **LRV** (Lower Range Value/min. meetwaarde): De waarden kunnen worden gewijzigd binnen het huidige meetbereik. De waarden moeten binnen het meetbereik van de sensor liggen.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/bovenste sensorlimiet) en **LSL** (Lower Sensor Limit/onderste sensorlimiet): De limieten worden bepaald door de sensor en kunnen niet worden gewijzigd.
8. Definieer de procesvariabelen **PV, SV, TV** en **QV**.
Menupad: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup

9. Kalibreer de sensor. Menupad: Device Setup > Sensor Calibration
10. Voer andere instellingen uit. Zie de bedieningshandleiding van de M100-transmitter.

Sensortype wijzigen


Vereiste: de M100-transmitter en een ander type sensor zijn gemonteerd en de elektrische aansluiting is gemaakt.

Als u het sensortype wijzigt, bv. van een conductiviteitssensor naar een pH-sensor, moet u de volgende procedure uitvoeren:

1. Bouw de verbinding op.
2. Selecteer **Sensor Setup** (Sensorinstellingen).
Menupad: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup.
3. Start "Sensor Setup" (Sensorinstellingen).
4. Selecteer het nieuwe sensortype voor de parameter **Sensor Type** (Sensortype).
5. Laad de configuratie van het apparaat.
6. De configuratie in de configuratietool of in de draagbare HART-terminal wordt bijgewerkt.
Als u het juiste sensortype hebt geselecteerd, wordt het menu "Verify" (Controleren) weergegeven.

7 Sensorkalibratie

(PAD: Device setup / Sensor Calibration)

 **Opmerking:** Ga voor de beste proceskalibratieresultaten als volgt te werk. Neem grijpmonsters zo dicht mogelijk bij het meetpunt van de sensor. Meet het monster bij de processtemperatuur.

Via de configuratietool, de asset-management-tool of de draagbare HART-terminal kunt u de sensor kalibreren met de kalibratiemethode "Process" (proceskalibratie), "1-Point" (1-puntskalibratie) of "2-Point" (2-puntskalibratie). Zie de bedieningshandleiding van de M100-transmitter voor de kalibratiemethodes. Via de iSense-software kunt u de sensor kalibreren met de kalibratiemethode "1-Point" (1-puntskalibratie) of "2-Point" (2-puntskalibratie). Zie de bedieningshandleiding van de iSense-software.

Zodra de kalibratie bezig is, kan er geen andere kalibratie worden gestart.

Sensorkalibratiemenu

Zie Hoofdstuk "Menustructuur" op pagina 117 voor de kalibratiemethodes.

Na elke voltooide kalibratie zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Adjust (Aanpassen)**

De kalibratiewaarden worden aangepast en gebruikt voor de meting. Bovendien worden de kalibratiewaarden opgeslagen in de kalibratiegeschiedenis.

- **Calibrate (Kalibreren)**

De kalibratiewaarden worden als naslag opgeslagen in de kalibratiegeschiedenis, maar worden niet gebruikt voor de meting. De kalibratiewaarden van de laatste geldige kalibratie worden verder gebruikt voor de meting.

- **Abort (Afbreken)**

De kalibratiewaarden worden weggegooid.

8 Onderhoud

De transmitter is onderhoudsvrij.

Reinig de oppervlakken met een zachte vochtige doek en droog deze oppervlakken voorzichtig met een doek.

9 Verwijdering

Houd u aan de geldende lokale of nationale regelgeving met betrekking tot het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Demonteer de transmitter op basis van de grondstoffen. Sorteer de grondstoffen en bied ze aan voor recycling. Niet-recyclebare materialen moeten op milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd.

10 EG-conformiteitsverklaring

De EG-conformiteitsverklaring maakt deel uit van de levering.

ISM is een gedeponeerd handelsmerk van de Mettler-Toledo Group in Zwitserland, Brazilië, de VS, China, de Europese Unie, Zuid-Korea, de Russische Federatie en Singapore.


Podręcznik szybkiej konfiguracji Przetwornik M100 Montaż na głowicy



Zawartość

1	Bezpieczeństwo i przeznaczenie	124
2	Dane techniczne i informacje dodatkowe	125
3	Instalacja	125
4	Podłączenie elektryczne	126
5	Struktura menu	127
6	Ogólna konfiguracja	128
7	Kalibracja czujników	131
8	Konserwacja	132
9	Użyłizacja	132
10	Europejska deklaracja zgodności	132

1 Bezpieczeństwo i przeznaczenie

 **Uwaga:** Podręcznik szybkiej konfiguracji ma formę skróconej instrukcji obsługi.

Przetwornik M100 może być instalowany, podłączany, oddawany do użytku oraz poddawany konserwacji wyłącznie przez wykwalifikowany personel, na przykład techników elektryków, zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym Podręczniku szybkiej konfiguracji, stosownymi normami oraz przepisami prawa.

Montaż ma obowiązek przeczytać ze zrozumieniem niniejszy Podręcznik szybkiej konfiguracji przed instalacją, a następnie stosować się do instrukcji w nim zawartych. Jeśli jakkolwiek kwestia w nim poruszona budzi wątpliwości, należy przeczytać Instrukcję obsługi (załączoną na nośniku CD-ROM). Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje dotyczące przyrządu.

Przetwornik M100 powinien być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowany personel znający do urzędzenie.

Przeznaczenie

Model M100 to zakładany na głowicę 2-przewodowy przetwornik do pomiarów analitycznych z możliwością komunikacji w protokole HART. Przetwornik M100 to 1-kanalowa, wieloparametrowa jednostka do pomiaru pH/redoks, przewodności i rozpuszczonego tlenu. Model ten jest kompatybilny wyłącznie z czujnikami ISM®.

Przetwornik M100 jest przeznaczony do użytku w przemyśle i posiada certyfikat iskrobezpieczeństwa, dzięki czemu nadaje się do montażu w obszarach niebezpiecznych. Informacja na temat zastosowania w obszarach niebezpiecznych znajdują się w Instrukcji obsługi.

Zastosowanie modelu M100

Parametr	M100 XH
	ISM
pH/redoks	•
pH/pNa	•
Przewodność 4-e	•
Rozpuszczony tlen oznaczony amperometrycznie (ppm/ppb/sład)	• ¹⁾ / • ²⁾ / • ²⁾


1) Czujniki INGOLD i THORNTON

2) Czujniki THORNTON

2 Dane techniczne i informacje dodatkowe

Najważniejsze dane techniczne, takie jak napięcie zasilania, zostały umieszczone na tabliczce znamionowej przetwornika. Pozostałe informacje techniczne, takie jak dokładność pomiaru, można znaleźć w Instrukcji obsługi. Niniejszy dokument, wspomnianą Instrukcję obsługi oraz oprogramowanie zamieszczono na dołączonym nośniku CD-ROM. Pełną dokumentację można również pobrać przez Internet, korzystając ze strony www.mt.com/M100.

3 Instalacja

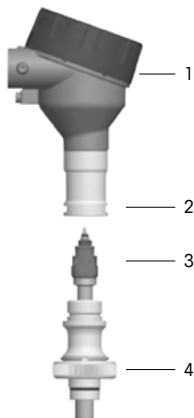


- 1 Przetwornik M100
- 2 Rurka wydłużająca
- 3 Czujnik lub elektroda
- 4 Obudowa czujnika




Uwaga: Przyrząd musi być wyłączony podczas instalacji.

1. Zainstaluj obudowę czujnika zgodnie z opisem w Instrukcji obsługi obudowy czujnika.
2. Ostrożnie włóż czujnik do obudowy. Ręcznie wkręć czujnik do oporu.
3. Ręcznie przykręć obudowę czujnika i rurkę wydłużającą do oporu. Nie obracaj przetwornika M100. Obracaj wyłącznie rurkę wydłużającą.
4. Odkręć pokrywę przetwornika M100.
5. Wykonaj połączenia. Patrz Rozdział „Podłączenie elektryczne” na stronie 126.
6. Przykręć pokrywę przetwornika M100.

4 Podłączenie elektryczne



 **Uwaga:** Przyrząd musi być wyłączony podczas podłączania go do sieci elektrycznej.

1. Wyłącz zasilanie.
2. Podłącz zasilanie sieciowe (od 14 do 30 V DC) do zacisków **Aout+**, **HART+** oraz **Aout-**, **HART-**. Zachowaj układ biegunów.
3. Podłącz wyjście analogowe i sygnał HART do zacisków **HART+** i **HART-**.
4. Podłącz wejście cyfrowe do przetwarzania przetwornika w stanie Hold do zacisków **DI+** i **DI-**.
5. Podłącz wejściowy sygnał analogowy o natężeniu 4 do 20 mA do kompensacji ciśnienia do zacisków **Ain+** i **Ain-**.

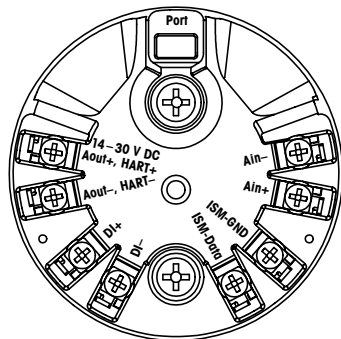

Terminal	Definicja
Port	Złącze serwisowe np. do aktualizacji oprogramowania systemowego.
Aout+, HART+ Aout-, HART-	Zachowaj układ biegunów. Wejście zasilania od 14 do 30 V DC, wyjście analogowe i sygnał HART.
DI+ i DI-	Wejście cyfrowe (do przetwarzania przetwornika w stanie Hold).
ISM-DATA ISM-GND	Wejście czujnika, patrz Rozdział „Bezpieczeństwo i przeznaczenie” na stronie 124. Połączenie fabryczne. Nie odłączać.
Ain+ i Ain-	Wejście analogowe 4 do 20 mA (do kompensacji ciśnienia).

5 Struktura menu

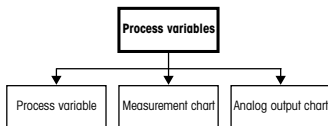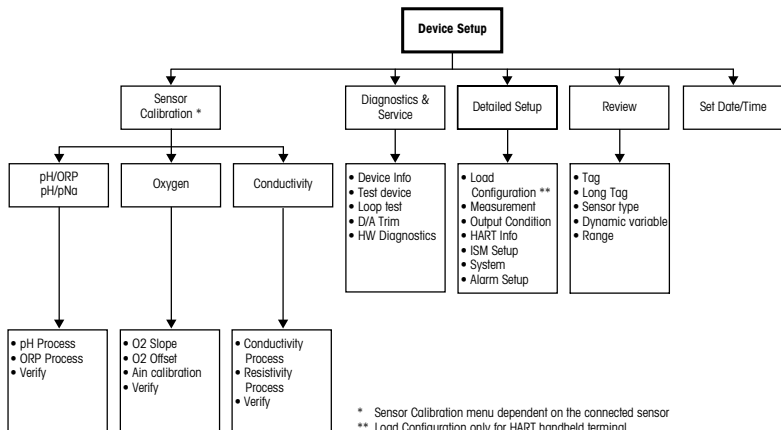

6 Ogólna konfiguracja

Przetwornik M100 można skonfigurować przez narzędzie konfiguracyjne, narzędzie do zarządzania zasobami lub przenośny terminal HART.

Warunek wstępny: Przetwornik M100 oraz czujnik zostały zainstalowane i mają zasilanie.

Narzędzie konfiguracyjne lub narzędzie do zarządzania zasobami



Uwaga: Dokumentacja DTM i narzędzie konfiguracyjne PACTWare™ znajdują się na dostarczonym nośniku CD. Dokumentację można także pobrać na stronie www.mf.com/M100.

Czynności od 1 do 5 oraz czynność 13 zostały opisane w dokumentacji narzędzia.

1. Zainstaluj narzędzie konfiguracyjne, np. PACTWare™ lub narzędzie do zarządzania zasobami.
2. Zainstaluj DTM dla interfejsu HART oraz DTM dla przetwornika M100.
3. Zaktualizuj katalog urządzenia.
4. Utwórz połączenie. W razie potrzeby sprawdź ustawienia portu COM.
5. Wybierz opcję **Sensor Type (Typ czujnika)**.
Ścieżka menu: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
6. Załaduj konfigurację z urządzenia.
7. Ustaw opcję **Tag (Znacznik)** i (lub) **Long Tag (Długi znacznik)**.
Ścieżka menu: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
8. Ustaw parametry **Date (Data)** i **Time (Godzina)**. Ustaw datę w formacie 24-godzinny. Nie można zmienić formatu czasu. Ścieżka menu: Device Setup > Set Date/Time
9. Ustaw zakres analogowego sygnału wyjściowego.
Ścieżka menu: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Górna wartość zakresu) oraz **LRV** (Lower Range Value/Dolna wartość zakresu): Wartości można dostosować do aktualnego zakresu pomiaru. Wartości powinny się mieścić w zakresie pomiarowym czujnika.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/Górny limit czujnika) oraz **LSL** (Lower Sensor Limit/Dolny limit czujnika): Limity zależą od czujnika i nie można ich zmienić.

10. Określ zmienne procesu **PV, SV, TV** i **QV**.

Ścieżka menu: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup

11. Skalibruj czujnik. Ścieżka menu: Device Setup > Sensor Calibration

12. Wprowadź kolejne ustawienia. Patrz Instrukcja obsługi przetwornika M100.

13. Zapisz konfigurację na urządzeniu.

Przenośny terminal HART



Uwaga: Plik DD „008E8E7F0101.hhd” znajduje się na dostarczonym nośniku CD-ROM. Pełną dokumentację można również pobrać przez Internet, korzystając ze strony www.mt.com/M100.

Informacja na temat czynności nr 1 znajduje się w dokumentacji przenośnego terminala HART.

1. Sprawdź, czy plik DD przetwornika M100 jest już zainstalowany w podręcznym terminalu HART. W razie potrzeby zainstaluj plik DD.

2. Komunikacja zostanie nawiązana automatycznie.

3. Wybierz opcję **Sensor Type (Typ czujnika)**.

Ścieżka menu: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup

4. Załaduj konfigurację z urządzenia. Ścieżka menu: Device Setup > Detailed Setup

5. Ustaw opcję **Tag (Znacznik)** i (lub) **Long Tag (Długi znacznik)**.

Ścieżka menu: Device Setup > Detailed Setup > HART Info

6. Ustaw parametry **Date (Data)** i **Time (Godzina)**. Ustaw datę w formacie 24-godzinnym.

Nie można zmienić formatu czasu. Ścieżka menu: Device Setup > Set Date/Time

7. Ustaw zakres analogowego sygnału wyjściowego.

Ścieżka menu: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range

– **URV** (Upper Range Value/Górna wartość zakresu) oraz **LRV** (Lower Range Value/Dolna wartość zakresu): Wartości można dostosować do aktualnego zakresu pomiaru. Wartości powinny się mieścić w zakresie pomiarowym czujnika.

– **USL** (Upper Sensor Limit/Górny limit czujnika) oraz **LSL** (Lower Sensor Limit/Dolny limit czujnika): Limity zależą od czujnika i nie można ich zmienić.

8. Określ zmienne procesu **PV, SV, TV** i **QV**

Ścieżka menu: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup

9. Skalibruj czujnik. Ścieżka menu: Device Setup > Sensor Calibration
10. Wprowadź kolejne ustawienia. Patrz Instrukcja obsługi przetwornika M100.

Zmiana typu czujnika

Warunek wstępny: Przetwornik M100 i inny rodzaj czujnika zostały zainstalowane i mają zasilanie.

W przypadku zmiany typu czujnika, np. z czujnika przewodności na czujnik pH, należy wykonać następującą procedurę:

1. Utwórz połączenie.
2. Wybierz opcję **Sensor Setup (Konfiguracja czujnika)**.
Ścieżka menu: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
3. Uruchoń opcję Sensor Setup (Konfiguracja czujnika).
4. Wybierz nowy typ czujnika dla parametru **Sensor Type (Typ czujnika)**.
5. Załaduj konfigurację z urządzenia.
6. Konfiguracja w narzędziu konfiguracyjnym lub w przenośnym terminalu HART zostanie zaktualizowana. Jeśli został wybrany odpowiedni typ czujnika, zostanie wyświetlone menu Verify (Weryfikuj).

7 Kalibracja czujników

(ŚCIEŻKA: Device setup/Sensor Calibration)



Uwaga: Aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki przeprowadzonej kalibracji, należy przestrzegać poniższych zaleceń. Pobraną próbkę jednorazową należy umieścić jak najbliżej punktu pomiarowego czujnika. Pomiar próbki powinien odbywać się w temperaturze procesu.

Korzystając z narzędzia konfiguracyjnego, narzędzia do zarządzania zasobami lub terminala HART, można skalibrować czujnik jedną z metod kalibracji: Process (Technologiczna), 1-Point (1-punktowa) albo 2-Point (2-punktowa). Informacja na temat kalibracji znajduje się w Instrukcji obsługi przetwornika M100. Korzystając z oprogramowania iSense, można skalibrować czujnik jedną z metod kalibracji: 1-Point (1-punktowa) albo 2-Point (2-punktowa). Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi oprogramowania iSense.

W trakcie przeprowadzania jednej kalibracji nie można rozpocząć kolejnej.

Menu Kalibracja czujnika

Informacja o metodach kalibracji, patrz Rozdział „Struktura menu” na stronie 127.

Po pomyślnym zakończeniu kalibracji dostępne są następujące opcje:

- **Adjust (Reguluj)**

Wartości kalibracji są dostosowywane i wykorzystywane do prowadzenia pomiarów. Dodatkowo wartości kalibracji zostają zapisane w historii kalibracji.

- **Calibrate (Kalibruj)**

Wartości kalibracji są przechowywane w historii kalibracji w celu dokumentacji, jednak przyrząd nie wykorzystuje ich do prowadzenia pomiarów. Wartości kalibracji otrzymane podczas ostatniej zapisanej adyustacji są dalej wykorzystywane do prowadzenia pomiarów.

- **Abort (Przerwij)**

Wartości kalibracji zostają usunięte.

8 Konserwacja

Przełwornik nie wymaga przeprowadzania czynności konserwacyjnych.

Jego powierzchnię należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką, a następnie delikatnie przetrzeć suchą szmatką.

9 Utylizacja

Należy postępować zgodnie ze stosownymi lokalnymi lub krajowymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Przełwornik powinien zostać rozmontowany. Jego części należy właściwie posegregować i przeznaczyć do recyklingu. Materiały niepodlegające recyklingowi należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

10 Europejska deklaracja zgodności

Europejska deklaracja zgodności jest jednym z elementów dostawy.

ISM to zarejestrowany znak towarowy Mettler-Toledo Group w Szwajcarii, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Unii Europejskiej, Korei Południowej, Rosji i Singapurze.

Guia de Configuração Rápida

Transmissor M100 Compacto



Conteúdo

1	Segurança e Uso Pretendido	134
2	Dados Técnicos e Outras Informações	135
3	Montagem	135
4	Conexão Elétrica	136
5	Estrutura do Menu	137
6	Configuração Geral	138
7	Calibração do Sensor	141
8	Manutenção	142
9	Descarte	142
10	Declaração de Conformidade CE	142

1 Segurança e Uso Pretendido

 **Nota:** O Guia de Configuração Rápida é um manual resumido de instruções.

O transmissor M100 somente deve ser instalado, conectado, comissionado e mantido por especialistas qualificados, por exemplo, técnicos eletricitistas, em total conformidade com as instruções deste Guia de Configuração Rápida, normas aplicáveis e regulamentações legais. O especialista deverá ler e entender este Guia de Configuração Rápida e deverá seguir as instruções nele contidas. Se algo não estiver claro para você neste Guia de Configuração Rápida, deverá ler as Instruções de Operação (fornecida em CD-ROM). O Manual de Operação fornece informações detalhadas sobre o instrumento.

O transmissor M100 somente deverá ser operado por pessoal familiarizado com o transmissor e qualificado para esse trabalho.

Uso Pretendido

O M100 é um transmissor compacto de 2 fios para medições analíticas com capacidade de comunicação HART. O M100 é um transmissor de 1 canal com unidade de parâmetros múltiplos para medição de pH/ORP, condutividade e oxigênio dissolvido. Somente é compatível com sensores ISM[®].

O transmissor M100 foi projetado para uso em indústrias de processo e é certificado como intrinsecamente seguro para instalações em áreas de risco. Para aplicações em áreas de risco, consulte o Manual de Operação.

Guia de ajuste de parâmetros do M100

Parâmetro	M100 XH
	ISM
pH/ORP	•
pH/pNa	•
Condutividade 4-e	•
Amp. Oxigênio Dissolvido ppm/ppb/resíduo	• ¹⁾ / • ²⁾ / • ²⁾


1) Sensores INGOLD e THORNTON

2) Sensores THORNTON

2 Dados Técnicos e Outras Informações

Os dados técnicos mais importantes como a tensão de alimentação são mostrados na placa de identificação no transmissor. Para outros dados técnicos como exatidão, consulte o Manual de Operação. Este documento, o Manual de Operação e o software estão no CD-ROM fornecido. Você também pode baixar a documentação via Internet “www.mt.com/M100”.

3 Montagem

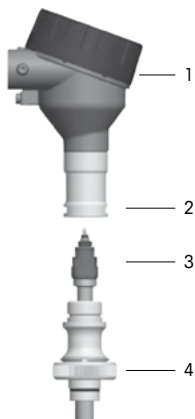


- 1 Transmissor M100
- 2 Tubo de extensão
- 3 Sensor ou eletrodo
- 4 Carcaça do sensor


 **Nota:** Desligue o dispositivo durante a instalação.

1. Instale a câmara do sensor conforme descrito no Manual de Operação da câmara do sensor.
2. Insira cuidadosamente o sensor na sonda do sensor. Aparafuse o sensor firmemente com a mão.
3. Aparafuse a sonda do sensor e o tubo de extensão firmemente com a mão. Não gire o transmissor M100. Gire somente o tubo de extensão.
4. Desaparafuse a tampa do transmissor M100.
5. Realize a fiação. Consulte Capítulo “Conexão Elétrica” na página 136.
6. Aparafuse a tampa do transmissor M100.

4 Conexão Elétrica



 **Nota:** Desligue o dispositivo durante a conexão elétrica.

1. Desligue a tensão de alimentação.
2. Conecte as fontes de alimentação (14 a 30 V CC) aos terminais **Aout+**, **HART+** e **Aout-**. **HART-** Observe a polaridade.
3. Conecte a saída analógica e os sinais HART aos terminais **HART+** e **HART-**.
4. Conecte a entrada digital para colocar o transmissor em estado Hold (em espera) aos terminais **DI+** e **DI-**.
5. Conecte o sinal da entrada analógica de 4 a 20 mA para compensação de pressão aos terminais **Ain+** e **Ain-**.

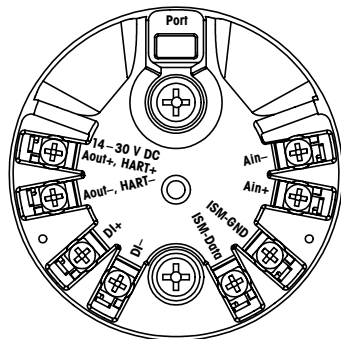

Terminal	Definição
Porta	Interface para serviço, ex.: atualização do firmware.
Aout+, HART+ Aout-, HART-	Observe a polaridade. Conexão de energia 14 a 30 V CC, saída analógica e sinal HART.
DI+ e DI-	Entrada digital (para colocar o transmissor em estado Hold).
DADOS-ISM ISM-GND	Entrada do sensor, consulte Capítulo "Segurança e Uso Pretendido" na página 134. Conectado pela fábrica. Não desconectar.
Ain+ e Ain-	Entrada analógica 4 a 20 mA (para compensação de pressão).

5 Estrutura do Menu

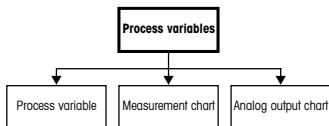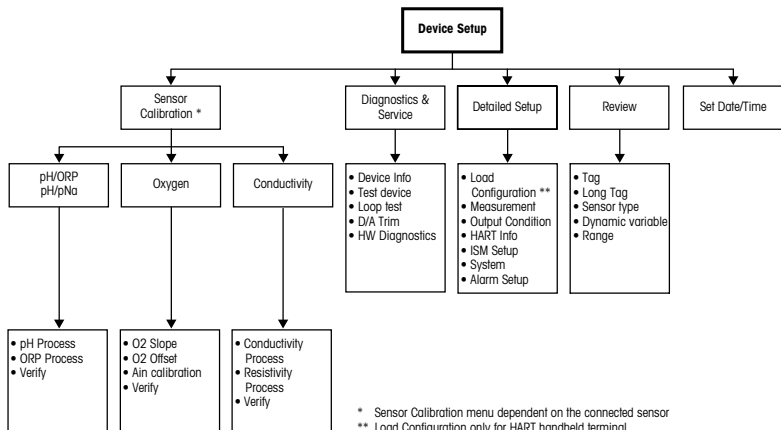

6 Configuração Geral

É possível configurar o transmissor M100 através de uma ferramenta de configuração, uma ferramenta de gerenciamento de ativos ou um terminal HART portátil.

Pré-requisito: O transmissor M100 e o sensor estão montados e conectados eletricamente.

Ferramenta de configuração ou ferramenta de gerenciamento de ativos



Nota: ODTM e a ferramenta de configuração PACTWare™ são fornecidos no CD-ROM. Você também pode baixar o DTM pela Internet "www.mt.com/M100".

Para as etapas de 1 a 5 e etapa 13, consulte a documentação sobre a ferramenta.

1. Instale a ferramenta de configuração, por exemplo, PACTWare™, ou a ferramenta de gerenciamento de ativos.
2. Instale o DTM para a interface HART e o DTM para o transmissor M100.
3. Atualize o catálogo do dispositivo.
4. Estabeleça a conexão. Verifique as configurações da porta COM, se necessário.
5. Selecione **Sensor Type (Tipo de Sensor)**.
Caminho do menu: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
6. Carregue a configuração a partir do dispositivo.
7. Defina **Tag (Etiqueta)** ou/e **Long Tag (Etiqueta Longa)**.
Caminho do menu: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
8. Defina **Date (Data)** e **Time (Hora)**. Configure a hora em formato 24 horas. O formato da hora não pode ser alterado. Caminho do menu: Device Setup > Set Date/Time
9. Configure a faixa do sinal de saída analógica.
Caminho do menu: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Valor de faixa superior) e **LRV** (Lower Range Value/Valor de faixa inferior): Os valores podem ser alterados para a faixa de medição atual. Os valores devem estar dentro dos limites de medição do sensor.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/Limite do sensor superior) e **LSL** (Lower Sensor Limit/Limite do sensor inferior): Os limites são definidos pelo sensor e não podem ser alterados.

10. Defina as variáveis do processo **PV**, **SV**, **TV** e **QV**.
Caminho do Menu: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
11. Calibre o sensor. Caminho do menu: Device Setup > Sensor Calibration
12. Execute outras configurações. Consulte o Manual de Operação do transmissor M100.
13. Armazene a configuração no dispositivo.

Terminal HART portátil



Nota: O DD “008E8E7D0101.hhd” encontra-se no CD-ROM fornecido. Você também pode baixar o DD pela Internet “www.mt.com/M100”.

Para a “Etapa 1”, consulte a documentação do terminal HART portátil.

1. Verifique se o DD do transmissor M100 já foi instalado no terminal HART portátil. Instale o DD, se necessário.
2. A comunicação é estabelecida automaticamente.
3. Selecione **Sensor Type (Tipo de Sensor)**.
Caminho do menu: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
4. Carregue a configuração a partir do dispositivo. Caminho do menu: Device Setup > Detailed Setup
5. Defina **Tag (Etiqueta)** ou/e **Long Tag (Etiqueta Longa)**.
Caminho do menu: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
6. Defina **Date (Data)** e **Time (Hora)**. Configure a hora em formato 24 horas. O formato da hora não pode ser alterado. Caminho do menu: Device Setup > Set Date/Time
7. Configure a faixa do sinal de saída analógica.
Caminho do menu: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Valor de faixa superior) e **LRV** (Lower Range Value/Valor de faixa inferior): Os valores podem ser alterados para a faixa de medição atual. Os valores devem estar dentro dos limites de medição do sensor.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/Limite do sensor superior) e **LSL** (Lower Sensor Limit/Limite do sensor inferior): Os limites são definidos pelo sensor e não podem ser alterados.

8. Defina as variáveis do processo **PV, SV, TV e QV**.
Caminho do Menu: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
9. Calibre o sensor. Caminho do menu: Device Setup > Sensor Calibration
10. Execute outras configurações. Consulte o Manual de Operação do transmissor M100.

Alterar o Tipo de Sensor

Pré-requisito: O transmissor M100 e outro tipo de sensor estão montados e conectados eletricamente.

Se alterar o tipo do sensor, por exemplo, um Sensor de condutividade com um sensor de pH, realize o seguinte procedimento:

1. Estabelecer a conexão.
2. Selecione **Sensor Setup (Configuração do Sensor)**.
Caminho do menu: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
3. Iniciar "Sensor Setup" (Configuração do Sensor).
4. Selecione o novo tipo do sensor do parâmetro **Sensor Type (Tipo de Sensor)**.
5. Carregue a configuração a partir do dispositivo.
6. A configuração na ferramenta de configuração ou no HART portátil é atualizada. Se tiver selecionado o tipo de sensor correto, o menu "Verify" (Verificar) será exibido.

7 Calibração do Sensor

(CAMINHO: Device setup / Sensor Calibration)



Nota: Para melhores resultados de calibragem do processo, observe os pontos a seguir. Realize a coleta de amostras o mais próximo possível do ponto de medição do sensor. Meça a amostra à temperatura do processo.

Através da ferramenta de configuração, a ferramenta de gerenciamento de ativos ou o terminal HART portátil, é possível calibrar o sensor com o método de calibração “Process” (Processo), “1-Point” (1 Ponto) ou “2-Point” (2 Pontos). Para os métodos de calibração, consulte o Manual de Operação do transmissor M100. Por meio do software iSense é possível calibrar o sensor com o método de calibração “1-Point” (1 Ponto) ou “2-Point” (2 Pontos). Consulte o Manual de Operação do software iSense.

Logo que a calibração estiver em andamento, nenhuma outra calibração pode ser iniciada.

Menu de Calibração do Sensor

Para saber os métodos de calibração, consulte Capítulo “Estrutura do Menu” na página 137.

Após cada calibração bem sucedida, as seguintes opções estão disponíveis:

- **Adjust (Ajustar)**

Os valores de calibração são adotados e usados na medição. Além disso, os valores de calibração são armazenados no calibration history (histórico de calibração).

- **Calibrate (Calibrar)**

Os valores de calibração são armazenados no calibration history (histórico de calibração) para documentação, mas não são usados na medição. Os valores de calibração do último ajuste válido são usados posteriormente na medição.

- **Abort (Anular)**

Os valores de calibração são descartados.

8 Manutenção

O transmissor não requer manutenção.

Limpe as superfícies com um pano macio e úmido e seque cuidadosamente as superfícies com um pano seco.

9 Descarte

Observe as leis locais ou regulamentações nacionais com relação ao descarte de “Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos”.

Desmonte o transmissor de acordo com os recursos. Separe os recursos e encaminhe-os para reciclagem. Materiais não recicláveis têm de ser descartados de uma maneira ecologicamente sustentável.

10 Declaração de Conformidade CE

A Declaração de Conformidade CE faz parte do produto.

ISM é uma marca registrada do Grupo Mettler-Toledo na Suíça, Brasil, EUA, China, União Europeia, Coreia do Sul, Rússia e Singapura.

Руководство по быстрой настройке трансмиттера M100 в головке датчика



Содержание

1	Техника безопасности и назначение	144
2	Технические данные и дополнительная информация	145
3	Установка	145
4	Электрическое подключение	146
5	Структура меню	147
6	Общие указания по настройке	148
7	Калибровка датчика	151
8	Техническое обслуживание	152
9	Утилизация	152
10	Заявление о соответствии стандартам ЕС	152

1 Техника безопасности и назначение



Примечание. Данное руководство по быстрой настройке представляет собой краткую инструкцию по эксплуатации.

Монтаж, подключение, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание трансмиттера М100 должны выполнять только квалифицированные специалисты-электротехники, в полном соответствии с данным руководством, а также действующими нормами и правилами.

Специалист должен внимательно ознакомиться с руководством по быстрой настройке и соблюдать все содержащиеся в нем указания. Если к сведениям, приведенным в данном руководстве по быстрой настройке, необходимы пояснения, обратитесь к инструкции по эксплуатации (на прилагаемом компакт-диске). В инструкции по эксплуатации содержится более подробная информация о данном приборе.

К работе с трансмиттером М100 допускаются только операторы, знакомые с этим устройством и имеющие необходимую квалификацию.

Назначение

Двухпроводной трансмиттер М100 предназначен для аналитических измерений и передачи данных по протоколу HART. Трансмиттер М100 представляет собой одноканальный многопараметрический прибор для измерения рН/ОВП, содержания растворенного кислорода и электропроводности. Он совместим только с датчиками типа ISM®.

Трансмиттер М100 предназначен для применения в перерабатывающей промышленности. Его конструкция искробезопасна и допускает установку во взрывоопасных зонах. Об использовании трансмиттера во взрывоопасных зонах см. инструкцию по эксплуатации.

Параметры, измеряемые трансмиттером М100

Параметр	М100 ХН
	ISM
рН/ОВП	•
рН/рNa	•
Электропроводность, четырехэлектрод.	•
Амп. датчик растворенного кислорода (мкг/л, мг/л, следы)	• ¹⁾ / • ²⁾ / • ²⁾


1) Датчики INGOLD и THORNTON

2) Датчики THORNTON.


2 Технические данные и дополнительная информация

Самые важные технические данные, такие как напряжение питания, указаны на паспортной табличке трансмиттера. Подробные технические характеристики, например точность, приводятся в инструкции по эксплуатации. Этот документ, инструкция по эксплуатации и программное обеспечение находятся на входящем в комплект компакт-диске. Документацию можно также скачать на сайте www.mf.com/M100

3 Установка

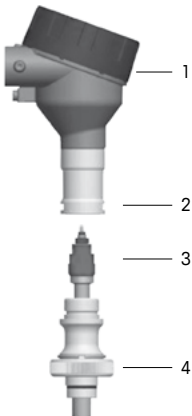

- 1 Трансмиттер M100
- 2 Удлинитель
- 3 Датчик или электрод
- 4 Корпус датчика


 **Примечание.** Отключите электропитание на время установки.

1. Установите корпус датчика как описано в инструкции по эксплуатации корпуса.
2. Осторожно поместите датчик в установленный корпус. Датчик затягивается вручную.
3. Затяните корпус датчика и удлинитель вручную. При затяжке не вращайте трансмиттер M100. Вращайте только удлинитель.
4. Отвинтите крышку трансмиттера M100.
5. Подключите электропроводку. См. глава «Электрическое подключение» на странице 146.
6. Навинтите крышку трансмиттера M100.

4 Электрическое подключение



 **Примечание.** Перед выполнением электрических подключений выключите прибор.

1. Отключите сетевое питание.
2. Подключите электропитание (от 14 до 30 В пост.тока) к клеммам **Aout+**, **HART+** и **Aout-**, **HART-**. Обращайте внимание на полярность.
3. Подключите аналоговый вывод и сигнал HART к клеммам **HART+** и **HART-**.
4. Подключите цифровой вход для переключения трансмиттера в состояние удержания (Hold) к клеммам **DI+** и **DI-**.
5. Подключите вход аналогового сигнала от 4 до 20 мА для компенсации давления к клеммам **Ain+** и **Ain-**.

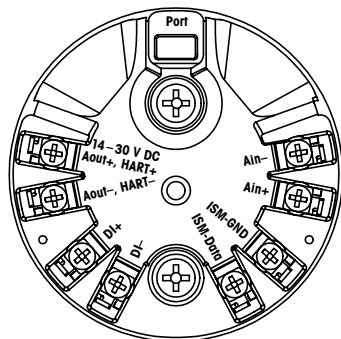

Клемма	Назначение
Порт	Служебный интерфейс, например для обновления встроенного ПО.
Aout+, HART+ Aout-, HART-	Обращайте внимание на полярность. Подключение электропитания от 14 до 30 В пост.тока, аналоговый вывод и сигнал HART.
DI+ и DI-	Цифровой сигнал (для переключения трансмиттера в режим удержания).
ДАнные ISM ЗАЗЕМЛЕНИЕ ISM	Вход датчика, см. глава «Техника безопасности и назначение» на странице 144. Монтируется изготовителем. Не отключать.
Ain+ и Ain-	Аналоговый вход от 4 до 20 мА (для коррекции по давлению).

5 Структура меню

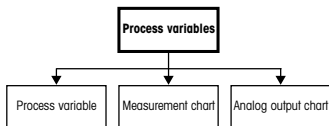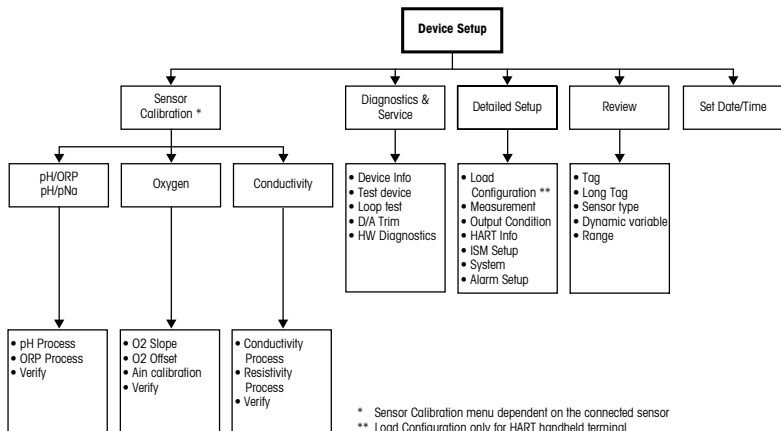

6 Общие указания по настройке

Трансмиттер M100 можно настроить с помощью программы конфигурирования, программы управления ресурсами или через ручной терминал HART.

Необходимое условие. Трансмиттер M100 и датчик установлены, выполнено их электрическое подключение.

Программа настройки или программа управления ресурсами



Примечание. Файл DTM и программа настройки PACTWare™ находятся на входящем в комплект компакт-диске. Файл DTM можно также скачать на странице www.mf.com/ M100.

Шаги 1-5 и шаг 13 выполняются в соответствии с описанием в документации программы.

1. Установите программу настройки PACTWare™ или программу управления ресурсами.
2. Установите DTM для интерфейса HART и DTM для трансмиттера M100.
3. Обновите каталог устройства.
4. Установите соединение. Проверьте настройки COM-порта, если необходимо.
5. Выберите **Sensor Type (Тип датчика)**.
Путь: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
6. Загрузите параметры настройки с устройства.
7. Выберите **Tag (Тег)** или/и **Long Tag (Расширенный тег)**.
Путь: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
8. Установите **Date (Дата)** и **Time (Время)**. Время задается в 24-часовом формате. Формат отображения времени не подлежит изменению. Путь: Device Setup > Set Date/Time
9. Установите диапазон аналогового выходного сигнала.
Путь: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Верхний предел диапазона сигнала) и **LRV** (Lower Range Value/Нижний предел диапазона сигнала). Пределы можно изменять в соответствии с текущим диапазоном измерения. Они должны оставаться в пределах диапазона измерений датчика.

- **USL** (Upper Sensor Limit/Верхний предел измерения датчика) и **LSL** (Lower Sensor Limit/Нижний предел измерения датчика). Эти пределы определяются свойствами датчика и не подлежат изменению.
10. Задайте параметры процесса **PV**, **SV**, **TV** и **QV**.
Путь: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
 11. Выполните калибровку датчика. Путь: Device Setup > Sensor Calibration
 12. Выполните все необходимые настройки. См. инструкцию по эксплуатации транзмиттера M100.
 13. Сохраните настройки устройства.

Ручной терминал HART



Примечание. Файл DD 008E8E7D0101.hhd находится на прилагаемом компакт-диске. Файл DD можно также скачать на странице www.mf.com/M100.

Шаг 1 описан в документации ручного терминала HART.

1. Убедитесь, что приложение DD для транзмиттера M100 установлено на ручном терминале HART. Установите приложение DD, если необходимо.
2. Связь устанавливается автоматически.
3. Выберите **Sensor Type (Тип датчика)**.
Путь: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup.
4. Загрузите параметры настройки с устройства. Путь: Device Setup > Detailed Setup
5. Выберите **Tag (Тег)** или/и **Long Tag (Расширенный тег)**.
Путь: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
6. Установите **Date (Дата)** и **Time (Время)**. Время задается в 24-часовом формате. Формат отображения времени не подлежит изменению. Путь: Device Setup > Set Date/Time
7. Установите диапазон аналогового выходного сигнала.
Путь: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
– **URV** (Upper Range Value/Верхний предел диапазона сигнала) и **LRV** (Lower Range Value/Нижний предел диапазона сигнала). Пределы можно изменять в соответствии с текущим диапазоном измерения. Они должны оставаться в пределах диапазона измерений датчика.

- **USL** (Upper Sensor Limit/Верхний предел измерения датчика) и **LSL** (Lower Sensor Limit/Нижний предел измерения датчика). Эти пределы определяются свойствами датчика и не подлежат изменению.
8. Задайте параметры процесса **PV**, **SV**, **TV** и **QV**.
Путь: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
 9. Выполните калибровку датчика. Путь: Device Setup > Sensor Calibration
 10. Выполните все необходимые настройки. См. инструкцию по эксплуатации трансмиттера M100.

Изменение типа датчика

Необходимое условие. Трансмиттер M100 и датчик другого типа установлены, выполнено их электрическое подключение.

При замене типа датчика (например, датчика электропроводности на датчик pH) выполните следующие операции:

1. Установите соединение.
2. Выберите **Sensor Setup (Настройка датчика)**.
Путь: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
3. Запустите Sensor Setup (Настройка датчика).
4. Выберите новое значение параметра **Sensor Type (Тип датчика)**.
5. Загрузите параметры настройки с устройства.
6. При этом обновляются параметры в программе настройки или в ручном терминале HART. Если тип датчика выбран корректно, появится меню Verify (Проверка).

7 Калибровка датчика

(ПУТЬ: Device setup/Sensor Calibration)



Примечание. Для достижения оптимальных результатов калибровки по технологической среде необходимо учесть следующее: пробу рекомендуется отбирать как можно ближе к точке измерения; измерение следует проводить при температуре технологической среды.

Проводя калибровку с помощью программы калибровки, программы управления ресурсами или ручного терминала HART, можно выбрать метод калибровки Process (По технологической среде), 1-Point (По одной точке) или 2-Point (По двум точкам). Методы калибровки описаны в инструкции по эксплуатации трансмиттера M100. Методы калибровки 1-Point (По одной точке) или 2-Point (По двум точкам) можно задействовать посредством программного обеспечения iSense. См. инструкцию по эксплуатации ПО iSense.

В процессе калибровки невозможен запуск еще одной калибровки.

Меню калибровки датчиков

О методах калибровки см. глава «Структура меню» на странице 147.

После каждой успешной калибровки предлагаются следующие опции:

- **Adjust (Регулировка)**

Калибровочные значения принимаются и используются для измерения. Кроме того, они сохраняются в журнале калибровок.

- **Calibrate (Калибровка)**

Калибровочные значения регистрируются в журнале калибровок, но не используются для измерения. Для последующих измерений используются калибровочные значения последней принятой регулировки.

- **Abort (Отмена)**

Калибровочные значения удаляются.

8 Техническое обслуживание

Трансмиссия не требует обслуживания.

Очистите поверхности мягкой влажной тканью и аккуратно протрите насухо.

9 Утилизация

Соблюдайте действующие местные и национальные правила утилизации отходов электрических и электронных компонентов.

Разберите трансмиссию по материалам. Отсортируйте материалы и отправьте их на переработку. Не подлежащие переработке материалы следует утилизировать экологически безопасным способом.

10 Заявление о соответствии стандартам ЕС

Заявление о соответствии стандартам ЕС входит в комплект поставки.

ISM — зарегистрированная торговая марка группы компаний Mettler-Toledo Group в Швейцарии, Бразилии, США, Китае, Европейском Союзе, Южной Корее, России и Сингапуре.

Snabbinstallationsguide


M100-transmitter, huvudinfattad



Innehåll

1	Säkerhet och avsedd användning	154
2	Tekniska uppgifter och övrig information	155
3	Montering	155
4	Elektrisk anslutning	156
5	Menystruktur	157
6	Allmänna inställningar	158
7	Sensorkalibrering	161
8	Underhåll	162
9	Kassering	162
10	EU-försäkran om överensstämmelse	162

1 Säkerhet och avsedd användning

 **Observera:** Snabbinstallationsguiden är en kortfattad bruksanvisning.

M100-transmittern får endast installeras, anslutas, driftsättas och underhållas av kvalificerad personal, som elektriker, enligt anvisningarna i denna snabbguide och enligt gällande föreskrifter och normer.

Personalen måste ha läst och förstått denna snabbguide och följa instruktionerna i den. Om du är osäker om något i denna snabbguide, ska du läsa bruksanvisningen (tillhandahålls på CD-ROM). Bruksanvisningen innehåller detaljerad information om detta instrument.

M100-transmittern bör endast användas av personal som har kunskap om transmittern och är behöriga för sådant arbete.

Avsedd användning

M100 är en 2-trådsmatad huvudinfattad transmitter för analytiska mätningar med kommunikationsmöjligheter via HART. M100 är en 1-kanals multiparameterenhet för mätning av pH/ORP, konduktivitet och upplöst syre. Den är endast kompatibel med ISM®-sensorer.

M100-transmittern är utformad för användning i processindustrier, och är certifierad för egen-säkra installationer i riskområden. Information om installering i riskområden finns i bruksanvisningen.

Parameterinställning till M100

Parameter	M100 XH
	ISM
pH/ORP	•
pH/pNa	•
Konduktivitet 4-e	•
Amp. upplöst syre, ppm/ppb/spårmängd	• ¹⁾ /• ²⁾ /• ²⁾


1) INGOLD- och THORNTON-sensorer

2) THORNTON-sensorer

2 Tekniska uppgifter och övrig information

De viktigaste tekniska uppgifterna, som matningsspänning, visas på namnskytten som finns på transmittern. Ytterliga tekniska uppgifter som noggrannhet finns i bruksanvisningen. Detta dokument, bruksanvisningen och programvaran finns på medföljande CD-ROM. Du kan även ladda ned dokumentationen på www.mt.com/M100.

3 Montering

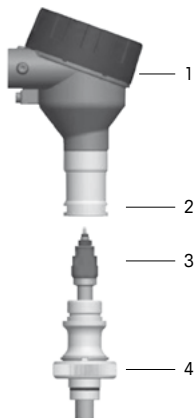

- 1 M100-transmitter
- 2 Förlängningsrör
- 3 Sensor eller elektrod
- 4 Armatur för sensorer


 **Observera:** Stäng av instrumentet under installationen.

1. Sätt ihop armaturen för sensorer enligt beskrivningen i armaturens bruksanvisning.
2. För försiktigt in sensorn i armaturen för sensorer. Skruva åt sensorn för hand.
3. Skruva åt armaturen för sensorer och förlängningsröret för hand. Vrid inte M100-transmittern. Vrid endast förlängningsröret.
4. Skruva av skyddet till M100-transmittern.
5. Anslut alla kablar. Se Kapitel "Elektrisk anslutning" på sidan 156.
6. Skruva på skyddet till M100-transmittern.

4 Elektrisk anslutning



 **Observera:** Stäng av instrumentet under elanslutningen.

1. Stäng av matningsspänningen.
2. Anslut nätspänningen (14 till 30 V DC) till terminalerna **Aout+**, **HART+** och **Aout-**. **HART-**. Se till att ha rätt polaritet.
3. Anslut den analoga utgången och HART-signalen till terminalerna **HART+** och **HART-**.
4. Anslut den digitala ingången för inställning av transmittern i viloläge till terminalerna **DI+** och **DI-**.
5. Anslut den analoga ingången 4 till 20 mA för tryckkompensering till terminalerna **Ain+** och **Ain-**.

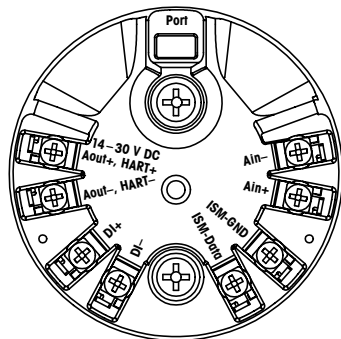

Terminal	Definition
Port	Gränssnitt för service t.ex. uppdatering av programvara.
Aout+, HART+ Aout-, HART-	Se till att ha rätt polaritet. Elanslutning 14 till 30 V DC, analog utgång och HART-signal.
DI+ och DI-	Digital ingång (för inställning av transmittern i viloläge).
ISM-DATA ISM-GND	Sensoringång, se Kapitel "Säkerhet och avsedd användning" på sidan 154. Anslutning sker i fabriken. Koppla inte bort.
Ain+ och Ain-	Analog ingång 4 till 20 mA (för tryckkompensering).

5 Menystruktur

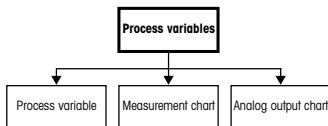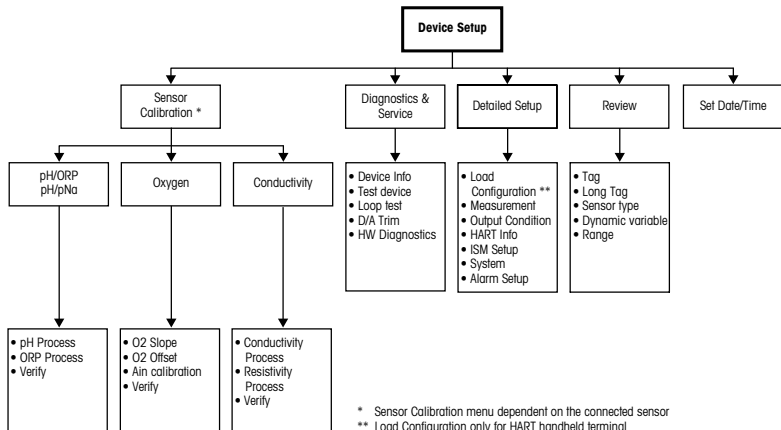

6 Allmänna inställningar

M100-transmittern konfigureras via ett konfigurations- eller resurshanteringsverktyg, eller via en handhållen HART-terminal.

Krav: M100-transmittern och sensorn har monterats och anslutits till elen.

Konfigurations- eller resurshanteringsverktyg



Observera: DTM och konfigurationsverktyget PACTWare™ finns på medföljande CD-ROM. Du kan även ladda ned DTM på www.mt.com/M100.

Information om steg 1 till 5 och steg 13 finns i dokumentationen till verktyget.

1. Installera konfigurationsverktyget, t.ex. PACTWare™, eller resurshanteringsverktyget.
2. Installera DTM till HART-gränssnittet och DTM till M100-transmittern.
3. Uppdatera enhetskatalogen.
4. Skapa en anslutning. Kontrollera inställningarna till COM-porten vid behov.
5. Välj **Sensor Type (Sensortyp)**.
Menysökväg: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
6. Ladda konfigurationen från enheten.
7. Ange **Tag (Tagg)** och/eller **Long Tag (Lång tagg)**.
Menysökväg: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
8. Ange **Date (Datum)** och **Time (Tid)**. Ställ in tiden i 24-timmarsformat. Tidsformatet kan inte ändras. Menysökväg: Device Setup > Set Date/Time
9. Ange intervallet för den analoga utgångssignalen.
Menysökväg: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Värde övre intervall) och **LRV** (Lower Range Value/Värde undre intervall): Värdena kan ändras till aktuellt mätområde. Värdena måste ligga inom sensorns mätgränser.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/Övre sensormätgräns) och **LSL** (Lower Sensor Limit/Undre sensormätgräns): Gränserna definieras av sensorn och kan inte ändras.

10. Definiera processvariablerna **PV**, **SV**, **TV** och **QV**.
Menysökväg: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
11. Kalibrera sensorn. Menysökväg: Device Setup > Sensor Calibration
12. Utför ytterligare inställningar. Se bruksanvisningen för M100-transmittern.
13. Lagra konfigurationen på enheten.

Handhållen HART-terminal



Observera: DD "008E8E7D0101.hhd" finns på medföljande CD-ROM. Du kan även ladda ned DD på "www.mt.com/M100".

Information om steg 1 finns i dokumentationen till den handhållna HART-terminalen.

1. Kontrollera om DD till M100-transmittern redan är installerad på den handhållna HART-terminalen. Installera DD vid behov.
2. Kommunikationen skapas automatiskt.
3. Välj **Sensor Type (Sensortyp)**.
Menysökväg: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
4. Ladda konfigurationen från enheten. Menysökväg: Device Setup > Detailed Setup
5. Ange **Tag (Tagg)** och/eller **Long Tag (Lång tagg)**.
Menysökväg: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
6. Ange **Date (Datum)** och **Time (Tid)**. Ställ in tiden i 24-timmarsformat. Tidsformatet kan inte ändras. Menysökväg: Device Setup > Set Date/Time
7. Ange intervallet för den analoga utgångssignalen.
Menysökväg: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/Värde övre intervall) och **LRV** (Lower Range Value/Värde undre intervall): Värdena kan ändras till aktuellt mätområde. Värdena måste ligga inom sensorns mätgränser.
 - **USL** (Upper Sensor Limit/Övre sensormätgräns) och **LSL** (Lower Sensor Limit/Undre sensormätgräns): Gränserna definieras av sensorn och kan inte ändras.
8. Definiera processvariablerna **PV**, **SV**, **TV** och **QV**.
Menysökväg: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup

9. Kalibrera sensorn. Menysökväg: Device Setup > Sensor Calibration
10. Utför ytterligare inställningar. Se bruksanvisningen för M100-transmittern.

Ändra sensortyp


Krav: M100-transmittern och sensorn har monterats och anslutits till elen.

Om du ändrar sensortyp, t.ex. ändrar konduktivitetssensor till pH-sensor, ska du följa följande rutin:

1. Skapa en anslutning.
2. Välj **Sensor Setup (Sensorinställning)**.
Menysökväg: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
3. Starta "Sensor Setup" (Sensorinställning).
4. Välj den nya sensortypen för parametern **Sensor Type (Sensortyp)**.
5. Ladda konfigurationen från enheten.
6. Konfigurationen i konfigurationsverktyget eller i den handhållna HART-terminalen uppdateras. Om du har valt korrekt sensortyp, visas menyn "Verify" (Verifiera).

7 Sensorkalibrering

(SÖKVÄG: Device Setup/Sensor Calibration)

 **Observera:** Beakta följande punkter för att uppnå bästa kalibreringsresultat. Ta grab-sample så nära sensorns mätpunkt som möjligt. Mät provet vid processtemperatur.

Sensorn kan kalibreras via "Process" (Process-), "1-Point" (1-punkts-) eller "2-Point" (2-punktskalibrering) med hjälp av konfigurationsverktyget, resurshanteringsverktyget eller den handhållna HART-terminalen. Information om kalibreringsmetoderna finns i bruksanvisningen för M100-transmittern. Sensorn kan kalibreras via "1-Point" (1-punkts-) eller "2-Point" (2-punktskalibrering) med hjälp av programvaran iSense. Se bruksanvisningen för iSense-programvaran.

När kalibrering pågår är det inte möjligt att påbörja en ny kalibrering.

Sensorkalibreringsmeny

Information om kalibreringsmetoderna finns i Kapitel "Menystruktur" på sidan 157.

När kalibreringen är färdig finns följande alternativ tillgängliga:

- **Adjust (Justera)**

Kalibreringsvärdena godkänns och används vid mätningen. Dessutom sparas kalibreringsvärdena i kalibreringshistoriken.

- **Calibrate (Kalibrera)**

Kalibreringsvärdena lagras i kalibreringshistoriken men kan inte användas vid mätning. Kalibreringsvärdena från den senast utförda justeringen kan däremot användas vid mätningen.

- **Abort (Avbryt)**

Kalibreringsvärdena raderas.

8 Underhåll

Transmittern kräver inget underhåll.

Rengör ytorna med mjuk fuktig trasa och torka försiktigt av ytorna med torr trasa.

9 Kassering

Beakta gällande lokala och nationella bestämmelser vad gäller kassering av "elektrisk och elektronisk utrustning".

Demontera transmitterns olika delar. Sortera delarna efter material och skicka dem till återvinning. Material som inte kan återvinnas ska kasseras på ett miljövänligt sätt.

10 EU-försäkran om överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse medföljer leveransen.

ISM är ett registrerat varumärke som tillhör Mettler Toledo- koncerneni Schweiz, Brasilien, USA, Kina, EU, Sydkorea, Ryssland och Singapore.

คู่มือการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว ทรานสมิตเตอร์ชนิดติดตั้งด้านบน **M100**



สารบัญ

1	ความปลอดภัยและวัตถุประสงค์การใช้งาน	164
2	ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลเพิ่มเติม	165
3	การติดตั้ง	165
4	การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า	166
5	โครงสร้างเมนู	167
6	การตั้งค่าทั่วไป	168
7	การสอบเทียบเซ็นเซอร์	171
8	การบำรุงรักษา	172
9	การกำจัดทิ้ง	172
10	เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานสหภาพยุโรป (Declaration of Conformity)	172

1 ความปลอดภัยและวัตถุประสงค์การใช้งาน



หมายเหตุ: คู่มือการตั้งค่าอย่างรวดเร็วนี้เป็นคำแนะนำการใช้งานโดยสรุป

ทรานสมิตเตอร์ M100 ต้องได้รับการติดตั้ง เชื่อมต่อ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ และดูแลรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถ เช่น ช่างเทคนิคไฟฟ้า โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการตั้งค่าอย่างรวดเร็วนี้ มาตราฐานที่เกี่ยวข้อง และกฎข้อบังคับทางกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญต้องอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการตั้งค่าอย่างรวดเร็วนี้ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีให้ หากคุณไม่แน่ใจกับข้อมูลบางอย่างในคู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็วนี้ คุณต้องอ่านคำแนะนำการใช้งาน (มีให้ในแผ่นซีดี) คำแนะนำการใช้งานมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ

ทรานสมิตเตอร์ M100 ควรได้รับการควบคุมการทำงานโดยบุคลากรที่คุ้นเคยกับเครื่องทรานสมิตเตอร์เท่านั้น และมีความสามารถเหมาะสมในการทำงานดังกล่าว

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เครื่อง M100 เป็นทรานสมิตเตอร์แบบ 2 สายสัญญาณเพื่อการวัดค่าเชิงวิเคราะห์ ที่มาพร้อมกับความสามารถในการสื่อสาร HART M100 เป็นทรานสมิตเตอร์แบบช่องสัญญาณเดียวที่วัดค่าได้หลายพารามิเตอร์ สำหรับการตรวจวัดทั้งค่า pH/ORP การนำไฟฟ้า และออกซิเจนละลายน้ำ ใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ ISM[®] ได้เท่านั้น

เครื่องทรานสมิตเตอร์ M100 ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในกระบวนการทำงานทางอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองความปลอดภัยสำหรับการติดตั้งในพื้นที่อันตราย สำหรับการใช้งานในพื้นที่อันตราย โปรดดูที่คำแนะนำการใช้งาน

ตารางแสดงพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของ M100


พารามิเตอร์	M100 XH
	ISM
pH/ORP	•
pH/pNa	•
การนำไฟฟ้า 4-e	•
แอมป์ ออกซิเจนละลายน้ำ ppm/ppb/เจือจาง	• ¹⁾ / • ²⁾ / • ³⁾

- 1) เซ็นเซอร์ INGLD และ THORNTON
- 2) เซ็นเซอร์ THORNTON


2 ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลทางเทคนิคที่สำคัญมาก เช่น แรงดันไฟฟ้าจ่าย มีระบุไว้บนแผ่นป้ายที่ติดอยู่บนทรานสมิตเตอร์ สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม เช่น ความถูกต้องแม่นยำ คู่มือคำแนะนำการใช้งาน เอกสารนี้ คำแนะนำการใช้งาน และซอฟต์แวร์มีอยู่ในแผ่นซีดีที่ใหม่ด้วย คุณยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ผ่านทาง “www.mt.com/M100”

3 การติดตั้ง

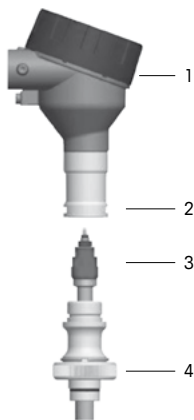


- 1 ทรานสมิตเตอร์ M100
- 2 ท่อเสริม
- 3 เช็นเซอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
- 4 เแฮ็ลซิ่งของเช็นเซอร์


 **หมายเหตุ:** ปิดเครื่องในระหว่างการติดตั้ง

1. ติดตั้งแฮ็ลซิ่งเช็นเซอร์ตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำการใช้งานของแฮ็ลซิ่งเช็นเซอร์
2. คู่อยู่ ๆ เสียบเช็นเซอร์เข้ากับแฮ็ลซิ่งเช็นเซอร์ หมุนสกรูเข้าเช็นเซอร์โดยใช้มือหมุน
3. ขันสกรูแฮ็ลซิ่งเช็นเซอร์และท่อเสริมโดยใช้มือหมุน ไม่หมุนที่ทรานสมิตเตอร์ M100 หมุนที่ตัวท่อเสริมเท่านั้น
4. คลายสกรูฝาครอบของทรานสมิตเตอร์ M100
5. ดำเนินการต่อสายไฟ โปรดดู บทที่ “การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า” ในหน้า 166
6. ขันสกรูฝาครอบของทรานสมิตเตอร์ M100

4 การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า



 **หมายเหตุ:** ปิดเครื่องในระหว่างการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

1. ปิดแรงดันไฟฟ้าจ่าย
2. เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก (14 ถึง 30 V DC) เข้ากับขั้วต่อ **Aout+**, **HART+** และ **Aout-**. **HART-**. สังเกตขั้วโดยตรง
3. เชื่อมต่อสัญญาณออกกะาะนาฬิกาและสัญญาณ HART กับขั้วต่อ **HART+** และ **HART-**
4. เชื่อมต่อสัญญาณเข้าดิจิทัลสำหรับการสลับทรานสมิตเตอร์ในสถานะระบบ เข้ากับขั้วต่อ **DI+** และ **DI-**
5. เชื่อมต่อสัญญาณเข้าอะนาล็อก 4 ถึง 20 mA สำหรับการชดเชยแรงดัน เข้ากับขั้วต่อ **Ain+** และ **Ain-**

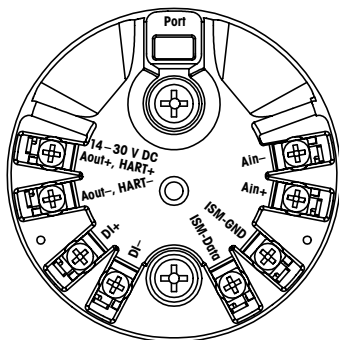

ขั้วต่อ	คำอธิบาย
พอร์ต	อินเตอร์เฟซสำหรับซ่อมบำรุง เช่น อัปเดตเฟิร์มแวร์
Aout+, HART+ Aout-, HART-	สังเกตขั้วโดยตรง การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 14 ถึง 30 V DC, สัญญาณออกกะาะนาฬิกาและสัญญาณ HART
DI+ และ DI-	สัญญาณเข้าดิจิทัล (สำหรับการสลับทรานสมิตเตอร์ในสถานะระบบ)
ISM-DATA ISM-GND	สัญญาณเข้าเซ็นเซอร์ ดู่ที่ บทที่ "ความปลอดภัยและวัตถุประสงค์การใช้งาน" ในหน้า 164" ต่อสายมาจากโรงงาน อย่าถอดสายออก
Ain+ และ Ain-	สัญญาณเข้าอะนาล็อก 4 ถึง 20 mA (สำหรับการชดเชยแรงดัน)

5 โครงสร้างเมนู

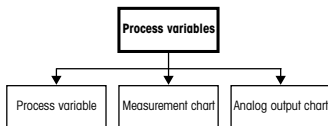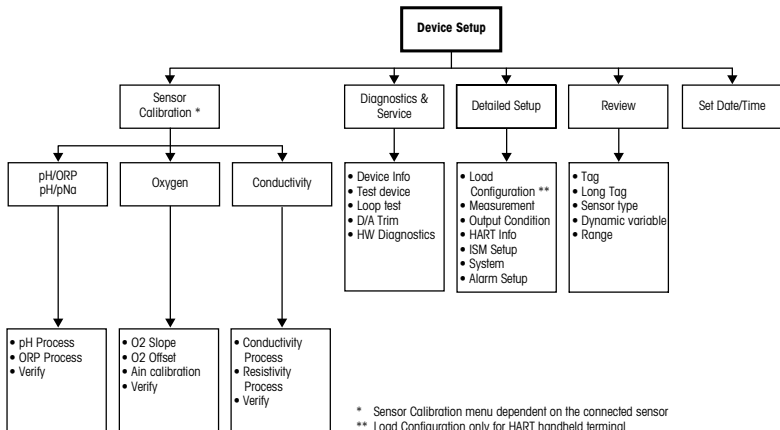

6 การตั้งค่าทั่วไป

คุณสามารถกำหนดค่าทรานสมิตเตอร์ M100 ด้วยเครื่องมือกำหนดค่า เครื่องมือจัดการทรัพย์สิน หรือหน้าจอ HART แบบพกพา

ข้อกำหนดเบื้องต้น: ติดตั้งเครื่องทรานสมิตเตอร์ M100 และเซ็นเซอร์แล้ว และต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าแล้ว

เครื่องมือกำหนดค่าหรือเครื่องมือจัดการทรัพย์สิน



หมายเหตุ: DTM และเครื่องมือกำหนดค่า PACTWare™ มีอยู่ในแผ่นซีดีที่ให้มาด้วย คุณสามารถดาวน์โหลด DTM ได้ผ่านทาง “www.mt.com/M100”

สำหรับขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 และขั้นตอนที่ 13 โปรดดูเอกสารของเครื่องมือ

1. ติดตั้งเครื่องมือกำหนดค่า เช่น PACTWare™ หรือเครื่องมือจัดการทรัพย์สิน
2. ติดตั้ง DTM สำหรับอินเทอร์เฟซ HART และ DTM สำหรับทรานสมิตเตอร์ M100
3. อัปเดตแคตตาล็อกอุปกรณ์

4. สร้างการเชื่อมต่อ ตรวจสอบการตั้งค่าพอร์ต COM หากจำเป็น

5. เลือก **Sensor Type (ประเภทเซ็นเซอร์)**

เส้นทางเมนู: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup

6. โหลดการกำหนดค่าจากอุปกรณ์

7. ตั้งค่า **Tag (แท็ก)** และ/หรือ **Long Tag (แท็กยาว)**

เส้นทางเมนู: Device Setup > Detailed Setup > HART Info

8. ตั้งค่า **Date (วันที่)** และ **Time (เวลา)** ตั้งค่าเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง รูปแบบเวลาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เส้นทางเมนู: Device Setup > Set Date/Time

9. ตั้งค่าช่วงสัญญาณออกอะนาล็อก

เส้นทางเมนู: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range

- **URV** (Upper Range Value/ช่วงค่าสูงสุด) และ **LRV** (Lower Range Value/ช่วงค่าต่ำสุด): ค่าสามารถเปลี่ยนเป็นช่วงการวัดค่าปัจจุบัน ค่าต้องอยู่ในขีดจำกัดการวัดค่าของเซ็นเซอร์
- **USL** (Upper Sensor Limit/ขีดจำกัดสูงสุดของเซ็นเซอร์) และ **LSL** (Lower Sensor Limit/ขีดจำกัดต่ำสุดของเซ็นเซอร์): ขีดจำกัดกำหนดโดยเซ็นเซอร์และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

- กำหนดตัวแปรในกระบวนการ **PV, SV, TV** และ **QV**
เส้นทางเมนู: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
- สอบเทียบเซ็นเซอร์ เส้นทางเมนู: Device Setup > Sensor Calibration
- ดำเนินการตั้งค่าเพิ่มเติม คู่มือแนะนำการใช้งานทรานสมิตเตอร์ M100
- จัดเก็บการกำหนดค่าในอุปกรณ์

หน้าจอ HART แบบพกพา



หมายเหตุ: DD “008E8E7D0101.hhd” มีอยู่ในแผ่นซีดีที่ให้มาด้วย คุณยังสามารถดาวน์โหลด DD ได้ผ่านทาง “www.mt.com/M100”

สำหรับ “ขั้นตอนที่ 1” โปรดดูเอกสารของหน้าจอ HART แบบพกพา

- ตรวจสอบว่า DD ของทรานสมิตเตอร์ M100 ติดตั้งอยู่บนหน้าจอ HART แบบพกพาแล้ว ติดตั้ง DD หากจำเป็น
- การสื่อสารจะถูกรหัสขึ้นอัตโนมัติ
- เลือก **Sensor Type (ประเภทเซ็นเซอร์)**
เส้นทางเมนู: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
- โหลดการกำหนดค่าจากอุปกรณ์ เส้นทางเมนู: Device Setup > Detailed Setup
- ตั้งค่า **Tag (แท็ก)** และ/หรือ **Long Tag (แท็กยาว)**
เส้นทางเมนู: Device Setup > Detailed Setup > HART Info
- ตั้งค่า **Date (วันที่)** และ **Time (เวลา)** ตั้งค่าเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง รูปแบบเวลาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เส้นทางเมนู: Device Setup > Set Date/Time
- ตั้งค่าช่วงสัญญาณออกอะนาล็อก
เส้นทางเมนู: Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/ช่วงค่าสูงสุด) และ **LRV** (Lower Range Value/ช่วงค่าต่ำสุด): ค่าสามารถเปลี่ยนเป็นช่วงการวัดค่าปัจจุบัน ค่าต้องอยู่ภายในขีดจำกัดการวัดค่าของเซ็นเซอร์
 - **USL** (Upper Sensor Limit/ขีดจำกัดสูงสุดของเซ็นเซอร์) และ **LSL** (Lower Sensor Limit/ขีดจำกัดต่ำสุดของเซ็นเซอร์): ขีดจำกัดกำหนดโดยเซ็นเซอร์และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

- กำหนดตัวแปรในกระบวนการ **PV, SV, TV** และ **QV**
เส้นทางเมนู: Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup
- สอบเทียบเซ็นเซอร์ เส้นทางเมนู: Device Setup > Sensor Calibration
- ดำเนินการตั้งค่าเพิ่มเติม ดูคำแนะนำการใช้งานทรานสมิตเตอร์ M100

เปลี่ยนประเภทเซ็นเซอร์

ขอกำหนดเบื้องต้น: ติดตั้งเครื่องทรานสมิตเตอร์ M100 และเซ็นเซอร์ประเภทอื่นแล้ว และต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าแล้ว

หากคุณเปลี่ยนประเภทเซ็นเซอร์ เช่น เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้ากับเซ็นเซอร์วัดค่า pH ให้ดำเนินการกระบวนการต่อไปนี้

- สร้างการเชื่อมต่อ
- เลือก **Sensor Setup** (การตั้งค่าเซ็นเซอร์)
เส้นทางเมนู: Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup
- เริ่มต้น “Sensor Setup (การตั้งค่าเซ็นเซอร์)”
- เลือกประเภทเซ็นเซอร์ใหม่สำหรับพารามิเตอร์ **Sensor Type** (ประเภทเซ็นเซอร์)
- โหลดการกำหนดค่าจากอุปกรณ์
- การกำหนดค่าในเครื่องมือกำหนดค่าหรือในหน้าจอ HART แบบพกพาได้รับการอัปเดตแล้ว หากคุณเลือกประเภทเซ็นเซอร์ถูกต้อง เมนู “Verify” (ตรวจยืนยัน) จะปรากฏขึ้น

7 การสอบเทียบเซ็นเซอร์

(เส้นทาง: Device setup / Sensor Calibration)



หมายเหตุ: เพื่อผลการสอบเทียบกระบวนการที่ดีที่สุด ให้ปฏิบัติตามประเด็นสำคัญต่อไปนี้ใช้ตัวอย่าง
ผู้ให้ใกล้เคียงกับจุดวัดค่าของเซ็นเซอร์มากที่สุด วัดค่าตัวอย่างที่อุณหภูมิปกติของกระบวนการทำงาน

จากเครื่องมือกำหนดค่า เครื่องมือจัดการทรัพย์สิน หรือหน้าจอ HART แบบพกพา คุณสามารถสอบเทียบ
เซ็นเซอร์ด้วยวิธีการสอบเทียบ “Process (กระบวนการ)”, “1-Point (1 จุด)” หรือ “2-Point (2 จุด)” สำหรับวิธี
การสอบเทียบ ดูคำแนะนำการใช้งานทรานสมิตเตอร์ M100 ด้วยซอฟต์แวร์ iSense คุณสามารถสอบเทียบ
เซ็นเซอร์ด้วยวิธีการสอบเทียบแบบ “1-Point (1 จุด)” หรือ “2-Point (2 จุด)” ดูคำแนะนำการใช้งานของ
ซอฟต์แวร์ iSense

ในขณะที่ทำการสอบเทียบหนึ่ง ไม่สามารถเริ่มต้นการสอบเทียบอื่นได้

เมนูการสอบเทียบเซ็นเซอร์

สำหรับวิธีการสอบเทียบ ดูที่บทที่ “โครงสร้างเมนู” ในหน้า 167

หลังการสอบเทียบสำเร็จแต่ละครั้ง ตัวเลือกต่อไปนี้จะมีให้เลือก

- **Adjust (ปรับตั้ง)**

ค่าการสอบเทียบจะถูกปรับใช้และใช้สำหรับการวัดค่าต่อไป นอกจากนี้ ค่าการสอบเทียบยังถูกจัดเก็บไว้
ในประวัติการสอบเทียบด้วย

- **Calibrate (สอบเทียบ)**

ค่าการสอบเทียบจะถูกจัดเก็บในประวัติการสอบเทียบเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบ แต่ไม่ใช่สำหรับการ
วัดค่าต่อไป ค่าการสอบเทียบจากการปรับตั้งค่าที่ถูกต้องครั้งล่าสุดจะถูกใช้สำหรับการวัดค่าต่อไป

- **Abort (ยกเลิก)**

ค่าการสอบเทียบจะถูกยกเลิก

8 การบำรุงรักษา

ทรานสมิตเตอร์ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา

ทำความสะอาดผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาด ๆ และใช้ผ้าแห้งเช็ดตามอย่างเบามือ

9 การกำจัดทิ้ง

ปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่นหรือในประเทศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทิ้งขยะ “ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”

ถอดแยกชิ้นส่วนทรานสมิตเตอร์ตามวัสดุที่ใช้ คัดแยกวัสดุและนำบางส่วนไปรีไซเคิล ในกรณีของวัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ต้องทิ้งในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานสหภาพยุโรป (Declaration of Conformity)

เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานสหภาพยุโรปเป็นเอกสารหนึ่งที่ยัดสั่งมาให้ด้วย

ISM เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของกลุ่มบริษัท Mettler-Toledo ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บราซิล สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ รัสเซีย และสิงคโปร์

快速操作指南


M100 一体式变送器



目录

1	安全和指定用途	174
2	技术参数和更多信息	175
3	安装	175
4	电气连接	176
5	菜单结构	177
6	常规设置	178
7	传感器校准	181
8	维护	182
9	处置	182
10	EC 一致性声明	182

1 安全和指定用途

 **注意：**快速操作指南是简明的操作说明书。

M100 变送器必须仅由合格的专业人员（如电气技术人员）完全按照“快速设置指南”、适用规范和法规中的说明，进行安装、连接、调试和维护。

专业人员必须阅读并了解此“快速操作指南”，且必须遵循其中的说明。如果您对此“快速设置指南”中的任何内容不清楚，请务必阅读操作说明书（载于光盘内）。操作说明书提供了关于此设备的详细信息。

M100 变送器只能由具备相应资质并熟悉该设备的人员操作。

指定用途

M100 为一款用于分析测量的 2 线制一体式变送器，具备 HART 通讯能力。M100 是单通道、多参数，用于 pH/ORP、电导率和溶解氧测量的变送器。该设备仅支持 ISM® 传感器。

M100 变送器是为在过程分析行业中危险区域使用而设计的，并获得安全认证的变送器。有关危险区域的应用详情，请参阅操作说明书。

M100 参数兼容性指南

参数	M100 XH
	ISM
pH/ORP	•
pH/pNa	•
电导率 4-e	•
极谱法溶解氧 ppm/ppb/痕量	• ¹⁾ / • ²⁾ / • ²⁾


1) INGOLD 和 THORNTON 传感器

2) THORNTON 传感器


2 技术参数和更多信息

主要技术数据（如电源电压）标识于变送器的铭牌中。欲了解更多的技术参数（如精确度），请参见“操作说明书”。本文件、“操作说明书”和软件载于附件光盘内。您还可以通过登录“www.mt.com/M100”下载相关文档。

3 安装

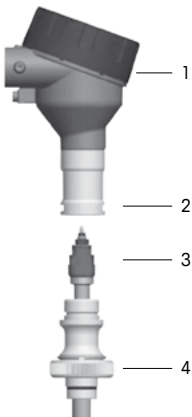


- 1 M100变送器
- 2 延长管
- 3 传感器或电极
- 4 传感器护套


 **注意：**安装过程中将设备断电。

1. 按照传感器护套的操作说明书安装传感器护套。
2. 将传感器小心插入传感器护套。用手拧紧传感器。
3. 用手拧紧传感器护套和延长管。请勿转动M100变送器。仅转动延长管即可。
4. 拧下M100变送器的盖子。
5. 开始接线。请参阅第 176 页的“电气连接”一章。
6. 拧上 M100 变送器的盖子。

4 电气连接



 **注意：**在电气连接过程中请务必关闭设备电源。

1. 关闭电源。
2. 将电源（14 至 30 V DC）连接到端子 **Aout+**、**HART+** 和 **Aout-**、**HART-**。注意极性。
3. 将模拟输出及 HART 信号连接到端子 **HART+** 和 **HART-**。
4. 将数字输入（用于切换处于“保持”状态的变送器）连接到端子 **DI+** 和 **DI-**。
5. 将模拟输入信号 4 至 20 mA（用于压力补偿）连接到端子 **Ain+** 和 **Ain-**。

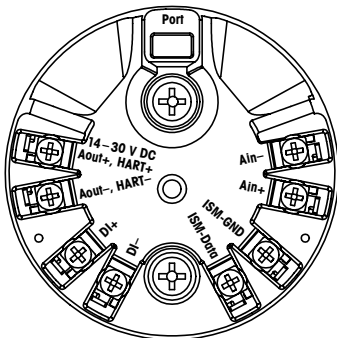

接线端子	定义
端口	服务界面，例如固件更新
模拟输出， HART，正极 模拟输出， HART，负极	注意极性。 14 至 30 V DC 电源连接、模拟输出和 HART 信号
数字输入正极 和数字输入 负极	数字输入（用于切换处于“保持”状态的变送器）
ISM-信号 ISM-地	传感器输入，请参阅第 174 页的“安全和指定用途”一章。出厂时已接线。请勿断开连接。
模拟输入正极 和模拟输入 负极	模拟输入 4 至 20 mA（用于压力补偿）

5 菜单结构

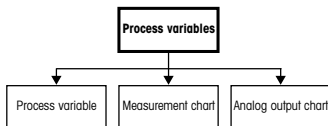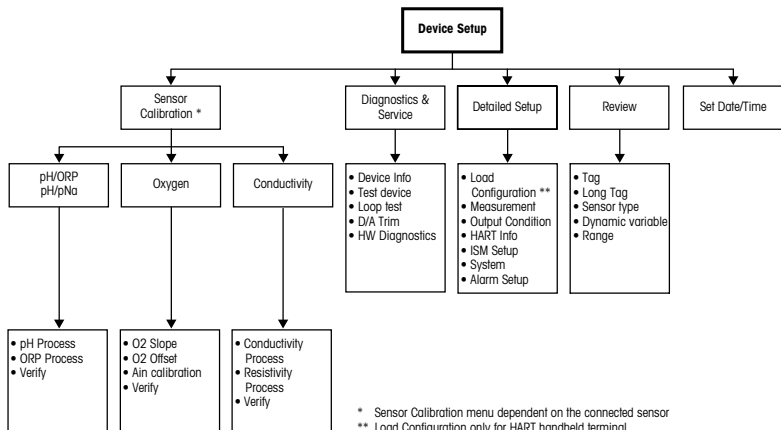

6 常规设置

您可通过配置工具、资产管理工具或者通过 HART 手持终端配置 M100 变送器。

前提：M100 变送器和传感器已安装，且已完成电气连接。

配置工具或资产管理工具



注意：DTM 以及配置工具 PACTWare™ 载于随附的光盘内。您还可以通过网络“www.mt.com/M100”下载 DTM。

关于步骤 1 至步骤 5 和步骤 13，请参阅工具相关文档。

1. 安装配置工具，例如 PACTWare™ 或者资产管理工具。
2. 安装 HART 界面用 DTM 以及 M100 变送器用 DTM。
3. 更新设备目录。
4. 建立连接。如有必要，检查 COM 端口设置。
5. 选择 **Sensor Type (传感器类型)**。
菜单路径：Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup。
6. 从设备加载配置。
7. 设置 **Tag (标记)** 或/和 **Long Tag (长标记)**。
菜单路径：Device Setup > Detailed Setup > HART Info
8. 设置 **Date (日期)** 和 **Time (时间)**。采用 24 小时格式设置时间。不得更改时间格式。菜单路径：Device Setup > Set Date/Time
9. 设置模拟输出信号范围。
菜单路径：Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range
 - **URV** (Upper Range Value/量程上限值) 和 **LRV** (Lower Range Value/量程下限值)：这些数值可根据当前测量值范围进行更改。但这些值必须在传感器测量限值范围内。
 - **USL** (Upper Sensor Limit/传感器上限值) 和 **LSL** (Lower Sensor Limit/传感器下限值)：限值由传感器定义，不得更改。

10. 定义过程变量 **PV**、**SV**、**TV** 与 **QV**

菜单路径：Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup

11. 校准传感器。菜单路径：Device Setup > Sensor Calibration

12. 执行进一步设置。请参阅 M100 变送器操作说明书。

13. 保存设备配置。

HART手持终端



注意：DD “008E8E7D0101.hhd” 载于随附的光盘内。您还可以通过网络 “www.mt.com/M100” 下载 DD。

有关步骤 1，请参阅 HART 手持终端相关文档。

1. 检查M100变送器的DD是否已经安装至HART手持终端上。如有必要，请安装DD。

2. 通讯可自动建立。

3. 选择 **Sensor Type (传感器类型)**。

菜单路径：Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup。

4. 从设备加载配置。菜单路径：Device Setup > Detailed Setup

5. 设置 **Tag (标记)** 或/和 **Long Tag (长标记)**。

菜单路径：Device Setup > Detailed Setup > HART Info

6. 设置 **Date (日期)** 和 **Time (时间)**。采用 24 小时格式设置时间。不得更改时间格式。菜单路径：Device Setup > Set Date/Time

7. 设置模拟输出信号范围。

菜单路径：Detailed setup > Output Condition > Analog output > Range

– **URV** (Upper Range Value/量程上限值) 和 **LRV** (Lower Range Value/量程下限值)：这些数值可根据当前测量值范围进行更改。但这些值必须在传感器测量限值范围内。

– **USL** (Upper Sensor Limit/传感器上限值) 和 **LSL** (Lower Sensor Limit/传感器下限值)：限值由传感器定义，不得更改。

8. 定义过程变量 **PV**、**SV**、**TV** 与 **QV**

菜单路径：Device Setup > Detailed Setup > Measurements > Channel Setup

9. 校准传感器。菜单路径：Device Setup > Sensor Calibration
10. 执行进一步设置。请参阅 M100 变送器操作说明书。

更改传感器类型

前提：M100 变送器需与传感器连接，并完成电路通讯。

如果您更改传感器类型，例如：将电导率传感器更改为 pH 传感器，则进行如下流程：

1. 建立连接。
2. 选择 **Sensor Setup (传感器设置)**。
菜单路径：Detailed Setup > Measurements > Channel Setup > Sensor Setup。
3. 启动“Sensor Setup”（传感器设置）。
4. 为 **Sensor Type**（传感器类型）参数选择新的传感器类型。
5. 从设备加载配置。
6. 配置工具或 HART 手持终端配置已更新。如果您已选择正确的传感器类型，则会显示“Verify”（校验）菜单。

7 传感器校准

(路径: Device setup/Sensor Calibration)



注意: 为获得最佳过程校准结果, 请遵守以下几点。随机采集的样品应尽可能靠近传感器的测量点。测量样品温度须于过程温度一致。

通过配置工具、资产管理工具或者 HART 手持终端, 您可以采用“Process”(过程)、“1-Point”(1 点)或“2-Point”(2 点)校准方法进行传感器校准。有关校准方法, 请参阅 M100 变送器操作说明书。通过 iSense 软件, 您可以采用“1-Point”(1 点)或“2-Point”(2 点)校准方法对传感器进行校准。请参阅 iSense 软件操作说明书。

在校准过程中, 无法启动其他校准。

传感器校准菜单

有关校准方法, 请参阅第 177 页的“菜单结构”一章。

每次成功校准之后, 下列选项可供使用:

- **Adjust (调节)**

采用校准值, 并将其用于测量。此外, 校准数据将保存在校准历史记录内。

- **Calibrate (校准)**

校准值存储于校准历史记录中, 以供备案, 但是不会用于测量。通过上次有效调整获得的校准值可进一步用于测量。

- **Abort (中止)**

校准值被丢弃。

8 维护

变压器无需日常维护。

使用一块柔软的湿布清洁表面，并擦干。

9 处置

处置“报废电子电气设备”时须遵循适地方或国家规章制度。

按材料拆卸变压器。将材料分类并回收。不可回收材料必须以环保的方式处置。

10 EC 一致性声明

产品包装内提供 EC 一致性声明。

ISM 是梅特勒-托利多集团在瑞士、巴西、美国、中国、欧盟、韩国、俄罗斯和新加坡的注册商标。

- A** Mettler-Toledo Ges.m.b.H., Laxenburger Str. 252/2, A-1230 Wien
Phone +43 1 607 43 56, e-mail prozess@mt.com
- BR** Mettler-Toledo Ind. e Com. Ltda., Avenida Tamboré, 418, Tamboré, BR-06460-000 Barueri/SP
Phone +55 11 4166 7400, e-mail mtbr@mt.com
- CH** Mettler-Toledo (Schweiz) GmbH, Im Langacher, Postfach, CH-8606 Greifensee
Phone +41 44 944 47 60, e-mail ProSupport.ch@mt.com
- D** Mettler-Toledo GmbH, Prozeßanalytik, Ockerweg 3, D-35396 Gießen
Phone +49 641 507 444, e-mail prozess@mt.com
- E** Mettler-Toledo S.A.E., C/Miguel Hernández, 69-71, ES-08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Phone +34 902 32 00 23, e-mail mtemkt@mt.com
- F** Mettler-Toledo, Analyse Industrielle S.A.S., 30, Boulevard Douaumont, F-75017 Paris
Phone +33 1 47 37 06 00, e-mail mtpro-f@mt.com
- J** Mettler-Toledo K.K., Process Division, 6F Ikenohata Nisshoku Bldg., 2-9-7, Ikenohata, Taito-ku
JP-110-0008 Tokyo. Phone +81 3 5815 5606, e-mail helpdesk.ing.jp@mt.com
- CN** Mettler-Toledo International Trading (Shanghai) Co. Ltd., 589 Gui Ping Road, Cao He Jing
CN-200233 Shanghai. Phone +86 21 64 85 04 35, e-mail ad@mt.com
- UK** Mettler-Toledo LTD, 64 Boston Road, Beaumont Leys, GB-Leicester LE4 1AW
Phone +44 116 235 7070, e-mail enquire.mtuk@mt.com
- USA** METTLER TOLEDO, Process Analytics, 900 Middlesex Turnpike, Bldg. 8, Billerica, MA 01821, USA
Phone +1 781 301 8800, Toll free +1 800 352 8763 (in US only), e-mail: mtprous@mt.com

For more addresses of METTLER TOLEDO Market Organizations please go to: www.mt.com/pro-MOs

Mettler-Toledo GmbH

Process Analytics
Im Hackacker 15
CH-8902 Urdorf, Switzerland
Phone +41 44 729 62 11

www.mt.com/pro

Mettler-Toledo Thornton, Inc.

900 Middlesex Turnpike, Bldg. 8, Billerica, MA 01821, USA
Phone +1 781 301 8600, Toll free +1 800 510 7873 (in US only)
E-mail thornton.info@mt.com
thotechsupport@mt.com

www.mt.com/thornton

Subject to technical changes.
© Mettler-Toledo GmbH 08/2016.
Printed in Switzerland. 30 130 606

